


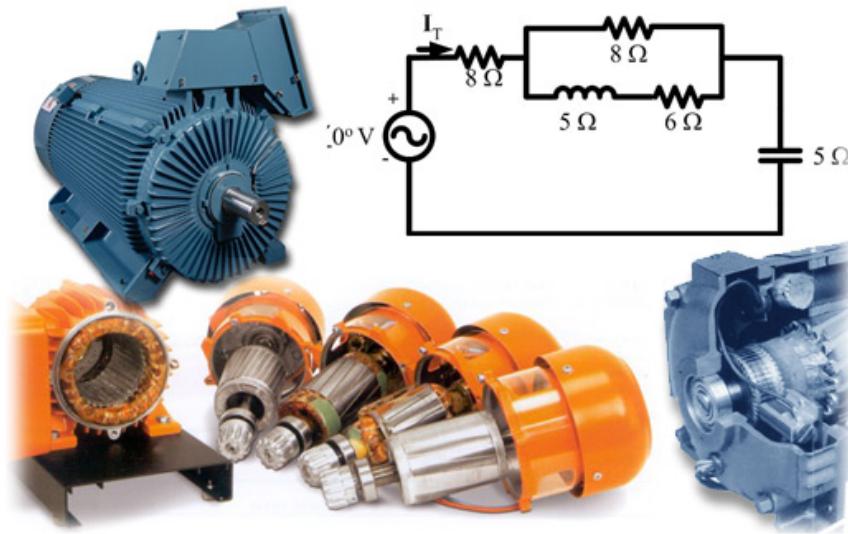

## آلات ومعدات كهربائية

### آلات التيار المستمر والمحولات

١٤٢ كهر



الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية "آلات التيار المستمر والمحولات" لمتدربi قسم "آلات ومعدات كهربائية" للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

يصف هذا المقرر موضوعين رئيسيين في مجال الآلات الكهربية وهما آلات التيار المستمر والمحولات الكهربية. ويتضمن المقرر بالوصف والتفصيل التركيب ونظرية العمل والتشغيل ودراسة الأداء والخواص الكهربية خلال مدى التشغيل المقيد. ويهدف المقرر إلى تعريف المتدرب بتركيب وأساسيات تشغيل وأداء آلات التيار المستمر والمحولات الكهربية وتطبيقاتهما. كما يهدف المقرر أيضاً إلى تعريف المتدرب بكيفية قياس الخواص الهامة وتحديد مدى التشغيل للآلية، علاوة على ذلك يمكن المتدرب من إجراء الاختبارات العملية وقياس أداء الآلة وذلك لتأكيد الدراسة النظرية.

تعرض الوحدة الأول من هذا المقرر مراجعة عامة للدوائر المغناطيسية ومقارنتها بالدوائر الكهربية وذلك لإهميتها في فهم نظرية عمل الآلات الكهربية بوجه عام، حيث توجد علاقة متبادلة بين التيار الكهربى والمجال المغناطيسى، بمعنى أنه إذا مر تيار كهربى في موصل فينشأ عنه مجالاً مغناطيسياً، كما أن الموصل إذا تواجد في مجال مغناطيسى متغير تتولد فيه قوة دافعة كهربية، يمكن الحصول منها على تيار كهربى. ويطلق على العلم الذي يتناول هاتين الظاهرتين والقوانين التي تحكمها باسم الكهرومغناطيسية. دراسة الكهرومغناطيسية هي في الواقع تمهد لدراسة الآلات الكهربية، حيث تعتمد نظرية عملها على هذا العلم، لأن الآلة الكهربية ما هي إلا دائرة كهربية وأخرى مغناطيسية يربط بينهما المجال المغناطيسى. لذلك سوف نعرض في هذه الوحدة بعض القوانين وال العلاقات الهامة للمغناطيسية والتي تفيد في دراسة الآلات الكهربية ثم نتبعها بشرح لأهم قوانين الكهرومغناطيسية التي تحتاج إليها خلال هذه الدراسة. وأخيراً نستعرض العلاقة بين الدائرة الكهربية والدائرة المغناطيسية.

أما الوحدة الثانية فتتناول دراسة مولدات التيار المستمر، حيث تستعرض نظرية عمل المولد الكهربى وتركيبه التفصيلي، وكذلك استنتاج معادلة القوة الدافعة الكهربية المستجدة في المولدات. أيضاً سوف نعرض في هذه الوحدة أنواع المولدات المختلفة وطرق التغذية للمجال وكذلك دراسة منحنيات الخواص وتنظيم الجهد للأنواع المختلفة من المولدات. وفي نهاية الوحدة سوف نعرض كيفية حساب المفقودات والكافأة للمولدات وذكر أهم تطبيقاتها.

وتستعرض الوحدة الثالثة شرح لنظرية عمل محركات التيار المستمر واستنتاج القوة الدافعة العكسية المتولدة في المنتج، كذلك سوف نستخرج معادلة العزم المتولد. أيضاً سوف نتعرض لدراسة خواص ومجال استخدام الأنواع المختلفة للمحركات. وبعد ذلك سوف نشرح طرق تنظيم السرعة وعكس الحركة ونبعها بدراسة طرق بدء الحركة المختلفة، وفي نهاية الوحدة سوف نتعرض لحساب المفقودات والكافأة.

وتحتوي الوحدة الرابعة على المبادئ الأساسية للمحولات الكهربية، حيث نستعرض نظرية العمل وشرح التركيب الداخلي للمحولات أحادية الوجه وطرق ترتيب الملفات. أيضاً سوف نستنتج معادلة للقوة الدافعة الكهربية المستندة ونسبة التحويل. يليها استنتاج الدائرة المكافئة للمحول وطرق تشغيله عند الالحمل وعند التحميل. علاوة على ذلك سوف نتعرض لـ **كيفية حساب عناصر الدائرة المكافئة** بواسطة إجراء اختباري الالحمل والقصر. ثم بعد ذلك نتعرف على **كيفية حساب المفهودات والكافأة للمحولات** وتشغيل المحول عند أعلى كفاءة. وأخيراً سوف نتعرف على نوع خاص من المحولات ألا وهو المحول الذاتي، تركيبه ونظرية عمله.

تقديم الوحدة الخامسة تركيب المحولات ثلاثة الأوجه وأنواعها وطرق توصيل الملفات لكل نوع، كذلك تتعرض الوحدة لطرق وشروط توصيل المحولات على التوازي، وأهم تطبيقاتها في مجال رفع الجهد لنقل القدرة الكهربية وكذلك استخداماتها في مجال توزيع القدرة الكهربية.

إن هذا المقرر مفيد للمتدرب لفهم نظرية عمل وتركيب الآلات الكهربية، أيضاً يساعد المتدرب على كيفية اختيار الآلة المناسبة وتحديد خواصها، علاوة على ذلك يعين المتدرب على تشخيص الأعطال الشائعة للآلات الكهربية. وعلى المتدرب أن يكون لديه إلمام بالمبادئ الأساسية للدوائر الكهربية والكهرومغناطيسية حتى تعينه على استيعاب وفهم هذا المقرر بسهولة ويسر.

أن دراسة هذا المقرر تمكّن المتدرب من الآتي:

- الإلمام بأنواع وتكوينات آلات التيار المستمر والمحولات.
- الإلمام بخواص آلات التيار المستمر والمحولات وطبيعة عمل كل منها.
- الإلمام بـ **كيفية ضبط جهد مولدات التيار المستمر** بأنواعها.
- الإلمام بطرق بدء الحركة لمحركات التيار المستمر.
- الإلمام بطرق عكس اتجاه الدوران لمحركات التيار المستمر.
- الإلمام بـ **كيفية تغيير سرعة دوران محركات التيار المستمر**.
- الإلمام بـ **كيفية توصيل المحولات الكهربائية** على التوازي.



## آلات التيار المستمر والمحولات

### الدوائر المغناطيسية

الدوائر المغناطيسية

١

**الجذارة:** مراجعة عامة للدوائر المغناطيسية مشتملة على أهم التعريفات ومقارنتها بالدوائر الكهربية.

**الأهداف:** عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. معرفة أهم التعريفات الخاصة بالدوائر المغناطيسية.
٢. حساب القوة الدافعة المغناطيسية الالزمة لفقطة دائرة.
٣. معرفة أوجه الشبه والاختلاف بين الدائرة المغناطيسية والدائرة الكهربية والعلاقة بينهما.

**مستوى الأداء المطلوب:** أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة ٨٥٪

**الوقت المتوقع للتدريب:** ٤ ساعات.

**الوسائل المساعدة:** لا توجد.

**متطلبات الجذارة:** تحتاج إلى مراجعة مقرر الدوائر الكهربية.

## الدوائر المغناطيسية

### ١-١ مقدمة

يعتبر علم المغناطيسية من العلوم الهامة والتي بني على أساسها فكرة عمل كثير من المعدات الكهربائية مثل المحولات الكهربائية، آلات التيار المستمر وكذلك آلات التيار المتردد، ويمكن القول كل الآلات الكهربائية سواء كانت مولدات أو محركات. والمغناطيسية يمكن الحصول عليها إما عن طريق المغناطيس الدائم (permanent magnet) وهو يوجد في الطبيعة من مواد مختلفة مثل الفراريت (Smarum)، نيودينيوم بورون أيرون (Niodenum Boron Iron) و السماريوم كوبالت (ferrait)، أو عن طريق المغناطيس الكهربائي وهو موضوع هذه الوحدة. وينشأ عن المغناطيس الكهربائي (أو الدائم) ما يُعرف بال مجال المغناطيسي، حيث توجد علاقة متبادلة بين التيار الكهربائي والمجال المغناطيسي، بمعنى أنه إذا مر تيار كهربائي في موصل فينشأ عنه مجالاً مغناطيسياً، كما أن الموصى إذا تواجد في مجال مغناطيسي متغير تتولد فيه قوة دافعة كهربائية، يمكن الحصول منها على تيار كهربائي. ويطلق على العلم الذي يتناول هاتين الظاهرتين والقوانين التي تحكمها باسم الكهرومغناطيسية. ودراسة الكهرومغناطيسية هي في الواقع تمهد لدراسة الآلات الكهربائية، حيث تعتمد نظرية عملها على هذا العلم، لأن الآلة الكهربائية ما هي إلا دائرة كهربائية وأخرى مغناطيسية يربط بينهما المجال المغناطيسي. لذلك سوف نعرض في هذه الوحدة بعض القوانين وال العلاقات الهامة للمغناطيسية والتي تفيد في دراسة الآلات الكهربائية ثم نتبعها بشرح لأهم قوانين الكهرومغناطيسية التي تحتاج إليها خلال هذه الدراسة. وأخيراً نستعرض العلاقة بين الدائرة الكهربائية والدائرة المغناطيسية.

### ١-٢ التعريفات الهامة في علم المغناطيسية

يعتبر المجال المغناطيسي، خطوط الفيصل (القوى) المغناطيسية وشدة المجال المغناطيسي من أهم المسميات التي يرد ذكرها في علم المغناطيسية. لذا سننهم بتعريف هذه المصطلحات.

**- المجال المغناطيسي:** يعرف بأنه المنطقة التي تحيط بالمغناطيس وتظهر فيها تأثيرات مختلفة، حيث يحدث فيها نوع من الإجهاد غير المرئي تستجيب له الأجسام التي تتأثر بالفعل المغناطيسي بظاهرة محددة، فإذا وضعت إبرة مغناطيسية بأسلوب معين في هذا المجال فإنها تتحرف. أيضاً تتولد قوة دافعة كهربائية عند تحريك موصى كهربائي في هذا المجال.

- خط القوى المغناطيسي: هو خط وهمي يعرف بأنه المسار الذي يرسمه قطب شمالي شدته الوحدة حينما يكون حر الحركة في المجال المغناطيسي، ويوضع عند القطب الشمالي للمغناطيس، فيتحرك بفعل التأثير مع القطب الشمالي وبفعل التجاذب مع القطب الجنوبي، حتى يصل إلى القطب الجنوبي للمغناطيس.

- معامل النفاذ المغناطيسي  $\mu$  (Permeability): عرفنا أن المجال المغناطيسي ينشأ عنه خطوط المجال وهذه الخطوط تتجه من القطب الشمالي للمغناطيس إلى القطب الجنوبي وخلال سيرها تمر إما في الهواء أو من خلال مسار من الحديد. ونظراً لأن الحديد مادة مغناطيسية والهواء مادة غير مغناطيسية، لذا تفضل خطوط المجال المغناطيسي المرور في الحديد. يعتبر الهواء أو الحديد هو الوسط لخطوط المجال ولكل وسط معامل نفاذ لم يطلق عليه معامل النفاذ المغناطيسي للمادة (Magnetic permeability) وهي ليست ثابتة القيمة بالنسبة للمادة الواحدة، وإنما تتغير قيمتها بتغير شدة المجال المغناطيسي المؤثر. يوجد لكل مادة منحنى خاص يعرف باسم منحنى التمagnetization curve (Magnetization curve)، وهو من المنحنيات الهامة بالنسبة للمواد المغناطيسية التي تستخدم في الآلات الكهربائية، ويمكن الحصول عليه إما من المصنع الذي ينتج المادة، أو عملياً بالطرق القياسية. ويعطى منحنى التمagnetization العلاقة بين شدة المجال وكثافة الخطوط المغناطيسية التي تنتج في المادة. ويربط بينهما معامل النفاذ للمادة ويعطي معامل النفاذ بالعلاقة:

$$\boxed{1} \quad \mu = \mu_0 \mu_r$$

حيث  $\mu_0$  معامل النفاذ المطلق (Absolute permeability) ويسمى الثابت المغناطيسي أو معامل نفاذ الفراغ وقيمه:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

أما  $\mu_r$  فهو معامل النفاذ النسبي (Relative permeability) وهو يساوي الوحدة لأي وسط غير مغناطيسي

- التدفق المغناطيسي  $\Phi$  : يطلق على عدد الخطوط الكلية في المجال المغناطيسي اسم الفيض المغناطيسي، وهو عبارة عن خطوط القوى المغناطيسية المتوازية التي تسير متجمعة في حزمة واحدة في مسار مغلق. والمسار هو في الواقع الدائرة المغناطيسية. وبمقارنة الدائرة المغناطيسية بالدائرة الكهربائية نجد أن الفيض المغناطيسي في الأولى يناظر التيار الكهربائي في الثانية. هذا ويعتبر المسار المغلق الذي يقاوم الفيض المغناطيسي مثل المقاومة في الدائرة الكهربائية.

-**كثافة التدفق المغناطيسي  $B$ :** يعرف كثافة التدفق المغناطيسي بأنه مقدار التدفق المغناطيسي خلال وحدة المساحات ووحدته ويبر/متر مربع (تسلا) ويعطى بالعلاقة:

$$B = \frac{\Phi}{A} \quad wb/m^2 \quad 1-2$$

-**شدة المجال المغناطيسي  $H$ :** لكل مجال مغناطيسي قوة أو شدة مجال يقاس بها مدى تأثيره. وتعرف شدة المجال بأنها النسبة بين كثافة التدفق المغناطيسي ومعامل النفاد ويعطى بالعلاقة:

$$H = \frac{B}{\mu} \quad h/m \quad 1-3$$

-**القوة الدافعة المغناطيسية (Magneto-motive-force m.m.f):** عرفنا أن الفيصل المغناطيسي ينشأ نتيجة مرور تيار كهربائي في موصل أو ملف له عدد لفات  $N$  ونتيجة لذلك يتولد قوة دافعة مغناطيسية حيث تعرف بأنها الضغط المغناطيسي الذي يدفع الفيصل المغناطيسي في الدائرة المغناطيسية. وتتوقف قيمتها على قيمة التيار الكهربائي المار في الملف وعدد لفاته، ووحداتها هي الأمبير.لفه (ampere.turn) وتعطى بالعلاقة:

$$m.m.f = N.I \quad AT \quad 1-4$$

-**الممانعة المغناطيسية (Magnetic reluctance)  $R_{mag}$ :** يلاقى الفيصل المغناطيسي عند مروره في دائرة مغناطيسية ممانعة، وتعرف بأنها النسبة بين القوة الدافعة المغناطيسية والتدفق المغناطيسي وتحسب من العلاقة:

$$R_{mag} = \frac{m.m.f}{\Phi} = \frac{N.I}{\Phi} \quad AT/wb \quad 1-5$$

وتعبر هذه العلاقة عن قانون أوم للدائرة المغناطيسية. وأيضاً يمكن حساب الممانعة بدلالة أبعاد الدائرة المغناطيسية، فإذا كان طول المسار للفيصل المغناطيسي  $L$  ومساحة مقطعه  $A$  ومعامل النفاد  $\mu$  فإن الممانعة تعطى بالعلاقة:


$$R_{mag} = \frac{L}{\mu A} \quad 1-6$$

المصطلحات المشار إليها تستخدم سواء كان المغناطيس طبيعياً (أو صناعي) أو مغناطيس كهربائي. والمغناطيس الكهربائي يطلق على أي موصل يحمل تياراً كهربياً، ويولد حوله مجال مغناطيسي له نفس الظواهر التي للمجال المغناطيسي الناشئ عن مغناطيس طبيعي. وكمثال للتاثير الناتج عن مجال مغناطيسي، ندرس القوة المؤثرة على موصل يحمل تياراً في مجال مغناطيسي منتظم. يبين شكل ١ - موصلاً طوله  $L$  ويحمل تياراً مقداره  $I$  أمبير موضع في مجال منتظم كثافة خطوطه  $B$  ويبر/متر<sup>2</sup>. يتاثر

الموصل الحامل للتيار نتيجة وجوده في هذا المجال بقوة  $F$  في اتجاه عمودي على كل من الموصل والمجال وتحسب القوة من العلاقة التالية:

$$F = BLI \quad \text{نيوتن} \quad 1-7$$

ويمكن تحديد اتجاه القوة بتطبيق قاعدة فلمنج لليد اليسرى، أطبق أصابع اليد اليسرى ثم أفرد الإبهام والسبابة والوسطى بحيث تتعامد مع بعضها البعض. فإذا جعلت الأصبع الوسطى تشير إلى اتجاه التيار، والسبابة تشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي، فسوف تشير الإبهام إلى اتجاه حركة الموصل.

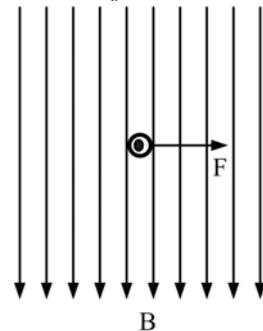

شكل ١ - ١ موصل موضوع في مجال مغناطيسي منتظم

### ١ - ٣ الدائرة الكهربية والدائرة المغناطيسية

ت تكون الدائرة المغناطيسية من مسارات للفيض المغناطيسي وهذه المسارات يمكن أن تكون توالي أو توازي، ولتوضيح مكونات الدائرة المغناطيسية سندرس دائرة التوالي المغناطيسية كحالة خاصة من الدوائر المغناطيسية، حيث تمثل الجزء المهم عند دراسة الآلة الكهربية.

يتكون مسار الفيصل المغناطيسي في دائرة التوالي المغناطيسية من مسارات متصلة على التوالي تختلف مقاومتها المغناطيسية. وقد ينشأ الاختلاف في المقاومة المغناطيسية بسبب اختلاف طول المسار أو مساحة مقطعة أو معامل النفاذ المغناطيسي له (نوع الوسط) كما تبينه المعادلة ١ - ٦، أو بسبب هذه العوامل بعضها أو كلها مجتمعة. ويمكن تطبيق قانون أم للدائرة المغناطيسية للحصول على المقاومة المغناطيسية المكافئة للمسار الكلي بجمع مقاومات المسارات المختلفة معاً. شكل ١ - ٢ يبين مخطط دائرة مغناطيسية وهي تتكون من الإطار ABCDEF وتوجد ثغرة هوائية بين النقطتين A, F. ومساحة مقطع المسارات AB, BC, CD, DE, EF مختلفة عن بعضها كذلك معامل النفاذ وطول المسار. ملفوف على الجزء CD ملف ذو عدد لفات N ويمر به تيار كهربائي I . ونتيجة لذلك ينشأ تدفق (فيصل) مغناطيسي  $\Phi$

يمر في المسار المبين وي عبر الثغرة الهوائية لإكمال مساره. باستخدام المعادلة ٦- يمكن حساب المقاومات المغناطيسية للأجزاء المختلفة كالتالي:

$$R_{magAB} = \frac{L_{AB}}{\mu_{AB} A_{AB}} \quad R_{magBC} = \frac{L_{BC}}{\mu_{BC} A_{BC}} \quad R_{magCD} = \frac{L_{CD}}{\mu_{CD} A_{CD}} \quad R_{magDE} = \frac{L_{DE}}{\mu_{DE} A_{DE}}$$

$$R_{mag-gap} = \frac{L_{gap}}{\mu_o A_{gap}}$$

$$R_{magEF} = \frac{L_{EF}}{\mu_{EF} A_{EF}}$$


وتكون المقاومة المغناطيسية الكلية  $R_{mag-t}$  هي:

$$R_{mag-t} = \frac{L_{AB}}{\mu_{AB} A_{AB}} + \frac{L_{BC}}{\mu_{BC} A_{BC}} + \frac{L_{CD}}{\mu_{CD} A_{CD}} + \frac{L_{DE}}{\mu_{DE} A_{DE}} + \frac{L_{EF}}{\mu_{EF} A_{EF}} + \frac{L_{gap}}{\mu_o A_{gap}} \quad ١\Box ٨$$


ويمكن الحصول على الفيض المغناطيسي  $\Phi$  بقسمة القوة الدافعة المغناطيسية لملف (أمير لفة)  $N.I$  على المقاومة المغناطيسية الكلية  $R_{mag-t}$  ، وذلك بتطبيق قانون أوم تبعاً للمعادلة ٥- على النحو التالي:

$$\Phi = \frac{N.I}{\frac{L_{AB}}{\mu_{AB} A_{AB}} + \frac{L_{BC}}{\mu_{BC} A_{BC}} + \frac{L_{CD}}{\mu_{CD} A_{CD}} + \frac{L_{DE}}{\mu_{DE} A_{DE}} + \frac{L_{EF}}{\mu_{EF} A_{EF}} + \frac{L_{gap}}{\mu_o A_{gap}}} \quad ١\Box ٩$$

- يمكن إيجاد الدائرة الكهربية المكافئة لدائرة التوالي المغناطيسية المشار إليها. ويبين شكل ١- ٣ هذه الدائرة، حيث يمثل الجهد الكهربى في الدائرة الكهربية بالقوة الدافعة المغناطيسية في الدائرة المغناطيسية، وتمثل المقاومات في الدائرة الكهربية بالممانعات للمسارات المغناطيسية، ويمثل الفيض المغناطيسي التيار الكهربى. أي أنه يوجد أوجه تشابه وتناظر بين الدائرة المغناطيسية والدائرة الكهربية. ويوضح جدول ١- ١ التمازج بين الدائرتين.

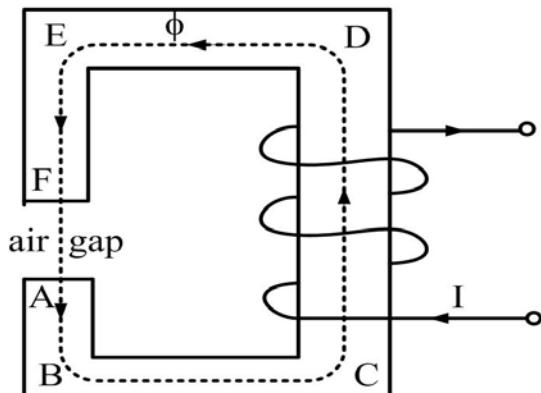

شكل ١- ٢ دائرة توالي مغناطيسية

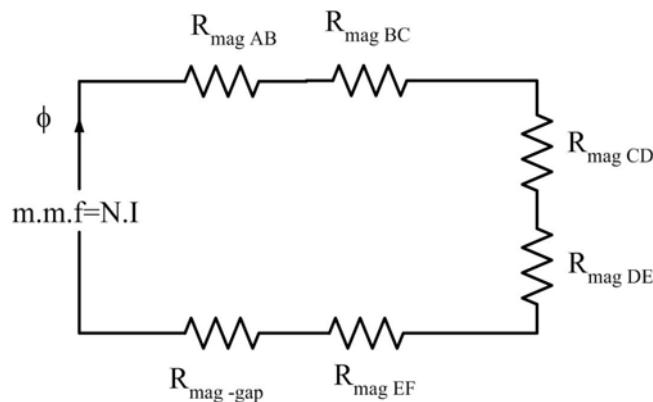

شكل ١ - ٣ الدائرة الكهربية المكافئة لدائرة التوالي المغناطيسية الموضحة في شكل ١ - ٢

جدول ١ - ١ التمايز بين الدائرة الكهربية والدائرة المغناطيسية

الدائرة المغناطيسية	الدائرة الكهربية
m.m.f ق.د.م	e.m.f ق.د.ك.
$R_{mag} = \frac{L}{\mu A}$ الممانعة المغناطيسية	$R = \frac{\rho L}{A}$ المقاومة الكهربية
$\Phi = \frac{m.m.f}{R_{mag}}$ التدفق المغناطيسي	$I = \frac{E}{R}$ التيار الكهربى
$B = \frac{\Phi}{A}$ كثافة التدفق	$J = \frac{I}{A}$ كثافة التيار

يوجد عدة فروق بين الدائرة الكهربية والدائرة المغناطيسية، حيث لا يتشابهان من كل الوجوه.

- يمر التيار الكهربى في أسلاك دون حدوث تسرب، بينما في الدائرة المغناطيسية يحدث تسرب للتدفق المغناطيسي في الهواء.

- ليس معنى أن المادة جيدة التوصيل للكهرباء أنها أيضاً مادة مغناطيسية، فالمواد الجيدة للتوصيل للكهرباء مثل الفضة والألومنيوم والنحاس غير مغناطيسية.

- المقاومة الكهربية ثابتة عند درجة الحرارة الواحدة أما المقاومة المغناطيسية فهي ليست ثابتة بسبب تغير معامل النفاذ النسبي للمادة الواحدة.

#### ١- ٤ الدائرة المغناطيسية للألة تيار مستمر


يبين شكل ١ - ٤ الدائرة المغناطيسية للألة تيار مستمر. بالتدقيق في الشكل نجد أن كل خط من خطوط المجال يمر من خلال عدة أجزاء وهذه الأجزاء تمثل الدائرة المغناطيسية. كل جزء يختلف في شكله الهندسي وأبعاده وكذلك خصائصه المغناطيسية. في الشكل الرمز  $p$  يرمز إلى القطب ،  $g$  يرمز إلى الثغرة الهوائية،  $t$  ترمز إلى الأسنان ،  $y$  ترمز إلى الإطار الخارجي، أما  $ac$  فترمز إلى قلب المنتج. وسوف نتناول بالتفصيل تركيب الآلة في الوحدة الثانية. وتتكون الدائرة من خمسة أجزاء رئيسية كما تم ترميزهم، ويوضح جدول ١ - ٢ الخصائص لـ كل جزء من أجزاء الدائرة.

جدول ١ - ٢ خصائص أجزاء الدائرة المغناطيسية للألة التيار المستمر

جزء الدائرة	الفيض $\Phi$	كثافة الفيض $B$	مساحة المقطع $A$	شدة المجال $H$	مسار الفيض $L$	القوة الدافعة المغناطيسية $m.m.f$
الثغرة الهوائية	$\Phi_m$	$B_g$	$A_g$	$H_g$	$2L_g$	$F_g$
الأستان	$\Phi_m$	$B_t$	$A_t$	$H_t$	$2L_t$	$F_t$
قلب المنتج	$\Phi_{ac}= \Phi_m/2$	$B_{ac}$	$A_{ac}$	$H_{ac}$	$L_{ac}$	$F_{ac}$
القطب	$\Phi_m$	$B_p$	$A_p$	$H_p$	$2L_p$	$F_p$
الإطار الخارجي	$\Phi_y= \Phi_m/2$	$B_y$	$A_y$	$H_y$	$L_y$	$F_y$

يمكن حساب القوة الدافعة المغناطيسية اللازمة لمغناطة الآلة من المعادلة ١ - ٥ بجمع القوة الدافعة لـ كل أجزاء الدائرة، وتعطى بالعلاقة التالية:

$$m.m.f = F_{total} = \Phi_m \frac{2L_g}{\mu_o A_g} + \Phi_m \frac{2L_t}{\mu_i A_t} + \frac{\Phi_m}{2} \frac{L_{ac}}{\mu_{ac} A_{ac}} + \Phi_m \frac{2L_p}{\mu_p A_p} + \frac{\Phi_m}{2} \frac{L_y}{\mu_y A_y} \quad 1-10$$

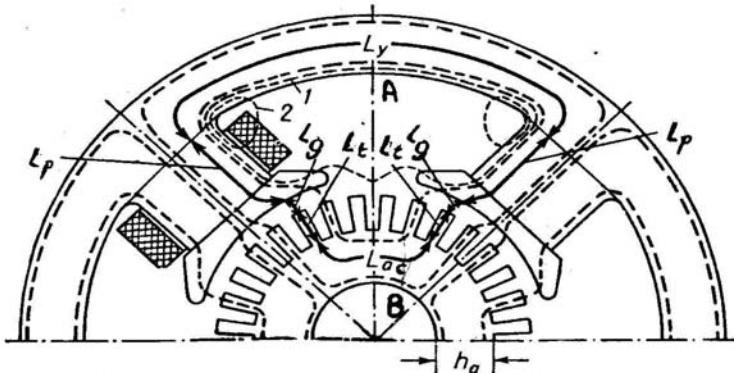

شكل ٤ الدائرة المغناطيسية لآلية تيار مستمر

المعادلة ١٠- تعطي القوة الدافعة المغناطيسية كدالة في التدفق المغناطيسي ويمكن كتابته بدلالة كثافة الفيض المغناطيسي وذلك بالتعويض عن قيمة  $B$  من المعادلة ١-٢ في المعادلة ١٠- :

$$F_{total} = \frac{2B_g L_g}{\mu_o} + \frac{2B_t L_t}{\mu_t} + \frac{B_{ac} L_{ac}}{\mu_{ac}} + \frac{2B_p L_p}{\mu_p} + \frac{B_y L_y}{\mu_y} \quad 11$$

بالتعويض من المعادلة ١-٣ في المعادلة ١-١١-

$$F_{total} = 2H_g L_g + 2H_t L_t + H_{ac} L_{ac} + 2H_p L_p + H_y L_y \quad 12$$

$$F_{total} = F_g + F_t + F_{ac} + F_p + F_y \quad 13$$

المعادلة ١٣- تبين أنه لحساب القوة الدافعة المغناطيسية فإنه من الضروري حساب القوة الدافعة المغناطيسية لكل جزء من الأجزاء الخمسة للدائرة المغناطيسية.

## ١-٥ توليد القوة الدافعة الكهربية بالتأثير الكهرومغناطيسي.

يمكن الحصول على قوة دافعة كهربية بالتأثير الكهرومغناطيسي بطريقتين: إما ديناميكيا وذلك بتحريك موصل بالنسبة لمجال مغناطيسي أو تحرك المجال المغناطيسي بالنسبة للموصل وهذه فكرة عمل المولدات الكهربائية وسوف نتناولها بالتفصيل في الوحدة الثانية. وإنما استاتيكيا وذلك بتغيير قيمة المجال المغناطيسي المتشابك مع ملف بصورة دورية منتظمة وبدون الحاجة إلى عمل أية حركة نسبية بين الإثنين. وتستخدم هذه النظرية في المحولات كما سيعرض في الوحدة الرابعة.


**١ - ٥ - ١ القوة الدافعة الكهربائية المنتجة ديناميكيا.**

شكل ١ - ٥ - ٥ يبين موصل موضوع في مجال مغناطيسي منتظم، فعند تحريك موصل طوله  $L$  متر في مجال كثافته  $B$  وبيير/متر مربع، يتولد على طرفي الموصل قوة دافعة كهربائية مقدارها  $E$  فولت وتعطى بالعلاقة الآتية:


$$E = BLV \sin(\theta) \quad \text{volt}$$

١٤

حيث  $\theta$  زاوية ميل اتجاه الحركة على خطوط المجال المغناطيسي، وتكون مركبة السرعة العمودية على اتجاه خطوط المجال هي التي تحدد قيمة القوة الدافعة الكهربائية. وتستخدم قاعدة فلمنج لليد اليمنى (شكل ١ - ٦) لتحديد اتجاه القوة الدافعة الكهربائية. أطبق أصابع اليد اليمنى، ثم أفرد منها الإبهام والسبابة والوسطى بحيث تكون متعمدة مع بعضها البعض واجعل السبابة تشير إلى اتجاه المجال، والإبهام يشير إلى اتجاه الحركة فيكون الأصبع الوسطى مشيرةً إلى اتجاه القوة الدافعة المتولدة.

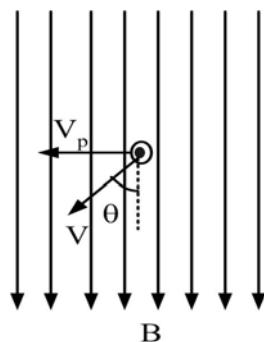

شكل ١ - ٥ - توليد القوة الدافعة  $E$  ديناميكيا

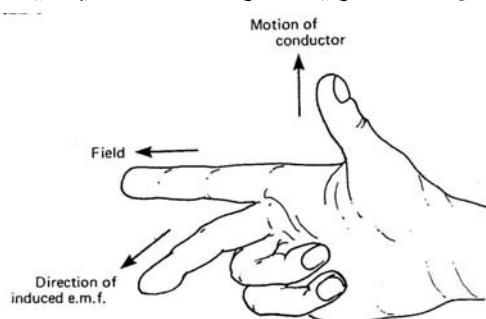


شكل ١ - ٦ - قاعدة فلمنج لليد اليمنى

## ١ - ٥ - ٢ القوة الدافعة الكهربائية المنتجة استاتيكيا.


يمكن توليد قوة دافعة كهربائية عن طريق تشابك فيض مغناطيسي يتغير دوريا بانتظام مع ملف، تبعا لتجربة فارادى (Faraday) الشهيرة ويعطى الجهد بالمعادلة التالية:

$$E = N \left( \frac{d\Phi}{dt} \right) \quad 1-15$$

ويكون اتجاه القوة الدافعة الكهربائية بحيث تعطي تيارا في الاتجاه الذي يؤدي إلى إنشاء مجال مغناطيسي يضاد اتجاه المجال المغناطيسي الأول. هذا وقد يكون المجال المغناطيسي المتغير، الذي يتشارك مع الملف، ناشئ عن تيار يمر في الملف نفسه (كما في شكل ١ - ٧)، ويقال في هذه الحالة أن القوة الدافعة الكهربائية منتجة بالتأثير الذاتي (self induced). وقد يكون المجال المتغير الذي يتشارك مع الملف، ناشئ عن تيار يمر في ملف مجاور ويقال أن القوة الدافعة الكهربائية منتجة بالتأثير المتبادل (mutual induced) (كما في شكل ١ - ٨).

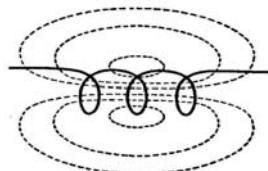

شكل ١ - ٧ تشابك الفيض مع ملف

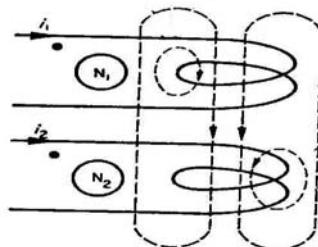

شكل ١ - ٨ تشابك الفيض مع ملفين

مثال ١ - إطار من الحديد على شكل مستطيل أبعاده  $30 \times 20$  سم، ومساحة مقطعيه على شكل مربع طول ضلعه ٥ سم. ملفوف على أحد جانبي الإطار ملف عدد لفاته ٢٥ ومقاومته ٢ أوم ويفدلى من منبع جهد مستمر ٢٤ فولت. فإذا كانت كثافة الفيض المغناطيسي في الإطار  $0.008$  تسللا، احسب: التيار في الملف، شدة المجال المغناطيسي، التدفق المغناطيسي.

الحل يوضح شكل ٩- الدائرة المغناطيسية، بفرض أن طول ظلعي المستطيل هما  $X, Y$  ، يمكن حساب طول المسار المغناطيسي المتوسط  $L$  من العلاقة:


$$L = 2 * ((x - \delta) + (y - \delta)) = 2 * (20 - 5 + 30 - 5) = 80 \text{ cm} = 0.8 \text{ m}$$

$$N = 25 \text{ turns} \quad R = 2\Omega \quad V = 24 \text{ V} \quad B = 0.0008 \text{ tesla} \quad A = (5 * 10^{-3})^2 = 25 * 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$i = \frac{V}{R} = \frac{24}{2} = 12 \text{ A}$$

$$H = \frac{Ni}{L} = \frac{25 * 12}{0.8} = 375 \text{ A/m}$$

$$\Phi = BA = 0.0008 * 25 * 10^{-4} = 0.00002 \text{ wb}$$

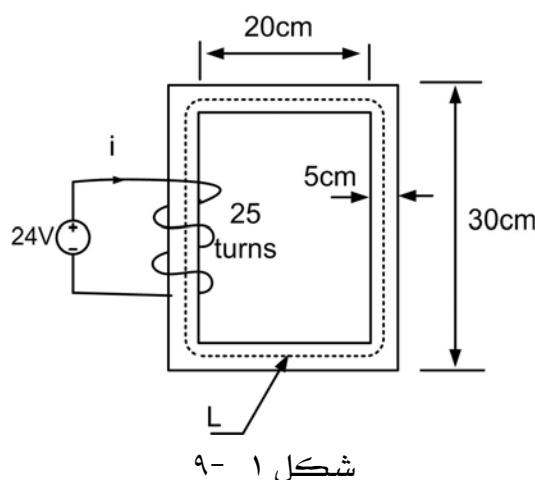

مثال ١ - ٢ - حلقة من المعدن قطرها المتوسط ٥٠ سم ومساحة مقطعها ٣ سم. ملفوف عليها ملف عدد لفاته ٦٠٠ ويمر به تيار مقداره ٢ أمبير. فإذا كان معامل النفاذ النسبي للمعدن ١٥٠٠ . احسب: ١ - المانعة المغناطيسية للحلقة، ٢ - القوة الدافعة المغناطيسية وكذلك شدة المجال المغناطيسيي، ٣ - التدفق المغناطيسي وكثافة الفيض المغناطيسي.

الحل بفرض أن  $d$  يمثل القطر المتوسط للحلقة، فمنه يمكن حساب طول المسار المغناطيسيي المتوسط  $L_{av}$  من العلاقة:

$$L_{av} = \pi d = \pi * 50 * 10^{-2} = 1.57 \text{ m}$$

$$A = 3 * 10^{-4} \text{ m}^2 \quad \mu_r = 1500 \quad \mu_0 = 4\pi * 10^{-7} \quad N = 600 \quad I = 2 \text{ A}$$

$$1 - R_{mag} = \frac{L_{av}}{\mu_r \mu_0 A} = \frac{1.57}{1500(4\pi * 10^{-7})(3 * 10^{-4})} = 2.78 * 10^6 \text{ At/wb}$$

$$2 - mmf = NI = 600 * 2 = 1200 \text{ At}$$

$$H = \frac{mmf}{L_{av}} = \frac{1200}{0.0157} = 763.33 \text{ At/m}$$

$$3 - \Phi = \frac{mmf}{R_{mag}} = \frac{1200}{2.78 * 10^6} = 4.32 * 10^{-4} \text{ wb}$$

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{4.32 * 10^{-4}}{3 * 10^{-4}} = 1.44 \text{ tesla}$$

أسئلة وتمارين على الوحدة الأولى

- ١ - عرف التدفق المغناطيسي وكثافة الفيصل المغناطيسي مع ذكر العلاقة التي تربط بينهما.

٢ - عرف شدة المجال المغناطيسي والقوة الدافعة المغناطيسية مع ذكر العلاقة التي بينهما.

٣ - ما هي أوجه الشبه والخلاف بين الدائرة الكهربية والدائرة المغناطيسية.

٤ - ماذا يقصد بالمانعة المغناطيسية ومعامل النفاد ؟

٥ - وضح كيف يمكن توليد قوة دافعة كهربية.

٦ - بين كيفية استنتاج قوة دافعة كهربية في المحول الكهربى.

٧ - اذكر الأجزاء المختلفة للدائرة المغناطيسية لآلية تيار مستمر.

٨ - حلقة من المعدن ملفوف عليها ملف يمر به تيار ويسبب فيصل مغناطيسي مقداره ٦ ميكروويبير، وكانت شدة المجال المغناطيسي ١٢ أمبير/متر. وطول المسار المغناطيسي المتوسط ٥، متر ومساحة مقطع الحلقة ١٥٠٠٠٠ متر مربع. احسب القوة الدافعة المغناطيسية الناتجة عن الملف، وكذلك كثافة الفيصل المغناطيسي.

٩ - إطار من الحديد على شكل مربع طول ضلعه ٢٠ سم، ومساحة مقطعه على شكل مستطيل أبعاده ٣ X ٥ سم. ملفوف على أحد جانبي الإطار ملف عدد لفاته ١٥ ومقاومته ١،٤ أوم ويغذي من منبع جهد مستمر ٢١ فولت. فإذا كانت كثافة الفيصل المغناطيسي في الإطار ٦٠٠٦ تسللا، احسب: التيار في الملف ، شدة المجال المغناطيسي، التدفق المغناطيسي.

١٠ - حلقة من الحديد يمر بها فيصل مغناطيسي مقداره ٢٠٠٠٠ ويبير وطول المسار المغناطيسي المتوسط ١٠٠ سم ومساحة مقطع الحلقة ٥ سـم. احسب القوة الدافعة المغناطيسية الناتجة عن الملف، وكذلك شدة المجال المغناطيسي باعتبار معامل النفاد للحديد ٥٠٠.



## آلات التيار المستمر والمحولات

### مولدات التيار المستمر

**الجادة:** معرفة نظرية عمل المولد الكهربائي وتركيبه ودراسة خواص الأنواع المختلفة وكذلك حساب المفقودات والكافأة.

**الأهداف:** عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. معرفة نظرية عمل وتركيب المولد الكهربائي.
٢. استنتاج القوة الدافعة الكهربائية المولدة.
٣. معرفة أنواع المولادات من حيث طرق التعذية.
٤. دراسة منحنيات الخواص وتنظيم الجهد.
٥. حساب المفقودات والكافأة.
٦. مجالات الاستخدام لأنواع المختلفة للمولادات.

**مستوى الأداء المطلوب:** أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة ٨٥٪.

**الوقت المتوقع للتدريب:** ٦ ساعات.

**الوسائل المساعدة:** جهاز عرض (بروجيكتور).

**متطلبات الجادة:** تحتاج إلى مراجعة مقرر الدوائر الكهربائية والقياسات والوحدة الأولى من هذا المقرر.

## مولدات التيار المستمر DC Generators

تستخدم مولدات التيار المستمر للحصول على جهد ثابت القيمة. وتعتبر تلك الآلات من أول الآلات الكهربية التي تم تصنيعها للحصول على مصدر للطاقة الكهربية، حيث استخدمت في البداية لأغراض الإضاءة ثم امتدت استخداماتها بعد ذلك لتشمل تغذية شبكات التيار المستمر المستخدمة في القطارات الكهربائية. كما تستخدم مولدات التيار المستمر أيضاً في محطات توليد الطاقة الكهربائية وذلك لتغذية المجال لمولدات التيار المتردد. وعلى الرغم من استخدام التيار المتردد الآن في التوليد والنقل والتوزيع إلا أنه لا تزال آلات التيار المستمر تستخدم في كثير من الصناعات. وتعتمد فكرة عمل المولدات على تجربة فارادي الشهيرة.

سوف نستعرض في هذه الوحدة نظرية عمل مولدات التيار المستمر وأسس تشغيلها وكذلك التركيب التفصيلي للآلية. أيضاً سوف نستعرض أساس وطرق اللف المختلفة والتي تفي في التطبيق العملي. خلال هذه الوحدة أيضاً سوف نتعرف على العلاقات والقوانين الرياضية ومنحنيات الخواص التي تصف الأنواع المختلفة للآلات والتي من خلالها يمكن الحكم على أداء وكفاءة الآلة. وأخيراً سوف نذكر مجالات الاستخدام لكل نوع وطرق حساب المقدادات والكافأة.

### ٢ - نظرية عمل المولد الكهربائي وتركيبه


#### ٢ - ١- أسس تشغيل مولدات التيار المستمر

يقوم مولد التيار المستمر بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، ويتم ذلك عند إدارة المولد بسرعة محددة بواسطة أي بادئ حركة كمحرك كهربائي، محرك ديزل، توربينة غازية أو بخارية أو مائية. ويعتمد عمل المولد أساساً على قانون فارادي للحث المغناطيسي والذي ينص على: تولد قوة دافعة كهربائية (جهد كهربائي) بين طرفي موصل عندما يقطع هذا الموصل خطوط مجال مغناطيسي - أي تتولد قوة دافعة كهربائية عندما توجد حركة نسبية بين الموصل وخطوط الفيض المغناطيسي ويتم ذلك عندما يكونا متocomدين - أما إذا كانا غير متocomدين فإن المركبة المتocomدة فقط هي المسؤولة عن توليد الجهد. وللوضيح كيفية توليد جهد نتيجة حركة موصل في مجال مغناطيسي، نفرض أن لدينا لفة من السلك (abcd) موضوعة بينقطتين مغناطيسيتين أحدهم شمالي (N) والآخر جنوب (S) كما هو موضح بالشكل ٢ - ١أ وبفرض أن المجال الناتج عن الأقطاب مجال مغناطيسي منتظم التوزيع، وكل طرف من نهايتي اللفة موصل مع حلقة انزلاق أطرافها موصلاً إليها لمبة إضاءة، عند إدارة اللفة حول محورها فإن


جانبي الملف يقطع خطوط القوى المغناطيسية، ويولد قوة دافعة كهربية في كل من جانبي اللفة تسبب في توهج اللمة وتحسب القوة الدافعة الكهربائية من المعادلة الآتية:

$$e = BLv \quad 2-1$$

حيث ( $B$ ) كثافة الفيصل المغناطيسي، ( $L$ ) طول اللفة بالمتر، ( $v$ ) السرعة الخطية التي تتحرك بها اللفة. والقوة الدافعة المتولدة ( $e$ ) في هذه الحالة تعطى بالفولت (volt). ويكون اتجاهها للموصل (ab) كأنه داخل إلى الورقة وللموصل (cd) كأنه خارج من الورقة حسب قاعدة فلمنج لليد اليمنى كما في شكل ٢ - ١ ب.

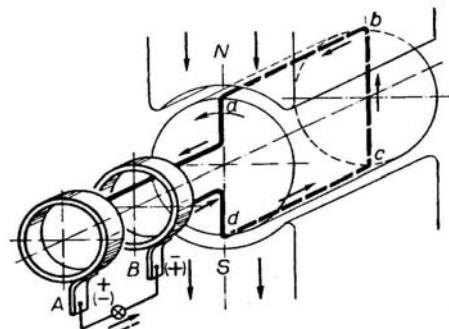

(أ)

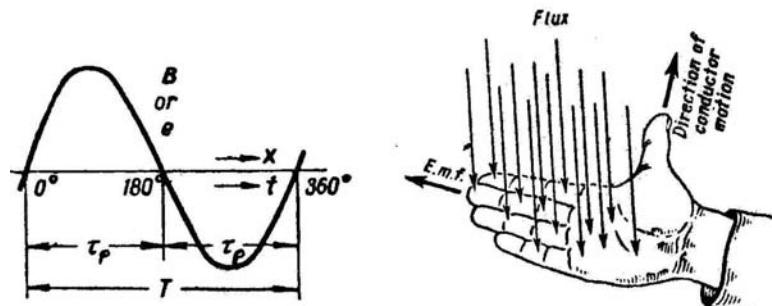


(ج)

(ب)


شكل ٢ - ١ فكرة عمل الآلة الكهربائية وتوليد جهد

في وضع اللفة (abcd) كما في شكل ٢ - ١ أ فإنها تتشابك مع خطوط المجال وتتولد قوة دافعة كهربية عظمى (عند الزاوية  $90^\circ$ )، وعند دوران اللفة بمقدار  $90^\circ$  أخرى فإنها تصبح موازية للمجال ولا تقطعه ولا يتولد جهد كهربى عند هذه اللحظة. عند الدوران  $90^\circ$  أخرى فإن المجال يكون عمودي على اللفة وينعكس الوضع وتتولد قوة دافعة سالبة عند الزاوية  $270^\circ$  وهكذا تتكرر العملية، ويلاحظ أن القوة الدافعة الكهربائية المتولدة هي قوة دافعة ذات شكل جيبى (sinewave) شكل ٢ - ١ ج، متغيرة

القيمة والاتجاه (جهد متعدد) وللحصول على قوة دافعة كهربية لا تتغير مع الزمن (DC) يجب أن يتم توحيد الموجة الجيبية قبل خروجها واستخدامها. يتم ذلك باستبدال حلقتين الانزلاق إلى حلقة انزلاق مكونة من قطعتين معزلتين (أسطوانة مشطورة إلى جزئين بينهما عازل) A, B كما في شكل ٢-٢. حيث تكون الفرشة الموجبة ملامسة لحلقة الانزلاق A كما في شكل ٢-٢، وبعد دوران اللفة (abcd) ١٨٠ درجة، كما في شكل ٢-٢ ب تكون الفرشة الموجبة ملامسة لحلقة الانزلاق B، ويوضح شكل ٢-٢ ج أن نصف الموجة الموجب هو من صفر إلى ١٨٠ درجة، بينما نصف الموجة السالب من ٣٦٠ إلى ٦٠ درجة قد انعكس وأصبح موجبا نتيجة وجود حلقة الانزلاق المنشطرة والتي تعمل كعضو توحيد بدلا من حلقتين منفصلتين كما في شكل ٢-١. وبهذه الكيفية يتم الحصول على جهد موحد الاتجاه (مستمر) ولكن قيمته غير ثابتة. وللحصول على جهد ثابت القيمة يمكن استخدام أكثر من لفة وتوزيعها على محيط الآلة كما سيوضح فيما بعد. وهذه الطريقة لتوليد الجهد تم بناءً عليها بناء آلة التيار المستمر.

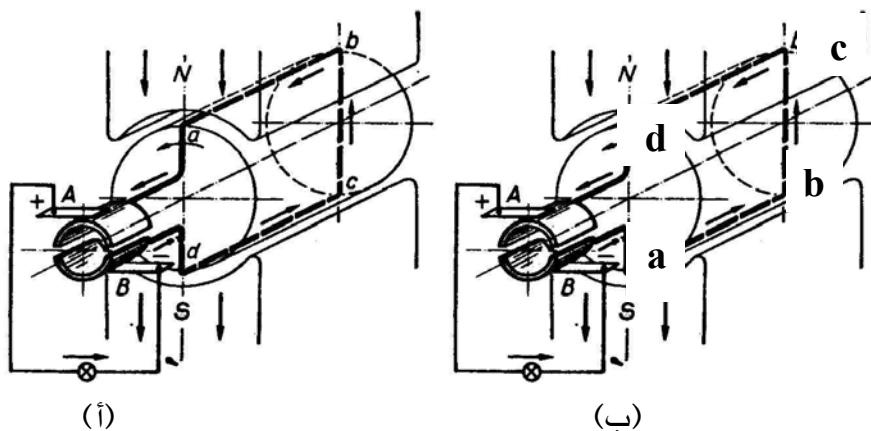

(ج)

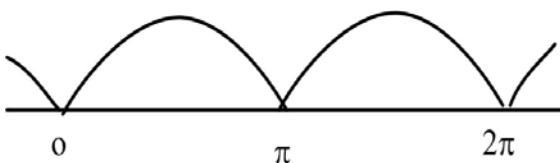


شكل ٢ - تشغيل آلة التيار المستمر وكيفية توحيد الجهد

**٢ - ١- تركيب آلة التيار المستمر**

تتكون آلة التيار المستمر من جزئين رئيسيين، العضو الثابت وهو المسؤول عن توليد المجال المغناطيسي والعضو الدائر ويسمى عضو الاستنتاج أو المنتج، وفيه تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية وتتولد به القوة الدافعة الكهربائية. يفصل العضو الدائر عن العضو الثابت الثغرة الهوائية، ويوضح شكل ٣- رسم تخطيطي لآلية التيار المستمر . يتكون العضو الثابت من الأجزاء الآتية :


- الإطار الخارجي (Yoke) : وهو مصنوع من الحديد المطاوع أو الحديد الزهر وفي بعض الآلات الصغيرة يصنع من رقائق من الصلب ، ووظيفته يعمل كمسار لاستكمال الدائرة المغناطيسية وكذلك يتم تثبيت الأقطاب به، ويوضح شكل ٤- الإطار الخارجي لآلية تيار مستمر.

الأقطاب الرئيسية (Main poles) : وتصنع من رقائق من الصلب ويتم تثبيتها في الإطار الخارجي ويركب عليها واجهة لقطب تسمى بحذاء القطب (Pole face or shoe) يعمل على توزيع وانتظام خطوط الفيض في الثغرة الهوائية. ويوجد حول الأقطاب الرئيسية ملفات المجال (Field coils) وتقسم إلى نوعين : ملفات توازي (shunt field coil) وملفات توالي (series field coil) ، وهذه الملفات المسؤولة عن توليد المجال المغناطيسي عند مرور تيار بها. وتلف هذه الملفات حول القطب نفسه وليس حول واجهة القطب. وتصنع ملفات المجال إما من أسلاك نحاسية معزولة أو شرائح نحاسية كما في الآلات الكبيرة، ويوضح شكل ٥- رسم تخطيطي لقطب موضوع حوله ملفات المجال.

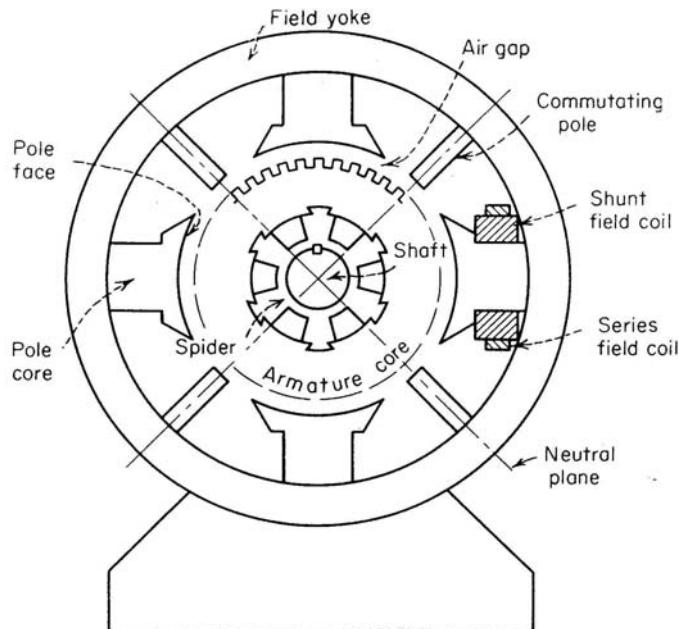


شكل ٢ - ٣- مخطط لآلية تيار مستمر

- أقطاب التوحيد (Commutating poles) : تشبه الأقطاب الرئيسية ولكن حجمها أقل وتوجد هذه الأقطاب عادة في الآلات كبيرة الحجم (أكبر من ٢ كيلووات)، وتوضع في المسافة بين الأقطاب الرئيسية وتشتت في الإطار الخارجي. وملفوف حولها ملفات تسمى بملفات التوحيد والغرض منها تقليل المشاكل التي تصاحب عملية التوحيد في المنتج.

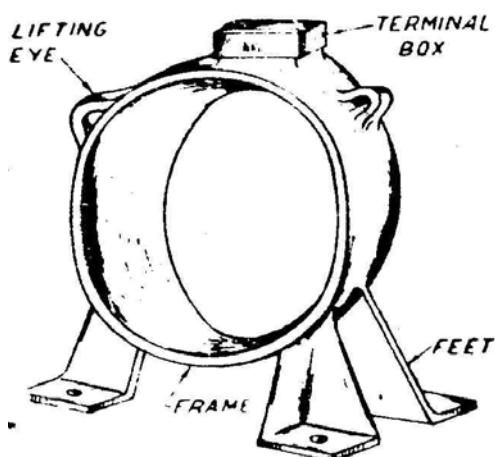

شكل ٢ - ٤- الإطار الخارجي لآلية تيار مستمر

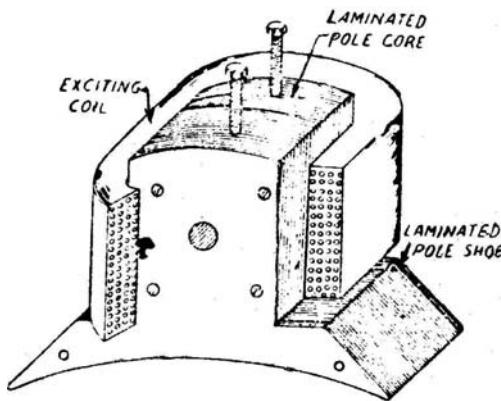

شكل ٢ - ٥ قطب لآلية تيار مستمر موضوع حوله ملفات المجال

أما العضو الدائري (الم المنتج) فيتكون من الآتي:

- قلب المنتج (Armature core): وهو جزء أسطواني مصنوع من رقائق من الصلب مضغوطة مع بعضها ومعزولة كهربياً بواسطة طبقة رقيقة من الورنيش، وذلك لتقليل التيارات الدوامية. يوجد على محيط المنتج مجاري يوضع بها ملفات المنتج. أيضاً يركب مروحة على عمود الإدارة للتبريد، كما هو موضح في شكل ٢ - ٦.

- ملفات المنتج (Armature windings): عبارة عن مجموعات متعددة والم ملف الواحد عبارة عن مجموعة من الموصلات ويتم وضعها في مجاري المنتج. وتثبت الملفات داخل المجاري بواسطة عازل وذلك لحمايتها من القوة الطاردة المركزية أثناء الدوران وحتى لا تخرج من المجاري. ويتم توليد القوة الدافعة الكهربائية في هذه الملفات وهي التي تحمل تيار الحمل.


- الموحد (مبدل التيار) (Commutator): يعمل على تحويل التيار المتردد المتولد في ملفات المنتج إلى تيار موحد الاتجاه في الدائرة الخارجية. وهو أسطواني الشكل مصنوع من قطع من النحاس الصلد المسحوب معزولة عن بعضها البعض بمادة عازلة جيدة (الميكا). مثبت عضو التوحيد على عمود الدوران للآلية ويتماس مع سطحه العلوي فرش كربونية، ويتم توصيل جميع أطراف ملفات المنتج على الموحد كهربياً.

- حامل الفرش الكربونية (Brushes holder): مثبت في الإطار الخارجي للآلية ويحمل الفرش الكربونية التي تلامس السطح الخارجي للموحد وتعمل على تجميع التيار الكهربائي وتوصيله للدائرة

الخارجية (الحمل) وعادة عدد الفرش يساوى عدد الأقطاب الرئيسية. وتوصى مع بعضها لتكون مجموعة موجبة وأخرى سالبة.

### ٢ - ٣- طرق لف المنتج : Armature winding

تمثل ملفات المنتج أحد الأجزاء الرئيسية في آلة التيار المستمر وتوضع الملفات في مجاري المنتج ويراعى أن يكون توزيعها منتظم حول محيط المنتج وهذه الملفات توصل مع بعضها إما بالتوازي وذلك لزيادة الجهد

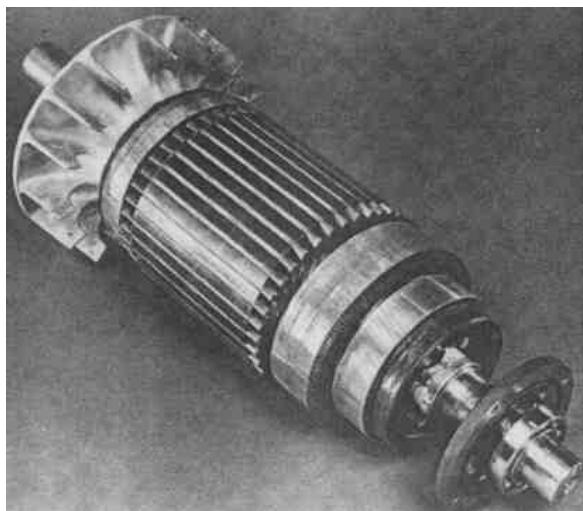

شكل ٢ - ٦ العضو الدوار لآلية تيار مستمر (المotor)

الكهربى أو بالتوالى لزيادة التيار المار بها. تكون ملفات المنتج دائرة مغلقة متصلة مع الدائرة الخارجية بواسطة الفرش الكربونية. يجب أن تكون المسافة بين جانبي الملف مساوية للخطوة القطبية - وهى المسافة بين مركبى قطبين في الآلة - ويلاحظ أن القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في موصلين بينهما مسافة تساوى الخطوة القطبية تكون معكوسه في أحدهم عن الآخر، ويتم لحام أطراف الملفات مع أجزاء الموحد (commutator segments)، وحسب طريقة التوصيل المتبعه فإنه يوجد هناك نوعان من اللف تستخدم بكثرة في لف المنتج:


-اللف الانطباقى (Lap winding): في هذا النوع من اللف يوصل طرفا كل ملف إلى قطعتين موحدتين متجاورتين كما هو موضح في شكل ٢ - ٧، كما يوضح الشكل أيضا طريقة توصيل ثلاثة ملفات مع

بعضهما (ملفات ١,٢,٣ ) توصل نهاية الملف ١ مع بداية الملف ٢ وتوصل نهاية الملف ٢ مع بداية الملف ٣ وهكذا وتوصل نهاية آخر ملف مع بداية أول ملف مكونا بذلك دائرة مغلقة. ومن المهم ملاحظته أن نهاية


أي لفة وبداية اللفة التابعة يقع تحت قطبين مختلفين في القطبية. تقسم الملفات في حالة اللف الانطبافي إلى عدد من المسارات المتوازية المتماثلة يساوى عدد الأقطاب في الآلة. كما يوضح شكل ٢-٧ بـ اللف الكامل لـ آلة عدد أقطابها أربعة وعدد المجرى الكلي اثنى عشر مجرى.

#### - اللف التموجي (Wave winding)

تحتختلف طريقة توصيل أطراف الملفات مع الموحد في هذا النوع من اللف عن النوع الانطبافي، إذ تتشتت أطراف الملفات إلى الخارج ويوصل طرفا كل ملف بقطعتين من الموحد بينهما عدد محدود من القطع، ويطلق على هذا العدد اسم خطوة الموحد (commutator pitch) كما هو موضح في شكل ٢-٨. وعدد المسارات المتوازية في حالة اللف التموجي اثنين فقط، يحتوى كل منها على نصف عدد الملفات الكلية.

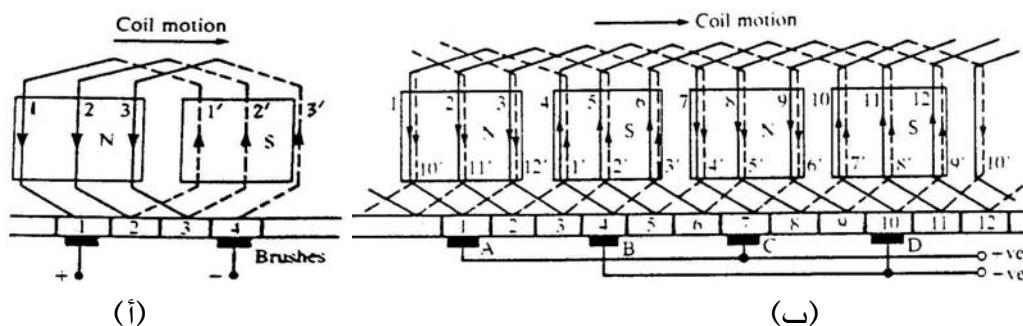

شكل ٢- ٧- اللف الانطبافي لـ آلة التيار المستمر

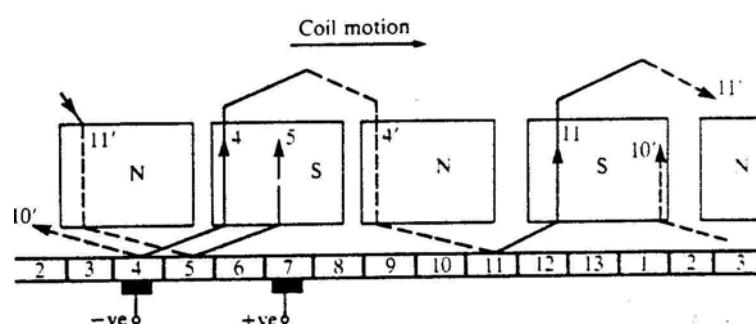

شكل ٢- ٨- اللف التموجي لـ آلة التيار المستمر

## ٢-٢ معادلة القوة الدافعة الكهربائية المترولة

يمكن الحصول على قوة دافعة كهربية بالتأثير الكهرومغناطيسي ديناميكيا وذلك بتحريك موصل بالنسبة لمجال مغناطيسي أو تحريك المجال المغناطيسي بالنسبة للموصل. فمثلا عندما يتحرك موصل طوله (m) في مجال مغناطيسي منتظم كثافة خطوطه (tesla) B بسرعة مقدارها (m/sec) v في اتجاه عمودي على خطوط المجال (شكل ٢-٩) تولد على طرفي الموصل قوة دافعة كهربية مقدارها (volt) e تبعا لقانون فارادي بحيث يكون:

$$e = BLv \quad \text{volt} \quad 2-2$$

وباعتبار أن نصف قطر المنتج  $r$  meter فيمكن حساب السرعة من العلاقة:

$$v = \omega r = \frac{2\pi n}{60} r \quad 2-3$$

حيث  $n$  (rpm) هي سرعة الدوران لفة/دقيقة،  $\omega$  (rad/sec) هي السرعة الزاوية (المحيطية) وبحسب كثافة المجال المغناطيسي تحت القطب من العلاقة التالية

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{\phi}{2\pi rl / 2p} \quad 2-4$$

حيث  $A$  هي المساحة تحت القطب، بالتعويض بالمعادلة ٢-٣ والمعادلة ٢-٤ في المعادلة ٢-٢ نحصل على القوة الدافعة الكهربائية المترولة في موصل موضوع تحت قطب كالتالي:

$$e = \frac{\phi 2p}{2\pi rl} l \frac{2\pi n}{60} r \quad 2-5$$

يمكن تبسيط المعادلة ٢-٥ كالتالي

$$e = \phi \frac{2pn}{60} \quad 2-6$$

وإذا كان عدد الموصلات الكلية هو  $Z_a$  وعدد دوائر التوازي هو  $2a$  فإن القوة الدافعة الكلية المترولة في المنتج تحسب من العلاقة التالية:

$$E_a = \frac{2p}{2a} \phi Z_a \frac{n}{60} \quad 2-7$$

مثال ٢ - ١ مولد تيار مستمر عدد أقطابه ٦ وعدد الموصلات الكلية ٢٥٠ ، ملفوف لفا تموجياً ويدور عند سرعة ١٢٠٠ لفه/دقيقة. فإذا كان الفيصل لكل قطب ٤ ميجاخط، أوجد القوة الدافعة الكهربائية المولدة.

$$2p=6 \quad 2a=2[\text{wave winding}] \quad Z_a=250 \quad n=1200 \text{ rpm} \quad \Phi=4 \text{ megalines/pole} \quad \text{الحل}$$

$$\Phi=4*10^{-6}*1.57=0.04 \text{ wb/pole}$$

$$E_a = \frac{2p}{2a} \phi Z_a \frac{n}{60}$$

$$E_a = \frac{6}{2} * 0.04 * 250 * \frac{1200}{60} = 600 \text{ volt}$$


مثال ٢ - ٢ مولد تيار مستمر عدد أقطابه ٨ وعدد الموصلات الكلية ٩٦٠ ، ملفوف لفا انتباقياً ويدور عند سرعة ٦٠٠ لفه/دقيقة. فإذا كانت القوة الدافعة الكهربائية المولدة ٢٢٠ فولت، أوجد الفيصل المغناطيسي لكل قطب.

$$2p=8 \quad 2a=2p[\text{lap winding}] \quad Z_a=960 \quad n=600 \text{ rpm} \quad E_a=220 \text{ V} \quad \text{الحل}$$

$$E_a = \frac{2p}{2a} \phi Z_a \frac{n}{60}$$

$$220 = \frac{8}{2} * \phi * 960 * \frac{600}{60}$$

$$\Phi=220*60/(600*960)=0.023 \text{ wb/pole}$$

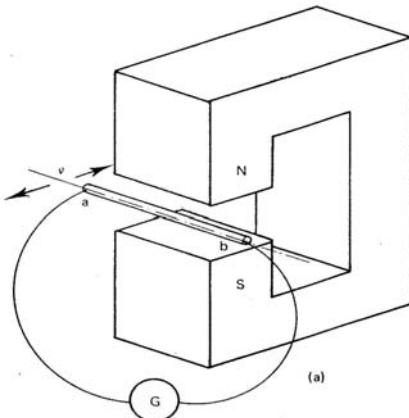

شكل ٢ - ٩ توليد القوة الدافعة

## ٢- ٣ رد فعل المنتج (Armature Reaction)

عند دوران المنتج في مجال الأقطاب الرئيسية، فإنه يتولد قوة دافعة كهربية نتيجة لقطع المنتج لخطوط المجال المغناطيسي كما سبق شرحه مسبقاً، وعند تحميل الآلة، أي عندما تعطى الآلة تياراً في الدائرة الخارجية الموصولة إلى أطرافها، فإن تيار الحمل هذا يمر في ملفات المنتج، وينشأ عن مرور التيار في ملفات المنتج تأثيرات مغناطيسية حول هذه الملفات يمكن جمعها في مجال مغناطيسي محصل، وهذا المجال المغناطيسي المحصل لملفات المنتج يمثل ما يعرف بـ رد فعل المنتج وعلى حسب قانون لenz (Lenz Law) ينبع من تفاعل المجال المغناطيسي الناشئ عن ملفات المنتج مع المجال المغناطيسي الأصلي في الآلة عزم دوران مضاد لعزم دوران الآلة المحركة، وهي التي تقوم بإمداد الآلة بالقدرة الميكانيكية، التي تحول بفعل مرور التيار في الدائرة الخارجية إلى قدرة كهربائية.

يعلم المجال الناشئ عن ملفات المنتج على إضعاف مجال الأقطاب الرئيسية وعدم انتظامه وبذلك نجد أن محور التعادل والذي يكون موضوع عليه الفرش تغير وضعه ويترتب على ذلك حدوث شرر كهربائي بين المنتج والفرش. وهذا الشرر يعمل على تآكل الفرش. وليس رد فعل قاصر على ذلك بل له أيضاً تأثيرات أخرى. ولتوضيح تأثير رد فعل المنتج، يجب أن نفهم أولاً توزيع المجال الناشئ عن الأقطاب الرئيسية وعن المنتج. يوضح شكل ٢ - ١٠١ توزيع خطوط الفيصل المغناطيسي الناشئ عن المجال الرئيسي للأقطاب وذلك عند اللاملاع (عدم مرور تيار في المنتج). نجد أنه يتولد قوة دافعة مغناطيسية ( $M.M.F_f$ ) تكون اتجاهها عمودي إلى أسفل، حيث إن خطوط المجال اتجاهها من أعلى إلى أسفل (أي من القطب الشمالي إلى الجنوبي). يلاحظ أيضاً في هذه الحالة انطباق محور التعادل الهندسي (G.M.A) مع محور التعادل المغناطيسي (M.N.A).



يبين شكل ٢ - ١٠١ ب المجال المغناطيسي الناشئ عن ملفات المنتج تحت قطبين في الآلة وذلك عند عدم تغذية ملفات المجال. تمثل الدوائر الصغيرة في الرسم مقاطع الموصلات، والنقطة بداخل الدائرة تعني أن اتجاه التيار من الصفحة إلى الخارج، في حين أن علامة  $\times$  تعنى العكس. وبناءً على ذلك يمكن رسم المجال المغناطيسي حول الموصلات، ويلاحظ أننا إذا اعتبرنا أن القوة الدافعة المغناطيسية لملفات المنتج صفراء عند منتصف كل قطب فإنها تزداد تدريجياً حتى تبلغ أقصى قيمة لها عند خط التعادل بين القطبين، ويكون اتجاه القوة الدافعة المغناطيسية ( $M.M.F_a$ ) من اليسار إلى اليمين في اتجاه أفقياً. وفي الواقع لا يمكن أن يعطي المنتج تيار دون تغذية ملفات المجال وبناءً على ذلك يمكن أن نحصل على توزيع

المجال نتيجة وجود المجالين معاً، مجال ملفات الأقطاب ومجال ملفات المنتج، كما هو موضح بالشكل ٢ - ١٠ ج . ويلاحظ أن القوة الدافعة المغناطيسية المحصلة للمجالين ( $M.M.F$ ) قد أزيحت بزاوية  $\theta$  بالنسبة لمجال الأقطاب الرئيسية ( $M.M.F_f$ ) ونتيجة لذلك، ينتقل محور التعادل المغناطيسي ( $M.N.A$ ) بنفس الزاوية بالنسبة لمحور التعادل الهندسي ( $G.M.A$ ). ويتبين من شكل ٢ - ١٠ ج أن خطوط الفيصل تختلف عن تلك التي في شكل ٢ - ١٠ آ. كما أن الفيصل الكلي لكل قطب قد انقسم إلى نصفين خلال المسافة ( $ab$ ) . ومقارنة بالشكل ٢ - ١٠ آ نجد أن كثافة الفيصل في الثغرة الهوائية قد انخفض في تلك المساحة تحت القطب، وخلال المسافة ( $bc$ ) نجد أن الفيصل قد ركز في هذه المنطقة أسفل القطب مما يزيد من كثافة الفيصل في هذه المنطقة عنه كما في شكل ٢ - ١٠ آ. وخلاصة القول فإن تأثير رد فعل المنتج قد شوه من توزيع خطوط المجال في الثغرة الهوائية. وهذا يعني أن رد فعل المنتج يعمل على إعادة توزيع خطوط القوى المغناطيسية على طول الخطوة القطبية فتصبح مزدحمة على إحدى ناحيتي القطب، وقليلة على الناحية الأخرى، بعد أن كان توزيعها متساوياً على الناحيتيين، وهذا يؤدي وبالتالي إلى تخفيض قيمة الفيصل المغناطيسي في الثغرة الهوائية مع الحمل (مع وجود رد فعل المنتج) عن القيمة الأصلية بدون حمل، ولذلك يجب أن نأخذ في الحساب أن التأثير المغناطيسي المتعامد لرد فعل المنتج سوف يؤدي بطريق غير مباشر إلى حدوث ظاهرة يطلق عليها اسم التأثير المغناطيسي المعاكس (Demagnetizing effect) حيث يظهر تأثير مغناطيسي معاكس يعمل على تقليل قيمة الفيصل المغناطيسي تحت الأقطاب ويمكن تلخيص أضرار رد فعل المنتج في الآتي:

- حدوث شرر بين عضو التوحيد والفرش نتيجة لتغير موضع محور التعادل المغناطيسي، مما يستدعي تقديمها دائماً أثناء الدوران.

- ارتفاع درجة الحرارة في المنتج لدرجة يخشى منها على صهر المادة العازلة للملفات.


- إضعاف المجال المغناطيسي للأقطاب مما يسبب تقليل القوة الدافعة المغناطيسية وبالتالي القوة الدافعة الكهربية المتولدة.

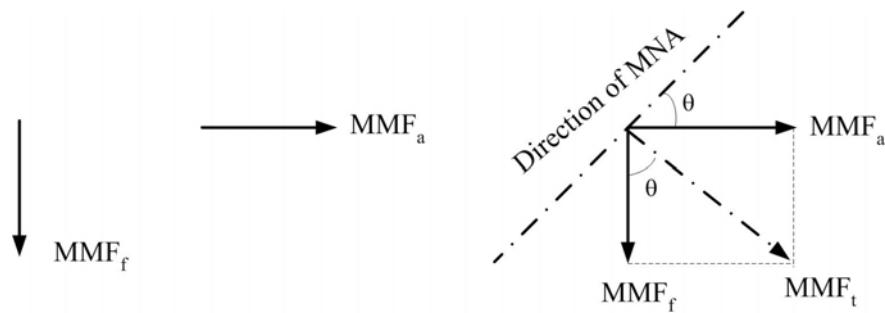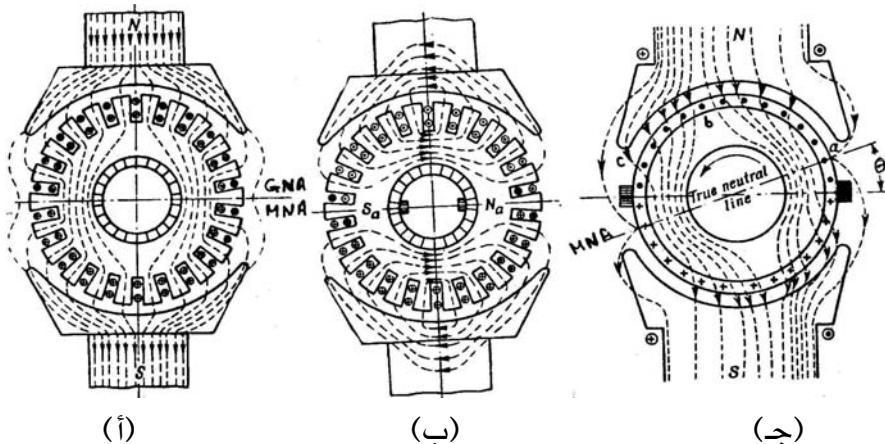


شكل ٢ - ١٠- توزيع الفيض في الآلة نتيجة رد فعل المنتج

يمكن تقليل رد فعل المنتج عن طريق استخدام أقطاب مساعدة أو ملفات التعويض. توضع الأقطاب المساعدة بين كل قطبين رئيسيين ووظيفتها أن تعطى مجال مغناطيسي مضاد للمركبة الأفقية للمنتج فلو كان المجالان متساويان وعكس بعضهما لأمكن تلاشي رد فعل المنتج. ولذلك توصل ملفات الأقطاب المساعدة بالتالي مع ملفات المنتج حتى تتناسب القوة الدافعة المغناطيسية المتولدة مع تيار المنتج، ويوضح شكل ١٢- ١١ طريقة توصيل ملفات الأقطاب المساعدة مع المنتج، أما شكل ٢- ١٢ فيوضح اتجاه كلا من القوة الدافعة المغناطيسية المتولدة عن الأقطاب المساعدة ( $F_c$ ) وكذلك عن المنتج ( $F_a$ ). وبهذه الطريقة نضمن أن وضع الفرش يظل ثابت دائمًا عند محور التعادل الهندسي.


يمكن التغلب على المركبة الرئيسية التي تضعف المجال الأصلي بوضع ملفات إضافية على الأقطاب (تسمى ملفات التعويض) ويمر فيها تيار المنتج ويم توصيلها بالفرش، أي بالتالي مع المنتج، وتعطي هذه الملفات مجال مساعد عكss اتجاه المركبة الرئيسية وبالتالي تعمل على إضعافها ويوضح شكل ٢-١٣ وضع الملفات داخل الأقطاب واتجاه التيار بها.

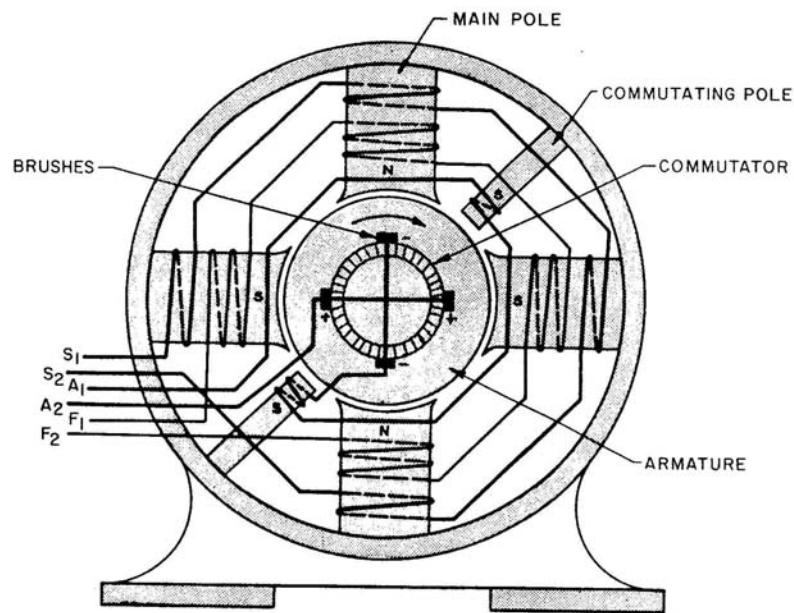

شكل ٢ - ١١- كيفية توصيل الأقطاب المساعدة بالمنتج

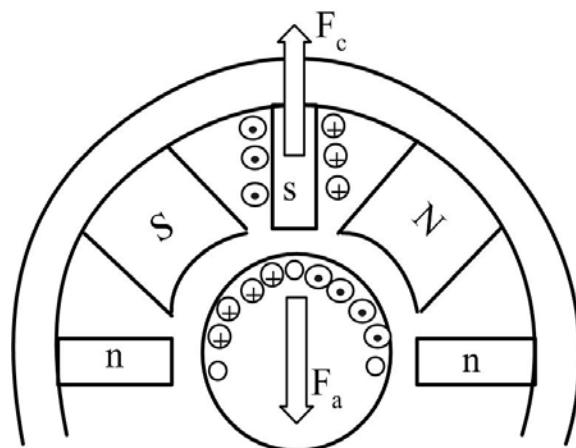

شكل ٢ - ١٢- يبين اتجاه القوة الدافعة المغناطيسية لكل من ملفات المنتج والأقطاب المساعدة

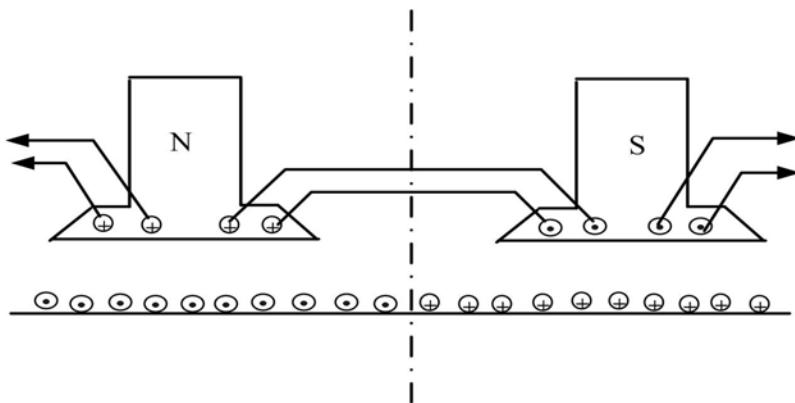

شكل ٢ - ١٣ - ملفات التعويض


**٢ - ٤ طرق التغذية (التبيه) لآلات التيار المستمر (Methods of Excitation)**

تحتاج مولادات التيار المستمر إلى وسيلة لتغذية (تبيه) ملفات المجال وذلك لتوليد القوة الدافعة المغناطيسية اللازمة لمغناطة الآلة والحصول على القوة الدافعة الكهربائية عند الدوران. تستمد ملفات المجال التيار اللازم إما عن طريق مصدر جهد خارجي أو من الجهد المتولد من الآلة ذاتها، وتنقسم مولادات التيار المستمر من حيث طرق التغذية إلى نوعين:

- مولادات ذات تغذية مستقلة (منفصلة) (Separately excited) ويتم فيها تغذية المجال من منبع جهد خارجي (منفصل عن الآلة).
- مولادات ذات تغذية ذاتية (Self excited) وفيها تغذي ملفات المجال من الآلة نفسها، ويتم بناء الجهد نتيجة المغناطيسية المتبقية في الآلة والتي تنشأ نتيجة تغذية الآلة تغذية مستقلة.

**٢ - ٤ - ١ المولادات ذات التغذية المستقلة (Separately excited generators)**

يوضح شكل ٢ - ١٤ - ١ مخطط الدائرة لتوصيل مولادات التغذية المستقلة، وتستخدم هذه التوصيلية عموماً لحساب منحنى الخصائص المغناطة للآلية أو كما يسمى منحنى الدائرة المفتوحة. ويمتاز هذا النوع من المولادات بثبات تيار المجال وعدم اعتماده على تيار المنتج، كذلك يمكن الحصول على مدى أوسع للجهد المتولد على أطراف الآلة، حيث يمكن الحصول على تغيير الجهد من صفر إلى أقصى قيمة ممكنة للآلية.

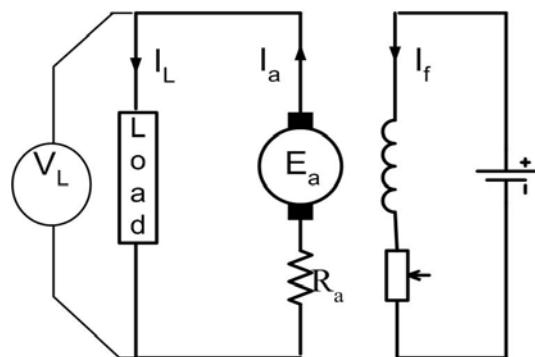

شكل ٢ - ١٤ مولد التغذية المستقلة

**معادلات الجهد والتيار:**

بتطبيق قانون كيرشوف (Kirechhoff's Law) على دائرة المنتج نحصل على المعادلة الآتية:

$$E_a = V_L + I_a R_a \quad ٢\Box ٨$$

حيث  $V_L$  هو الجهد على أطراف المنتج (جهد الحمل)،  $E_a$  القوة الدافعة الكهربائية المولدة في المنتج

وتحسب من المعادلة التالية:

$$E_a = \frac{2p}{2a} \phi Z_a N / 60 \quad ٢\Box ٩$$

أيضا يمثل  $I_a$  تيار المنتج،  $R_a$  مقاومة ملفات المنتج،  $I_L$  تيار الحمل وهو يساوى تيار المنتج.

$$I_a = I_L \quad ٢\Box ١٠$$

مثال ٢ - ٣- مولد تيار مستمر منفصل التغذية، يدور عند سرعة ١٢٠٠ لفه/دقيقة ويغذى حمل ثابت المقاومة بتيار قيمته ٢٠٠ أمبير عند جهد ١٢٥ فولت. احسب تيار الحمل إذا انخفضت السرعة إلى ١٠٠٠ لفة/دقيقة، وباعتبار تيار المجال لم يتغير. علما بأن مقاومة ملفات المنتج ٤٠٠٤ أوم.

$$n_1 = 1200 \text{ rpm} \quad I_{L1} = 200 \text{ A} \quad V_{L1} = 125 \text{ V} \quad n_2 = 1000 \text{ rpm} \quad R_a = 4004 \Omega \quad \text{الحل}$$

$E_a \propto n$  as  $I_f$  is constant

$$E_{a1} = V_{L1} + I_{L1} R_a \\ = 125 + 200 * 4004 = 133 \text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\frac{133}{E_{a2}} = \frac{1200}{1000}$$

$$E_{a2} = \frac{1000 * 133}{1200} = 110.8 \text{ V}$$

$$E_{a2} = V_{L2} + I_{L2} R_a = I_{L2} R_L + I_{L2} R_a$$

$$R_L = \frac{V_L}{I_L} = \frac{125}{200} = 0.625 \Omega$$

$$110.8 = I_{L2} [0.625 + 4004] = I_{L2} [0.665]$$

$$I_{L2} = \frac{110.8}{0.665} = 166.62 \text{ Amp.}$$

## ٢- ٤- ٢- مولدات التغذية الذاتية (Self excited generators)

تنقسم التغذية الذاتية بـ طريقة توصيل ملفات المجال مع المنتج إلى ثلاثة أنواع:


- تغذية توالي (series excitation) وتسمى الآلة في هذه الحالة مولد التوالي

- تغذية توازي (shunt excitation) وتسمى الآلة بمولد التوازي

- تغذية مركبة (compound excitation) وتسمى الآلة في هذه الحالة بالمولد المركب

## ٢- ٤- ٢- ١- مولد التغذية التوالي (series excited generator)

يتم توصيل ملفات المجال بالتوالي مع ملفات المنتج والحمل كما هو موضح بالشكل ٢- ١٥ .

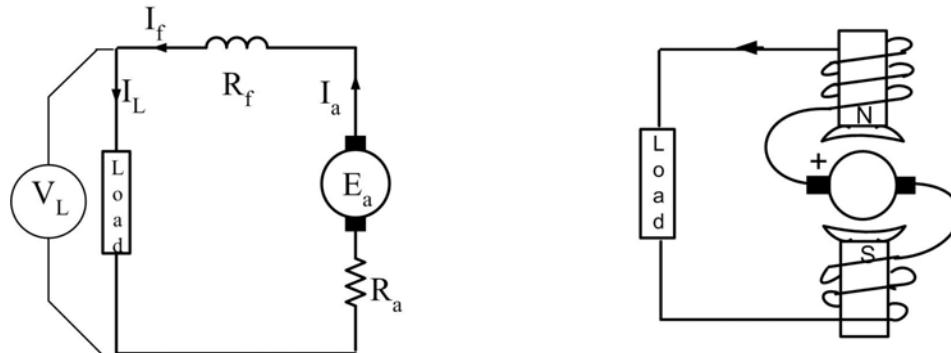

شكل ٢ - ١٥- مولد التغذية التوالي

معادلات الجهد والتيار:

٢□١١

$$E_a = V_L + I_a (R_a + R_f)$$

٢□١٢

$$I_a = I_L = I_f$$

مثال ٢ - ٤ مولد تيار مستمر توالي ، عدد أقطابه ٤ والقدرة المقننة ١٥ كيلو وات عند جهد ١٢٥ فولت وسرعة دوران ١١٥٠ لفة/دقيقة. مقاومة ملفات المجال ١٥، أوم و مقاومة ملفات المنتج ٢٤، أوم. احسب الجهد على أطراف المولد عندما يدور بسرعة ١٢٠٠ لفة/دقيقة ويغذي الحمل بتيار قيمته ١٢٥ أمبير. علما بأن المجال المغناطيسي قد ارتفع بنسبة .٪٣٠.

## الحل

$$P_{out} = 15 \text{ Kw} \quad V_L = 125 \text{ V} \quad n_r = 1150 \text{ rpm} \quad R_f = 0.15 \Omega \quad R_a = 0.24 \Omega \quad n_r = 1200 \text{ rpm} \quad I_{Lr} = 125 \text{ A}$$

$$\Phi_r = 1.3\Phi_1$$

$$I_{L1} = \frac{P_{out}}{V_{L1}} = \frac{15 * 10^3}{125} = 120 \text{ Amp.}$$

$$E_{a1} = V_{L1} + I_{L1} R_f + I_a R_a = V_{L1} + I_{L1} [R_f + R_a]$$

$$E_{a1} = 125 + 120 [0.15 + 0.24] = 171.8 \text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\phi_1 n_1}{\phi_2 n_2}$$

$$E_{a2} = \frac{\phi_2 n_2 E_{a1}}{\phi_1 n_1} = \frac{1.3\phi_1 * 1200 * 171.8}{\phi_1 * 1150} = 233.05 \text{ V}$$

$$E_{a2} = V_{L2} + I_{L2} R_f + I_a R_a = V_{L2} + I_{L2} [R_f + R_a]$$

$$V_{L2} = E_{a2} - I_{L2} [R_f + R_a] = 233.05 - 120 [0.15 + 0.24] = 184.3 \text{ volt}$$

## ٢ - ٤ - ٢ - مولادات التغذية التوازي (Shunt excited generators)

في هذه الحالة يتم توصيل ملفات المجال بالتوازي مع ملفات المنتج كما هو مبين بالشكل ٢-١٦-. ويجب مراعاة أن مقاومة ملفات المجال المستخدمة تكون كبيرة حيث يقع عليها الجهد المولود على أطراف المنتج، مع ملاحظة أن قيمة المقاومة تحدد عند تصميم الآلة، وذلك على عكس آلات التوالي حيث تكون ملفات التوالي صغيرة وعدد لفتها أقل.


معادلات الجهد والتيار:

$$E_a = V_L + I_a R_a \quad ٢\Box ١٣$$

$$V_f = V_L = I_f R_f \quad ٢\Box ١٤$$

$$I_a = I_L + I_f \quad ٢\Box ١٥$$

وعادة يتراوح تيار المجال في آلات التوازي من ١٪ إلى ٥٪ من قيمة تيار المنتج، حيث تكون القيمة العليا للآلات الصغيرة القدرة.

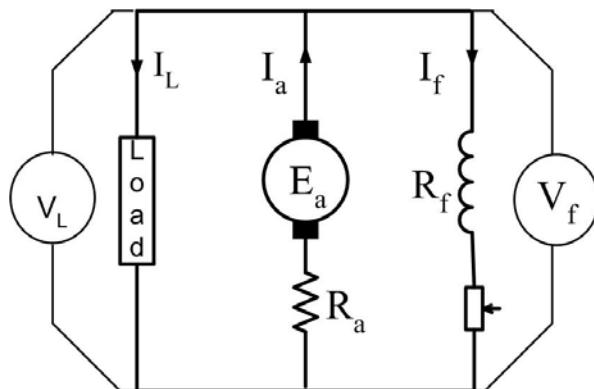

شكل ٢-١٦- مولد التغذية التوازي

مثال ٢ - ٥ مولد توازي يغذى بتيار قيمته ٣٥٠ أمبير عند جهد مقداره ٢٤٠ فولت ، فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج والمجال على الترتيب هي ٠٠٢، ٥٥ و ٥٥ أوم. احسب القوة الدافعة المولدة.

$$I_L = ٣٥٠ A \quad V_L = ٢٤٠ V \quad R_a = ٠٠٢ \Omega \quad R_f = ٥٥ \Omega \quad \text{الحل}$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{V_L}{R_f} = \frac{240}{55} = 4.36 \text{ Amp}$$

$$I_a = I_L + I_f = ٣٥٠ + ٤.٣٦ = ٣٥٤.٣٦ \text{ Amp}$$

$$E_a = V_L + I_a R_a = 240 + 354.36 * 0.02 = 247.1 \text{ V}$$

مثال ٢ - ٦ مولد تيار مستمر التوازي ملفوف لفا انتباقيا وعدد موصلات المنتج ٥٠٠ موصل، مقاومة ملفات المنتج ١٠٠ : ١٠٠ أوم و مقاومة ملفات المجال ٩٥ أوم، يغذى ٢٠٠ لببة قدرة كل منها ٦٠ وات عند جهد ١٢٠ فولت. أوجد سرعة دوران المولد إذا كان الفيصل المغناطيسي لكل قطب ٠٢٠ و بير.

### الحل

$$2p=2a \text{ [lap winding]} \quad Z_a=500 \quad R_a=0.01\Omega \quad R_f=95\Omega \quad P_{out}=200 * 60 = 12000 \text{ W} \quad V_L=120 \text{ V} \quad \Phi=0.02 \text{ wb/pole}$$

$$P_{out}=V_L * I_L$$

$$I_L = \frac{P_{out}}{V_L} = \frac{200 * 60}{120} = 100 \text{ A}$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{120}{95} = 1.26 \text{ A}$$

$$I_a = I_L + I_f = 100 + 1.26 = 101.26 \text{ A}$$

$$E_a = V_L + I_a R_a = 120 + 101.26 * 0.01 = 121.01 \text{ V}$$

$$E_a = \frac{2p}{2a} \phi Z_a n / 60$$

$$121.01 = \frac{2p}{2p} * 0.02 * 500 * n / 60$$

$$n = 121.01 * 60 / (0.02 * 500) = 726 \text{ rpm}$$

### ٢- ٤- ٣- مولدات التغذية المركبة (Compound excited generators)

تحتوي المولدات ذات التغذية المركبة على ملفات التوالي و ملفات التوازي معاً، وتوصى ملفات التوالي مع المنتج بحيث إن تعطى إما قوة دافعة مغناطيسية في نفس اتجاه القوة الدافعة المغناطيسية المتولدة من ملفات التوازي، وتسمى طريقة التوصيل في هذه الحالة بالتوسيل التراكمي (cumulative compound) أو توصى بحيث تنتج قوة دافعة مغناطيسية مضادة للمتوردة من ملفات التوازي، وتسمى طريقة التوصيل في هذه الحالة بالتوسيل الفرقى (differential compound).

في الآلات المركبة، توصل ملفات التوازي إما مباشرة مع أطراف المنتج وتسمى طريقة التوصيل بالتوسيل التوازي القصير (short-shunt)، أو توصل ملفات التوازي عبر الأطراف للدائرة الخارجية (المنتج مع ملفات التوالي) وتسمى طريقة التوصيل بالتوسيل التوازي الطويل (long-shunt)، والطريقة الأولى

موضحة في الشكل ٢١٧-أ، أما الطريقة الثانية فهي موضحة بالشكل ٢١٧-ب ، حيث ترمز ملفات التوالي se و ملفات التوازي sh .

**معادلات الجهد والتيار للمولد القصير:**

$$E_a = V_L + I_a R_a + I_L R_{se} \quad ٢\Box ١٦$$

$$I_a = I_L + I_{sh} \quad ٢\Box ١٧$$


$$I_{se} = I_L \quad ٢\Box ١٨$$

**معادلات الجهد والتيار للمولد الطويل:**

$$E_a = V_L + I_a (R_a + R_{se}) \quad ٢\Box ١٩$$

$$I_a = I_L + I_{sh} \quad ٢\Box ٢٠$$

$$I_{se} = I_a \quad ٢\Box ٢١$$

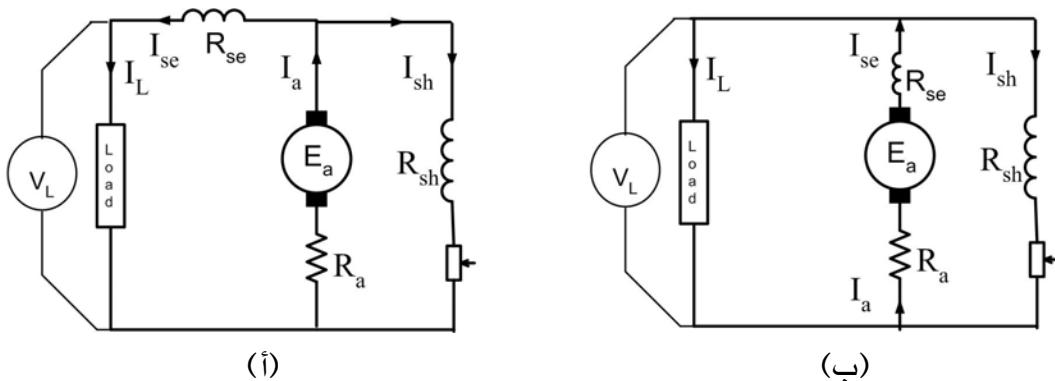

شكل ٢-١٧- مولد التغذية المركب (أ) مركب قصير (ب) مركب طويل

تعتمد قطبية المولادات ذاتية التغذية على المغناطيسية المتبقية في الآلة. وهذه المولادات تستطيع بناء الجهد عندما توصل ملفات المجال مع المنتج بحيث إن تيار المجال يساعد المغناطيسية المتبقية في الآلة، وأي توصيل معكوس لملفات المجال سوف يتسبب في إلغاء المغناطيسية المتبقية (demagnetize the machine) وبناءً عليه لا يتولد جهد على أطراف الآلة.

مثال ٢-٧- مولد مركب طويل يغذي حمل بتيار قيمته ٦٠ أمبير عند جهد ٢٣٠ فولت . احسب القوة الدافعة الكهربائية المترولة، إذا كانت مقاومة المنتج ٠٠٤ أوم، مقاومة ملفات التوالي ٠٠١ أوم و مقاومة ملفات التوازي ١٢٥ أوم.

$$V_L = ٢٣٠ \text{ V} \quad I_L = ٦٠ \text{ A} \quad R_a = ٠٠٤ \Omega \quad R_{se} = ٠٠١ \Omega \quad R_{sh} = ١٢٥ \Omega \quad \text{الحل}$$

$$I_{sh} = \frac{V_{sh}}{R_{sh}} = \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{230}{125} = 1.84 \text{ A}$$

$$I_a = I_L + I_{sh} = 1.0 + 1.84 = 2.84 \text{ A}$$

$$E_a = V_L + I_a(R_a + R_{se}) = 230 + 2.84 * (0.04 + 0.01) = 232.092 \text{ Volt}$$

## ٢ - منحنيات الخواص لمولدات التيار المستمر (Characteristic Curves of DC Generators)

تولد بين نهايتي مجموعات الفرش الموجبة ومجموعات الفرش السالبة - وهما اللتان يخرج منها طرفا المنتج كما هو موضح في جميع الرسامات السابقة التي تمثل الآلة - قوة دافعة كهربية تتوقف قيمتها على سرعة الآلة، والفيض المغناطيسي لكل قطب، وعدد الموصلات على المنتج وطريقة لفها، كما تتوقف قطبيتها التي تحدد أي الطرفين هو الموجب، والآخر هو السالب، على اتجاه تيار التبيه في ملفات المجال. بالرجوع إلى معادلة القوة الدافعة المتولدة وباعتبار أن عدد الموصلات على المنتج في نفس الآلة ثابت القيمة، وكذلك  $2a, 2P$  فإن قيمة القوة الدافعة الكهربية  $E_a$  تتاسب طردياً مع كل من الفيض المغناطيسي  $\Phi$  ، وسرعة الدوران  $N$  .

$$E_a = k\phi N$$

تستخدم المعادلة لرسم منحنيات الخواص للآلية الكهربية، بالإضافة إلى معادلة القوة الدافعة المتولدة كدالة في جهد الحمل  $V_L$ .

يوجد أربعة منحنيات خواص تمثل أهم الخصائص لمولدات التيار المستمر وهم:

- منحنى خواص اللاحمel No-load characteristic,  $E_o=f(I_f)$ ,  $N=constant$

ويعرف أيضاً بمنحنى التمثيل للآلية أو منحنى الدائرة المفتوحة (O.C.C) وهو يعطي العلاقة بين القوة الدافعة المتولدة داخل المنتج في حالة اللاحمel ( $E_o$ ) وتيار المجال ( $I_f$ ) عند ثبوت السرعة.

- منحنى خواص الحمل Load characteristic,  $V_L=f(I_f)$ ,  $I_a$  and  $N=constant$

وهو العلاقة بين الجهد على أطراف الحمل ( $V_L$ ) وتيار المجال ( $I_f$ ) عند تحميل المولد وذلك بثبوت السرعة وتيار الحمل.

- منحنى الخواص الخارجية External characteristic,  $V_L=f(I_L)$ ,  $I_f$  and  $N=constant$

يعطي العلاقة بين الجهد على أطراف الحمل ( $V_L$ ) مع تيار الحمل ( $I_L$ ) عند ثبوت السرعة وتيار المجال.

- منحنى الخواص الداخلية Internal characteristic,  $E_a=f(I_a)$ ,  $I_f$  and  $N=constant$

يعطي منحنى الخواص الداخلية العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية المتولدة داخل المنتج وتيار المنتج وذلك عند التحميل وأخذ رد فعل المنتج في الاعتبار.

وسوف نتناول بالتفصيل كيفية الحصول على منحنيات الخواص لأنواع المختلفة لمولدات التيار المستمر شاملة مولدات التغذية المستقلة والذاتية.

## ٢ - ٥ - منحنيات الخواص لمولدات التغذية المستقلة

- منحنى خواص اللاحمel No-load characteristic


للحصول على منحنى الخواص في حالة اللاحمل تدار الآلة بسرعة ثابتة، وبذلك نحصل على علاقة بين القوة الدافعة المترولة  $E_a$  وبين الفيصل المغناطيسي من المعادلة:

$$E_a = k\phi$$

وحيث إن المنتج لا يحمل تيار، فيعتمد الفيصل المغناطيسي على تيار المجال فقط ( $I_f$ ) وبذلك يصبح

$$E_a = k'I_f$$


وهذه العلاقة تعطي منحنى الخواص في حالة اللاحمل حيث يعتبر الجهد الخارج على أطراف الآلة في هذه الحالة هو  $E_a$  وهو دالة في تيار المجال، ويمكن الحصول على هذه العلاقة من خلال توصيل الآلة كما في شكل ٢ - ١٨ - أ، حيث تدار الآلة بسرعة ثابتة وتؤخذ قراءات مختلفة للجهد على طرفيها بتوصيل فولتميتر بينهما، وتؤخذ في نفس الوقت قراءات مناظرة لتيار المجال باستخدام أميتر موصل على التوالي مع ملفات المجال، ويتم تغيير قيمة تيار المجال باستخدام مقاومة متغيرة موصولة على التوالي أيضا مع ملفات المجال. وترسم العلاقة بين القوة الدافعة المترولة في حالة اللاحمل  $E_a$  وتيار المجال  $I_f$ ، والشكل ٢ - ١٨ - أ يوضح هذه العلاقة بالمنحنى (a)، والمنحنى (b) يوضح العلاقة ذاتها عند تقليل تيار المجال، ونتيجة لوجود المغناطيسية المتبقية في الآلة فإن المنحنيين لا ينطبقان على بعضهما.

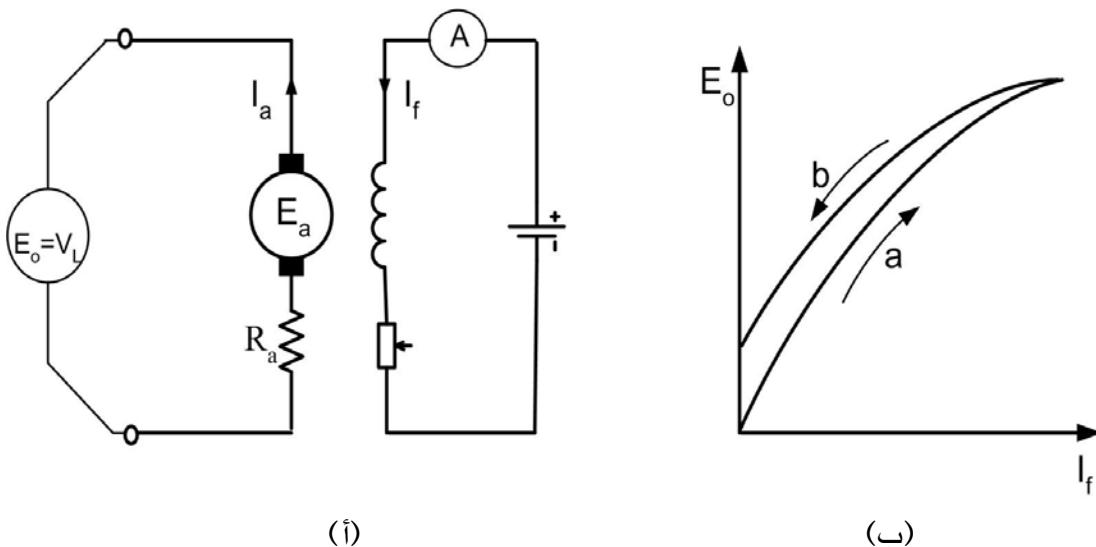

شكل ٢ - ١٨ - خواص اللاحمل (أ) توصيل الآلة (ب) منحنى الخواص

**- خواص الحمل Load characteristic**

عند تحميل المولد فإن القوة الدافعة الكهربائية المترددة في المنتج تكون أقل من مثيلتها في حالة اللاحمel ( $E_0$ ) وذلك نتيجة رد فعل عضو الاستنتاج (armature reaction)، وينعكس هذا على قيمة جهد الحمل ( $V_L$ ) حيث يقل عن القوة الدافعة المترددة ( $E_a$ ) بمقدار الانخفاض في الجهد على مقاومة المنتج ( $I_a R_a$ )، وإذا أمكن عن طريق تيار التببيه (المجال) حفظ تيار الحمل ثابت على الرغم من تغيير قيمة مقاومة الحمل ( $R_L$ ) وتغيير الجهد الطريفي  $V_L$  تبعاً لذلك، فإننا نحصل على منحنى يربط بين  $V_L$  (إحداثي رأسي) وتيار التببيه (إحداثي أفقي) وذلك عند ثبوت السرعة، يشبه هذا المنحنى منحنى التمغnet في حالة اللاحمel ويسمى منحنى تمغnet الحمل. يبين شكل ٢-١٩ مخطط الدائرة المستخدمة، أما شكل ٢-١٩ ب فيبين منحنى الحمل. في الشكل ٢-١٩ ب، منحنى III هو منحنى خواص الحمل بينما منحنى I هو المنحنى في حالة اللاحمel لنفس الآلة، إذا أضيفت المسافة AB ( $I_a R_a$ ) إلى المنحنى III ، فينتج المنحنى II وهو يمثل القوة الدافعة المترددة في المنتج نتيجة للفيض المحصل في الآلة ، وتمثل المسافة CB الفقد في الجهد نتيجة رد فعل عضو الاستنتاج، ولكي نحفظ الجهد على أطراف الآلة ( $V_L$ ) مساوياً الجهد في حالة اللاحمel ( $E_0$ ) يجب أن يزيد تيار المجال بمقدار (CD) لكي يعوض الفقد في الجهد نتيجة رد فعل عضو الاستنتاج.

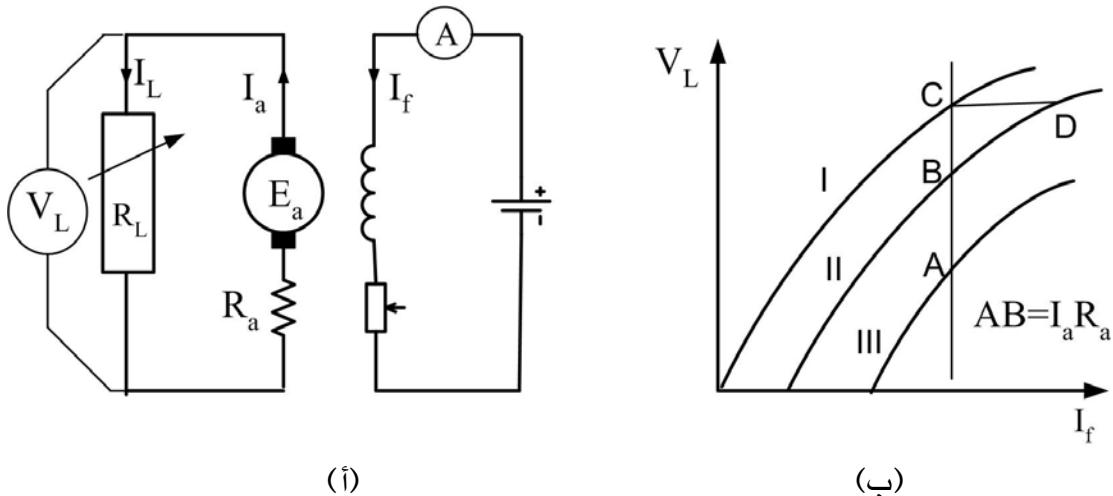

شكل ٢-١٩-١ خواص الحمل (أ) توصيل الآلة (ب) منحنى الخواص

**- منحنى الخواص الخارجية (External characteristic)**

يوضح شكل ٢-٢٠ منحنى الخواص الخارجية للمولد، ويعطي منحنى هبوط الجهد في المنتج قيم هذا الهبوط عند تيارات الحمل المختلفة والمنحنى المتقطع (II) يعطي قيمة  $E_a$  عند تيارات الحمل المختلفة،


ويكون الفرق بين الخط الأفقي (I) الممثل  $E_o$  وبين هذا المنحنى عند أي تيار حمل معين هو هبوط الجهد المكافئ لرد فعل المنتج عند هذا الحمل. فإذا طرحنا منه هبوط الجهد في دائرة المنتج باستخدام المنحنى المعطى نحصل على منحنى الخواص الخارجي كما هو موضح في الشكل بالمنحنى (III)، وهو يمثل العلاقة بين الجهد على أطراف الحمل ( $V_L$ ) وتيار الحمل ( $I_L$ ) عند ثبوت السرعة وتيار المجال.

#### - منحنى الخواص الداخلية ( Internal characteristic )

يمثل المنحنى II في شكل ٢٠-٢ الخواص الداخلية للمولد  $E_a = f(I_a)$ ، حيث يعطى العلاقة بين القوة الدافعة المترولة في الآلة ( $E_a$ ) في حالة التحميل وبين تيار المنتج ( $I_a$ ) والذي يساوى تيار الحمل ( $I_L$ ) للآلية ذات التغذية المستقلة، وذلك عند ثبوت السرعة وتيار المجال. وهذا المنحنى يتم الحصول عليه بإضافة الهبوط في الجهد AB إلى منحنى الخواص الخارجية، ويمثل  $E_o$  القوة الدافعة الكهربائية المترولة في المنتج نتيجة الفيض المحصل في الثغرة الهوائية.

بالاستعانة بمنحنى الخواص الخارجية للآلية، شكل ٢٠-٢، يمكن حساب تنظيم الجهد  $E$  للآلية من العلاقة التالية:

$$\% \epsilon = \frac{E_o - V_L}{V_L} * 100 \quad ٢٠-٢٢$$

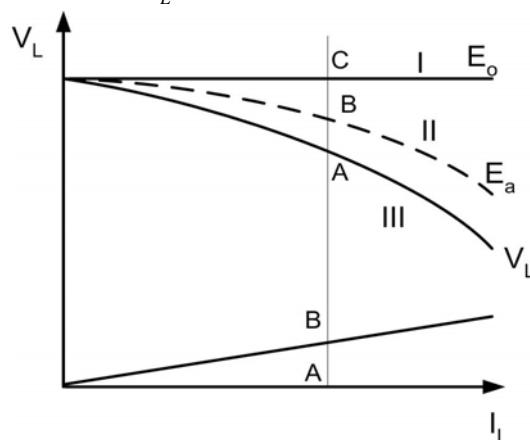


شكل ٢٠-٢ منحنى الخواص الخارجية

#### ٢-٥ منحنيات الخواص للمولدات ذاتية التغذية

لتوليد القوة الدافعة الكهربائية، تحتاج إلى المجال المغناطيسي وتتشاءم خطوط القوى المغناطيسية في الدائرة المغناطيسية للآلية بفعل التيار الذي يمر في ملفات المجال. وفي آلات التغذية المستقلة نحصل على تيار التبيه (المجال) من مصدر مستقل، بينما نحصل عليه في الآلات ذاتية التغذية من الآلة نفسها، والسؤال الذي يتبرد للأذهان بخصوص هذا النوع الأخير من الآلات هو: كيف نحصل على تيار المجال في

البداية؟ . عند خروج الآلة من المصنع يتم تشغيلها لأول مرة بالتبيبة المستقل، فيمر تيار من مصدر كهربائي خارجي في ملفات المجال لتوليد المجال المغناطيسي. وعند فصل هذا التيار عن ملفات المجال، يترك وراءه مغناطيسية مستبقة في أقطاب الآلة، وهي التي يعتمد عليها في عملية بناء المجال المغناطيسي في الآلة، يبين الشكل ٢ - ٢١ منحنى التمغnet لـ الآلة (Magnetization curve) والذي يربط بين قيمة تيار التبيبة في ملفات المجال ( $I_f$ )، وقيمة القوة الدافعة الكهربية التي تعطيها الآلة ( $E_0$ ) وهي التي تتاسب مع قيمة التدفق المغناطيسي لكل قطب عند ثبوت سرعة دوران الآلة. ونظراً لوجود مغناطيسية مستبقة في الأقطاب، تتولد في الآلة عند دورانها بالسرعة المقننة قوة دافعة كهربية صغيرة صفرية ( $E_r$ ) تتوقف قيمتها على مقدار عدد خطوط القوى الناشئة عن المغناطيسية المتبقاه. عندئذ يمر تيار في ملفات المجال تتوقف قيمته على كل من معامل الحث الذاتي لـ ملفات المجال ( $L_f$ ) ومقاومة هذه الملفات ( $R_f$ )، وتتمو بناء على ذلك القوة الدافعة الكهربية المتولدة على أطراف الآلة حتى تصل إلى القيمة المقننة. ولكي يمكن لـ الآلة أن تعطي القوة الدافعة الكهربية المطلوبة يجب أن يكون بناء المجال المغناطيسي في نفس اتجاه خطوط القوة الناشئة عن المغناطيسية المتبقاه في الأقطاب  $E_r$  (Residual magnetism).

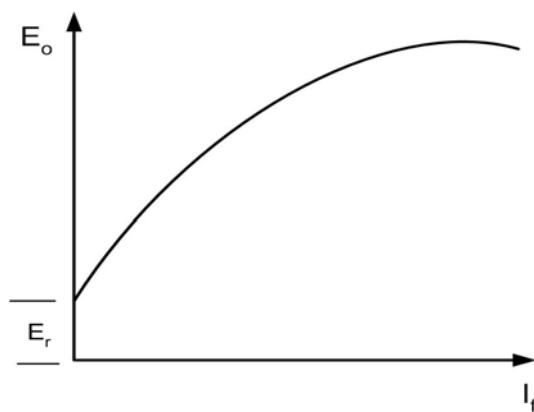


شكل ٢ - ٢١ منحنى التمغnet لـ آلات التغذية الذاتية

## ٢ - ٥ - ١- منحنيات الخواص مولادات التوالي

السمة التي تميز مولد التوالي عن الأنواع الأخرى لمولدات التيار المستمر هي منحنى الخواص الخارجية. يبين شكل ٢ - ٢٢ الدائرة الكهربية لمولد تغذية توالي المستخدمة للحصول على منحنى الخواص الخارجية. يتغير تيار الحمل عن طريق استخدام مقاومة حمل متغيرة ( $R_L$ ) . في هذه المولدات ملفات المجال موصولة توالي مع ملفات المنتج وبالتالي فإنها تحمل تيار المنتج ( $I_a$ )، وبناءً على ذلك فإن زيادة تيار المنتج

يزيد من المجال الناتج وبالتالي القوة الدافعة الكهربية المترسبة وكذلك زيادة جهد الحمل ( $V_L$ ). الشكل ٢-٢-ب يوضح منحنى الخواص لمولد التوالي، حيث يمثل المنحنى I خواص الدائرة المفتوحة للآلية، أما منحنى III فيمثل منحنى الخواص الخارجية ونحصل على هذا المنحنى بمحصلة الفرق بين المنحنى I والمنحنى C. A. يلاحظ من منحنى الخواص الخارجية لمولد التوالي أن الجهد يزداد مع زيادة تيار الحمل، ولكن عند زيادة الحمل عن حد معين، فإن الجهد يبدأ في النقصان نتيجة لزيادة رد فعل عضو الاستنتاج والذي يتاسب هنا مع تيار الحمل  $I_L$ . وعند تيار حمل  $I_L$  فإن الجهد على أطراف الحمل يساوي صفرًا كما هو موضح بالشكل ٢-٢-ب.

إذا تم إضافة منحنى الهبوط في الجهد  $I_a R_a$  إلى منحنى الخواص الخارجية (منحنى III) فإننا نحصل على منحنى الخواص الداخلية (منحنى II) وهو يمثل علاقة القوة الدافعة المترسبة  $E_a$  كدالة في تيار المنتج (الحمل في هذه الحالة)، والفرق بين منحنى الدائرة المفتوحة I، ومنحنى الخواص الداخلية II يمثل فقد في الجهد نتيجة رد فعل عضو الاستنتاج.

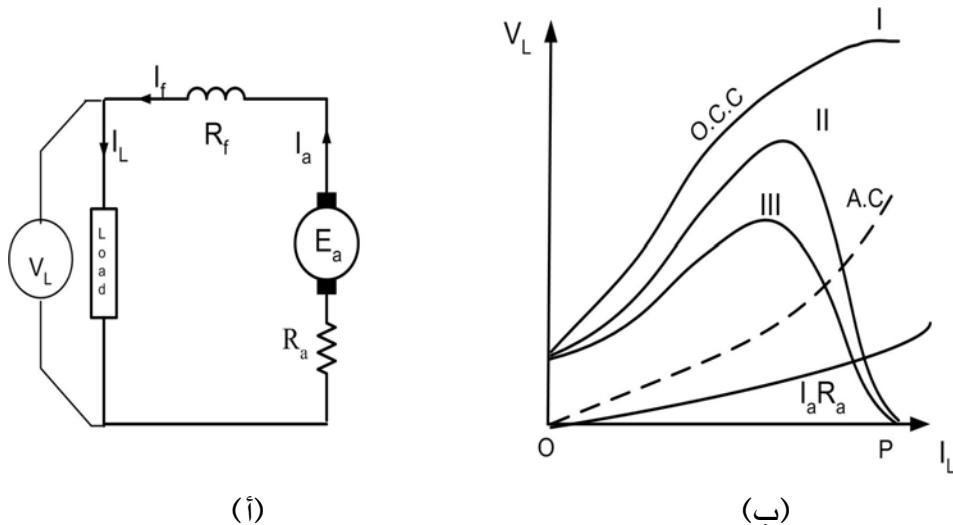


شكل ٢-٢-٢ خواص مولد التوالي A - الدائرة الكهربائية ب - منحنى الخواص

## ٢- ٥- ٢- منحنيات الخواص لمولدات التوازي

يمثل المنحنى I في شكل ٢-٢٣- ب منحنى الخواص لمولد التوازي في حالة اللاحمل كما يمثل المنحنى II الخواص الداخلية للمولد، أما المنحنى III فيمثل الخواص الخارجية. يلاحظ على الرسم أنه عند قيمة محددة لتيار الحمل تسمى القيمة الحرجة، فإن منحنى الخواص الخارجية يرتد مرة أخرى ويقل جهد الحمل حتى يصل إلى الصفر. أيضاً المنحنى IV يمثل القوة الدافعة المترسبة في حالة اللاحمل  $E_0$  للآلية. ويمكن حساب معامل تنظيم الآلة من العلاقة التالية:

$$\%e = \frac{E_0 - AA}{AA} * 100 \quad ٢-٢٣$$

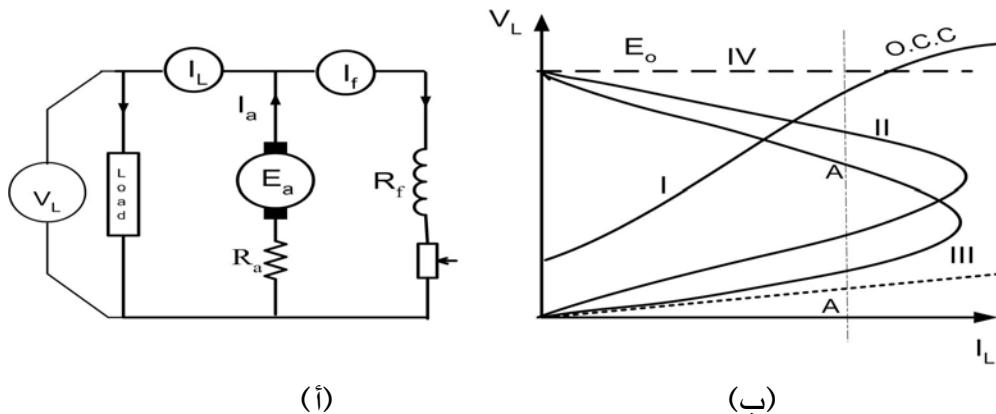

شكل ٢-٢٣- خواص مولد التوازي أ - الدائرة الكهربائية ب - منحنيات الخواص

## ٢- ٥- ٣- منحنيات الخواص للمولدات المركبة


وضمنا فيما سبق أنه يوجد نوعان من الآلات المركبة، النوع الأول توازي طويل (long-shunt) بينما النوع الثاني توازي قصير (short-shunt). ولا يوجد فرق جوهري بين الاثنين، فالاختلاف بينهما لا يتعدى أنه في الحالة الأولى يوصل أحد طريق ملفات التوازي مباشرة على الحمل، بينما يوصل في الحالة الثانية مع طرف المنتج، وهذا يؤثر تأثيراً طفيفاً على قيم الجهد والتيار.

يختلف منحنى الخواص الخارجي للمولد المركب (سواء كان قصيراً أو طويلاً) على حسب تأثير ملفات التوازي بالنسبة لملفات التوازي، ويوجد من هذه الناحية ثلاثة أنواع من المولدات المركبة.

-**مركب تراكمي**: تعطى ملفات التوازي مجالاً مغناطيسيًا في نفس اتجاه المجال المغناطيسي لملفات التوازي، فتؤدي الزيادة في تيار الحمل إلى زيادة ملحوظة في عدد خطوط القوى المغناطيسيية للمجال المحصل في الثغرة الهوائية مما يعمل على زيادة قيمة الجهد الطرفي على الحمل  $V_L$  كلما زاد تيار الحمل كما يظهر في شكل ٢-٢٤-

-**مركب مستوى:** تعطي ملفات التوالي مجالاً مغناطيسياً يعمل على تعويض أي نقص في عدد خطوط القوى المغناطيسية للمجال المحصل في الثغرة الهوائية نتيجة للمؤثرات المختلفة، مثل رد فعل عضو الاستنتاج، مما يؤدي إلى ثبوت قيمة الجهد الطرفي على الحمل  $V_L$  مهما تغيرت قيمة تيار الحمل.

-**مركب فرق:** تعمل ملفات التوالي على إضعاف المجال المغناطيسي الناشئ عن ملفات التوازي، مما يؤدي الزيادة إلى نقص كبير في عدد خطوط القوى المغناطيسية للمجال المحصل في الثغرة الهوائية كلما زاد تيار الحمل، فينخفض الجهد انخفاضاً ملحوظاً كما يظهر في شكل ٢٤ - .

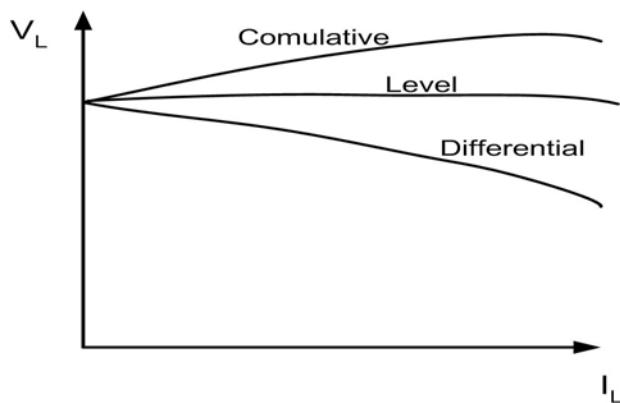

شكل ٢٤ - منحنى الخواص الخارجية للمولد المركب

## ٢- الفقد والكفاءة لمولادات التيار المستمر Energy Losses and Efficiency of DC Generators

عند تحويل الطاقة الميكانيكية الداخلة للمولد إلى طاقة كهربائية على أطرافه، يفقد جزء من هذه الطاقة، وتحول الطاقة المفقودة عادة إلى طاقة حرارية في الآلة، والحرارة المتولدة تعمل على تسخين الآلة مما قد يتسبب عنه تلف المواد العازلة وحدوث دوائر قصر بين الملفات ويؤدي هذا إلى تدمير الآلة نفسها، ولذلك يجب الحد من الفقد في الآلة، حتى نحصل على معامل جودة (كفاءة) مرتفع، وارتفاع الكفاءة يعني خفض تكاليف التشغيل للآلة.

أثناء تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية بواسطة المولد، يفقد جزء من الطاقة في الدائرة المغناطيسية وجزء في الدائرة الكهربائية، علاوة على ذلك يفقد جزء في صورة فقد ميكانيكي (أو احتكاك). ويمكن تقسيم الفقد في مولادات التيار المستمر إلى ثلاثة أنواع رئيسية.

- فقد الدائرة المغناطيسية (فقد الحديد) (Magnetic losses (Iron losses))

- فقد الدائرة الكهربائية (فقد النحاس) (Electrical losses (Copper losses))

- فقد ميكانيكي (احتكاك) (Mechanical losses (Friction losses))

## ٢-٦-١ فقد الدائرة المغناطيسية (فقد الحديد)

وينقسم هذا فقد إلى:

- فقد التخلف المغناطيسي Hysteresis loss : ويتناسب هذا فقد مع التردد داخل المنتج وكثافة الفيصل المغناطيسي في الشفرة الهوائية وتعطى بالعلاقة:

$$W_h = B_g^{1.6} f \quad ٢٤$$

- فقد التيارات الدوامية (الإعصارية) Eddy current loss: ويمثل هذا فقد بالعلاقة التالية

$$W_e = B_g^2 f \quad ٢٥$$

ويوجد فقد الحديد في الأجزاء من الآلة التي تتعرض لمجال مغناطيسي متغير مع الزمن وينصب هذا على عضو الاستنتاج نتيجة لدورانه في مجال الأقطاب. وهذا فقد عادة ثابت القيمة في مولدات التوازي والمولدات المركبة، حيث إن المجال لهذه الآلات تقريباً ثابت.

- ### ٢-٦-٢ فقد النحاس
- وينشأ هذا فقد نتيجة مرور تيار في أجزاء الدائرة الكهربية المختلفة ويطلق أيضاً عليها مفقودات مربع التيار وحسابها يكون لكل جزء على حدة بضرب مربع التيار المار في هذا الجزء في مقاومة الجزء نفسه، وينقسم هذا فقد إلى:

- فقد النحاس في المنتج:

$$\text{Armature copper loss} = I_a R_a$$

وينشأ هذا فقد في المنتج وملفات أقطاب التوحيد وملفات التعويض إن وجدت  
- فقد في ملفات المجال:

$$\text{For shunt machine} = I_{sh} R_{sh} (\text{or } V I_{sh})$$

وهذا فقد عادة ثابت.

$$\text{For series machine} = I_{se} R_{se}$$

- فقد نتيجة تلامس مقاومة الفرش:

$$\text{Loss due to brush contact resistance} = I_a V_B$$

حيث  $V_B$  هو الجهد المفقود نتيجة تلامس الفرش، وعادة هذا فقد يدخل مع فقد المنتج.

## ٢-٦-٣ فقد الميكانيكي


أو كما يسمى فقد الاحتكاك، وهو ينشأ نتيجة الاحتكاك في الكراسي (bearing)، واحتكاك الفرش وكذلك مقاومة الهواء نتيجة دوران المنتج. ويتوقف هذا فقد على سرعة دوران المنتج ومساحة السطح الخارجي وكذلك معامل الاحتكاك بين مجموعات الفرش وعضو التوحيد.

## ٢- ٦- ٤ مراحل القدرة للمولد


مما سبق نعلم بأن المولد وسيلة لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية ولهذا يوصل المولد بمحرك أولى (Prime mover) مثل آلة الاحتراق داخلية مثلاً أو توربينة والتي تعطى المولد قدرة أولية في صورة طاقة حرارة سانطلق عليها دخل المولد Input power كما هو موضح في شكل ٢٥-، وهذه القدرة الداخلة تكون بالحصان H.P = ٧٤٦ Watt. جزء من هذه القدرة تضيع من تعويض الفقد الميكانيكي  $P_{mech}$  والفقد الحديدي  $P_i$  والباقي يتحول إلى قدرة كهرومغناطيسية  $P_g$  حيث إن  $P_g$  هي قدرة المولد (أي قدرة المنتج) وتعطى العلاقة:

$$\begin{aligned} P_g &= E_a I_a \\ P_g &= P_{in} - (P_{mech} + P_i) \end{aligned} \quad ٢٥-٢٦$$

عند انتقال القدرة إلى المنتج  $P_g$  يفقد من هذه القدرة جزء كمما يليه وتحتاج إلى تحويل القدرة المتبقية هي القدرة المستفادة من المولد أو كما تسمى أحياناً خرج المولد  $P_{out}$  أو خرج الحمل  $P_L$ . ويعطي شكل ٢٦ مخطط انسياپ القدرة في مولدات التيار المستمر.

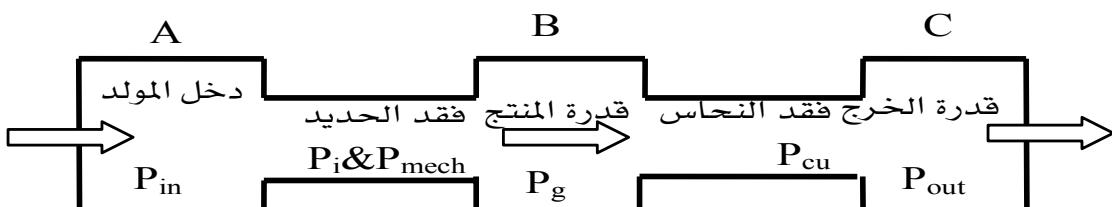

شكل ٢٥-٢٦ مراحل القدرة لمولدات التيار المستمر

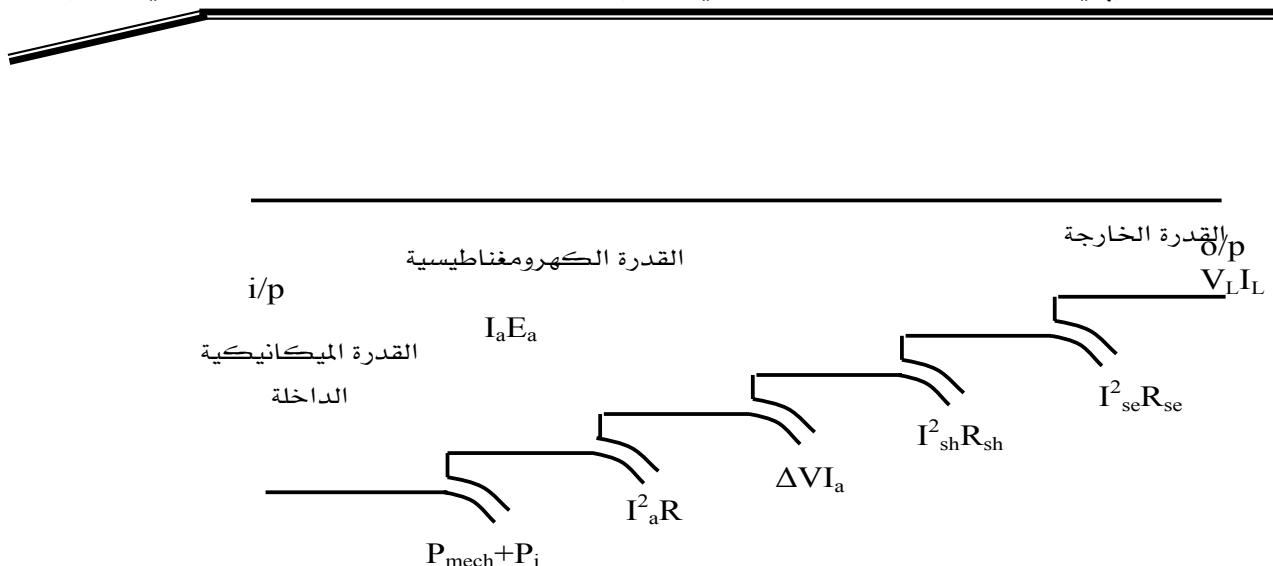

شكل ٢٦- مخطط انسياپ القدر

مولدات التيار المستمر

## ٢- ٦- ٥ حساب الكفاءة أو معامل الجودة Efficiency

بالرجوع إلى مراحل انتقال القدرة داخل مولد التيار المستمر، يمكن حساب ثلاثة كفاءات وهي كالتالي:

- الكفاءة الميكانيكية:

$$\eta_m = \frac{B}{A} = \frac{E_a I_a}{HP * 746} \quad ٢٧$$

- الكفاءة الكهربية:

$$\eta_e = \frac{C}{B} = \frac{V_L I_L}{E_a I_a} \quad ٢٨$$

- الكفاءة الكلية:

$$\eta = \frac{o/p}{i/p} = \eta_m \eta_e = \frac{C}{A} = \frac{V_L I_L}{HP * 746} \quad ٢٩$$

أيضاً يمكن حساب الكفاءة الكلية من العلاقات

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + losses} \quad ٣٠$$

$$\eta = \frac{P_{in} - losses}{P_{in}} \quad ٣١$$

مثال ٢- ٨- مولد تيار مستمر مركب طويل، يدور بسرعة ١٠٠٠ لفه/دقيقة ويغذى حمل قدرته ٤٥ كيلووات عند جهد ٢٤٠ فولت.، فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج ٥٠٥ أوم و مقاومة التوازي ٠٢٠ أوم و مقاومة التوازي ٦٥ أوم. احسب الكفاءة لهذا المولد إذا كانت المفقودات الحديدية والميكانيكية ٣٥٠٠ وات.

الحل

$$n=1000 \text{ rpm} \quad P_{out}=45 \text{ KW} \quad V_L=240 \text{ V} \quad R_a=0.05\Omega \quad R_{se}=0.02\Omega \quad R_{sh}=65\Omega$$

$$P_i + P_{mech} = 3500 \text{ W}$$

$$I_L = \frac{P_{out}}{V_L} = \frac{45 * 10^3}{240} = 187.5 \text{ A}$$

$$I_{sh} = \frac{V_{sh}}{R_{sh}} = \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{240}{65} = 3.7 \text{ A}$$

$$I_a = I_L + I_{sh} = 187.5 + 3.7 = 191.2 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} P_{cu} &= I_a R_a + I_a R_{se} + I_{sh} R_{sh} = I_a (R_a + R_{se}) + I_{sh} R_{sh} \\ &= (191.2) * (0.05 + 0.02) + (2.7) * 65 = 2448.87 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Losses} &= P_{cu} + P_i + P_{mech} \\ &= 2448.87 + 3500 = 6948.87 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \text{Losses}} = \frac{45 * 10^3}{45 * 10^3 + 6948.87} = 0.866 = 86.6\%$$

**مثال ٢ - ٩ -** مولد مركب قصير عدد أقطابه ٨ وملفوف لفا تموجيا، عدد موصلاته ١٢٠٠ ويدور بسرعة ٦٠٠ لفه/دقيقة، تيار المنتج ٦٠ أمبير والفيض المغناطيسي لكل قطب ٠٠٢٢، وير. مقاومة ملفات المنتج ٦٠٠ أوه، مقاومة ملفات التوالي ٤٠٠ أوه ومقاومة ملفات التوازي ٢٥٠ أوه. أوجد الكفاءة إذا كانت المفقودات الميكانيكية وال الحديدية ٤٥٠٠ وات.

### الحل

$$2p = 8 \quad 2a = 2 \quad [\text{wave winding}] \quad Z_a = 1200 \quad n = 600 \text{ rpm} \quad I_a = 60 \text{ A} \quad \Phi = 0.022 \text{ wb}$$

$$R_a = 0.06 \Omega \quad R_{se} = 0.04 \Omega \quad R_{sh} = 250 \Omega \quad P_i + P_{mech} = 3500 \text{ W}$$

$$E_a = \frac{2p}{2a} \phi Z_a n / 60$$

$$E_a = \frac{8}{2} * 0.022 * 1200 * 600 / 60 = 1056 \text{ V}$$

$$E_a = V_a + I_a R_a$$

$$V_a = E_a - I_a R_a = 1056 - 60 * 0.06 = 1052.4 \text{ V}$$

$$I_{sh} = \frac{V_a}{R_{sh}} = \frac{1052.4}{250} = 4.21 \text{ A}$$

$$I_L = I_a - I_f = 60 - 4.21 = 55.79 \text{ A}$$

$$V_L = V_a - I_L R_{se} = 1052.4 - 55.79 * 0.04 = 1050.16 \text{ V}$$

$$P_{out} = V_L I_L = 1050.16 * 55.79 = 58589 \text{ W}$$

$$P_{cu} = I_a R_a + I_L R_{se} + I_{sh} R_{sh}$$

$$= (60) * 0.06 + (55.79) * 0.04 + (4.21) * 250 = 4771.5 \text{ W}$$

$$\text{losses} = P_{cu} + P_i + P_{mech} = 4771.5 + 3500 = 8271.5 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \text{Losses}} = \frac{58589}{58589 + 8271.5} = 0.876 = 87.6\%$$

## أسئلة وتمارين على الوحدة الثانية

- ١ - اذكر استخدامات مولادات التيار المستمر.
- ٢ - اشرح موضحا بالرسم تركيب آلة التيار المستمر ونظرية عملها.
- ٣ - ما هي طرق اللف المختلفة لآلية التيار المستمر؟ ووضح بالرسم التخطيطي إحدى الطرق.
- ٤ - ما هي وظيفة ملفات المجال في آلات التيار المستمر؟ وهل يمكن توليد قوة دافعة كهربية بدونها؟
- ٥ - صنف آلات التيار المستمر من حيث طرق تغذية المجال.
- ٦ - وضع بالرسم التخطيطي مولد تيار مستمراً - توازي بـ - مركب مع كتابة معادلات الجهد والتيار في كل حالة.
- ٧ - ماذا يقصد برد فعل المنتج؟ وما هو تأثيره على الجهد المتردّد؟
- ٨ - كيف يمكن التغلب على رد فعل المنتج؟
- ٩ - اشرح منحنيات الخواص لمولد تيار مستمراً - منفصل التغذية بـ - توالى.
- ١٠ - اذكر أنواع المفقودات لمولد التيار المستمر.
- ١١ - وضع بالرسم مخطط انسياپ القدرة في مولادات التيار المستمر.
- ١٢ - مولد تيار مستمر منفصل التغذية، القوة الدافعة الكهربائية المترددة ٢٣٠ فولت عند سرعة دوران ١٠٠٠ لفة/دقيقة وتيار مجال ١,٢٥ أمبير. أوجد: - القوة الدافعة إذا تغيرت السرعة إلى ١٢٠٠ لفة/دقيقة وتيار المجال إلى ١,١ أمبير. - السرعة إذا كانت القوة الدافعة ٢١٠ فولت وتيار المجال ١,٢ أمبير. - تيار المجال عند سرعة ١٢٠٠ لفة/دقيقة وقوة دافعة ٢٠٥ فولت.
- ١٣ - إذا كانت القوة الدافعة الكهربائية المترددة في مولد تيار مستمر منفصل التغذية ١٢٠ فولت، أوجد هذه القوة الدافعة إذا قلت السرعة إلى ٩٥٪ وازداد تيار المجال إلى ١١٠٪ من قيمهم المفترة عند جهد ١٢٠ فولت.
- ١٤ - مولد تيار مستمر منفصل التغذية قدرته ٣٠ ك.وات وجده ٢٥٠ فولت، ومقاومة ملفات المنتج ١٢٥، أوم. أوجد تيار المنتج عند الجهد المفترة وقوة دافعه مقدارها ٢٦٥ فولت. وإذا انخفض تيار المنتج إلى ١٠٥ أمبير مع ثبوت القوة الدافعة المترددة ، أوجد القدرة المغذية للحمل.

- ١٥ - مولد تيار مستمر توازي ٨ أقطاب يحتوي على ٩٦٠ موصل وملفوف لف تموجي، يدور بسرعة ٥٠٠ لفة/دقيقة يغذي حمل ٦,٥ أوم عند جهد ٢٨٠ فولت فإذا كانت مقاومة المنتج ٢٥ ., أوم مقاومة ملفات المجال ١٧٥ أوم أوجد: أ - تيار المنتج ب - القوة الدافعة الكهربائية المتولدة ج - الفيض المغناطيسي لكل قطب.
- ١٦ - مولد تيار مستمر توازي ٤ أقطاب، مقاومة المنتج وملفات المجال هي ٨,.. أوم، ١٠٠ أوم على الترتيب، ويحتوي على ٣٠٠ موصل وملفوف لف انتباقي، فإذا كان الفيض المغناطيسي لكل قطب ٠,٠٣ وبيير، و مقاومة الحمل ١٢ أوم وسرعة الدوران ١٠٠٠ لفة/دقيقة أوجد قدرة الخرج للمولد.
- ١٧ - مولد مركب طویل ٤ أقطاب ملفوف لف انتباقي يغذي حمل ٢٥ ك.وات عند جهد أطراف ٥٠٠ فولت، فإذا كانت مقاومة المنتج ٠,٠٣ أوم و مقاومة ملفات التوالي ٠,٠٤ أوم و مقاومة ملفات التوازي ٢٠٠ أوم أوجد: أ - القوة الدافعة الكهربائية ب - عدد الموصلات إذا كانت سرعة الدوران ١٢٠٠ لفة/دقيقة والفيض المغناطيسي لكل قطب ٠,٠٢ وبيير.
- ١٨ - مولد مركب قصير ٢٥٠ فولت يغذي حمل بتيار مقداره ٨٠ أمبير فإذا كانت مقاومة المنتج، وملفات التوالي وملفات التوازي هي ٠,٠٥ ٠,٠٣ ٠,٠٥ أوم، ١٠٠ أوم على الترتيب، أوجد القوة الدافعة الكهربائية المتولدة.
- ١٩ - مولد تيار مستمر توالي عندما يدور بسرعة ١٥٠٠ لفة/دقيقة يعطي تيار مقداره ٣٠ أمبير ويكون الجهد على أطرافه ١٥٠ فولت، كم سيكون الجهد على الأطراف إذا دار بسرعة ١٨٠٠ لفة/دقيقة وزاد التيار إلى ٦٠ أمبير؟ مع العلم بأن زيادة التيار إلى ٦٠ أمبير تزيد التدفق بمقدار ٥٠% وأن مقاومة المنتج والمجال هي ١, أوم، ١٥,.. أوم على الترتيب.
- ٢٠ - مولد مركب طویل يدور بسرعة ١٠٠٠ لفة/دقيقة ويفدی حمل ٢٥ ك.وات عند جهد ٢٥٠ فولت فإذا كانت مقاومة المنتج، وملفات التوالي وملفات التوازي هي ٠,٠٥ ٠,٠٦ ٠,٠٥ أوم ، ١١٠ أوم على الترتيب ، والكافاءة عند الحمل الكامل الكامل ٨٨٪ أوجد: أ - المفقودات النحاسية ب - المفقودات الحديدية والميكانيكية.
- ٢١ - مولد تيار مستمر مركب قصير يدور بسرعة ١٠٠٠ لفة/دقيقة ويفدی حمل قدرته ٤٥ كيلووات عند جهد ٢٤٠ فولت، فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج ٠,٠٥ أوم و مقاومة التوالي ٠,٠٢ أوم و مقاومة التوازي ٦٥ أوم احسب الكفاءة لهذا المولد إذا كانت المفقودات الحديدية والميكانيكية ٣٥٠٠ وات



## آلات التيار المستمر والمحولات

### محركات التيار المستمر

**الجدارة:** معرفة نظرية عمل المحرك الكهربائي وتركيبه ودراسة خواص الأنواع المختلفة وطرق بدء الحركة. أيضاً معرفة طرق التحكم في السرعة وكذلك حساب المفقودات والكفاءة.

**الأهداف:** عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. معرفة نظرية عمل وتركيب المحرك الكهربائي.

٢. استنتاج القوة الدافعة الكهربائية العكسية ومعادلة العزم.

٣. معرفة أنواع المحركات من حيث طرق التغذية.

٤. دراسة منحنيات الخواص وتنظيم السرعة.

٥. دراسة طرق بدء الحركة وعكس اتجاه الدوران

٦. حساب المفقودات والكفاءة.

٧. مجالات الاستخدام للأنواع المختلفة للمحركات

**مستوى الأداء المطلوب:** أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة ٨٥٪

**الوقت المتوقع للتدريب:** ٦ ساعات.

**الوسائل المساعدة:** جهاز عرض (بروجيكتور).

**متطلبات الجدارة:** تحتاج إلى مراجعة مقرر الدوائر الكهربائية والقياسات والوحدة الأولى والثانية من هذا المقرر.

## محركات التيار المستمر DC Motors

تعتبر المحركات الكهربية القوة المحركة لكثير من التطبيقات الصناعية. وتستهلك المحركات الكهربية بأنواعها حوالي ٦٠٪ من الطاقة الكهربية في العالم. لذلك من المهم دراسة أداء و خواص تلك المحركات حتى يمكن استخدامها أفضل استخدام حسب طبيعة الحمل. وتعد محركات التيار المستمر من أهم الأنواع حيث تستخدم بكثرة في الجر الكهربى والرافع وصناعات الغزل والنسيج ودرفلة الحديد وكذلك صناعات الورق والأسمنت، وذلك لما تميز به من سهولة التحكم في سرعتها وإعطائها عزم مرتفع خصوصا عند بدء الحركة. وسوف نتناول في هذه الوحدة بالتفصيل نظرية عمل محركات التيار المستمر والتعرف على أنواعها المختلفة. أيضا سوف نتناول دراسة أداء هذه المحركات والخواص الكهربية لها. ومن المهم أيضا دراسة طرق التحكم في السرعة لهذه المحركات ووسائل بدء الحركة وذلك لتجنب التيار العالي عند البدء. وفي نهاية الوحدة نستطيع حساب المفروقات والكافأة للمحركات ومعرفة تطبيق كل نوع ومميزاته وعيوبه.

### ٣- نظرية عمل المحرك الكهربائي


يمكن استخدام آلة التيار المستمر السابق ذكرها للعمل كمحرك وذلك بتغذية الآلة بجهد مستمر، حيث تقوم الآلة بتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية (طاقة حرارية على عمود الإداره). حيث يتم تغذية ملفات المجال بالتيار اللازم لتوليد مجال مغناطيسي وفي نفس الوقت يتم تغذية ملفات عضو الاستنتاج (المotor) بتيار مناسب وذلك من خلال الفرش، ويقوم هذا التيار بتوليد مجال مغناطيسي آخر ونتيجة لذلك ينشأ عزم دوران يعمل على دوار العضو الدائر.

تعتمد نظرية عمل محرك التيار المستمر على قانون فاراداي، فإذا وضع موصل يحمل تيار كهربائي في مجال مغناطيسي فإنه يتولد قوة تسبب في حركة الموصل . ويبين شكل ٣ - ١ ملف على شكل مربع موضوع مع عمود دوران 'XX' موجود في مجال مغناطيسي منتظم له كثافة فيض B وعند مرور تيار I من الدائرة الخارجية في ذلك الملف، فإنه يتولد قوة F تؤثر في اتجاه يتحدد بقاعدة فلمنج لليد اليسرى على الجانبين cd, ab بالترتيب في اتجاه محور دوران الملف. وإذا كان طول جانبي الملف هو L فإن القوة المؤثرة تعطى بالعلاقة:

$$F=BIL$$

٣١

والقوتان المؤثرتان على جانبي الملف cd, ab تعملان كزوج من القوة، وبالتالي ينشأ عزما مقداره T يمكنه إدارة الملف في اتجاه عقارب الساعة.

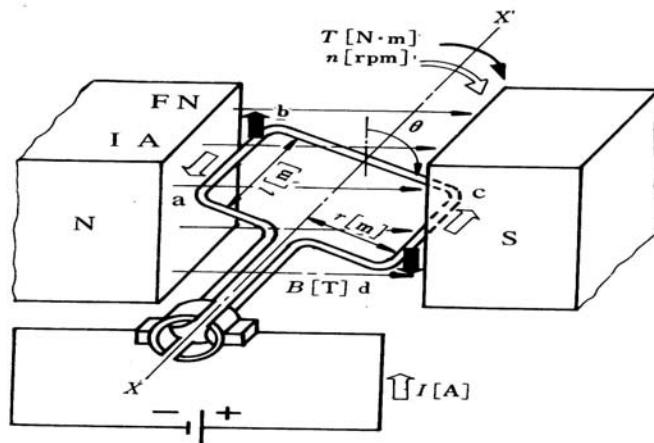

شكل ٣ - طريقة عمل المحرك الكهربائي

٣- ٣- القوة الدافعة الكهربائية العكسية Back e.m.f ( $E_b$ )

عند توصيل جهد على أطراف المحرك فإنه يتولد قوة دافعة كهربائية في ملفات المنتج ويطلق عليها بالقوة الدافعة العكسية أو المضادة (Back e.m.f) وتحسب هذه القوة كما في حالة المولد من المعادلة الآتية:

$$E_b = \frac{2P}{2a} \phi Z_a \frac{n}{60}$$
٣□٢

ولمعرفة الاختلاف بين المحرك والمولد يمكن الرجوع إلى شكل ٣ - ٢ ، حيث يوضح دائرتين لمولد توازي ومحرك توازي، من ناحية التركيب لا يوجد أي اختلاف، ولكن الفرق فقط هو في اتجاه التيارات. يلاحظ من شكل ٣ - ٢ ب أن التيار داخل القطب الموجب للآلية في حالة المحرك بينما خارج منه في حالة المولد (شكل ٣ - ٢أ). ويلاحظ أيضاً أن اتجاه كل من تيار التببيه وسرعة الدوران لا يتأثر بتغيير الآلة لدورها من مولد إلى محرك وبالعكس. ويمكن مراجعة ذلك بتطبيق قاعدي فلمنج لليد اليمنى بالنسبة للمولد واليد اليسرى بالنسبة للمotor في نفس الوقت، فنجد أنه لكي يبقى اتجاه كل من تيار التببيه وسرعة الدوران ثابتاً يجب أن ينعكس اتجاه مرور التيار في ملفات المنتج بالنسبة للحالتين. ويجب مراعاة ذلك عند كتابة معادلات الجهد.

في حالة المولد : القوة الدافعة المترولة=جهد الحمل+هبوط الجهد في ملفات المنتج

$$E_a = V_L + I_a R_a$$
٣□٣

أما في حالة المحرك: القوة الدافعة المترولة(العكسية)=جهد المصدر - هبوط الجهد في ملفات المنتج


$$E_a = V_L - I_a R_a$$
٣□٤

إن انعكاس اتجاه مرور تيار المنتج في ملفاته ينشأ فارقاً جوهرياً بين الحالتين وهذا الاختلاف ظهر في كتابة المعادلين (٣ - ٤)، (٣ - ٤). فبينما نجد أنه في حالة المولد تدفع القوة الدافعة الكهربائية المولدة التيار في الدائرة ضد هبوط الجهد في كل من مقاومة الحمل ومقاومة المنتج، نجد أنه في حالة المحرك يجب على جهد المنشئ أن يدفع التيار في الاتجاه المضاد أي عكس اتجاه القوة الدافعة الكهربائية، التي تصبح في حالة المحرك مكافئة في عملها لمقاومة يكون هبوط الجهد فيها مضاداً لاتجاه الجهد الذي يسبب مرور التيار. لذلك يطلق عليها في هذه الحالة اسم القوة الدافعة الكهربائية العكسية (المضادة)، وتحسب قيمة تيار المنتج من المعادلة ٣ - ٤ وتعطى بالعلاقة:

$$I_a = \frac{V_L - E_b}{R_a}$$

٣□٥

تناسب القوة الدافعة العكسية مع سرعة الدوران كما هو واضح من المعادلة ٣ - ٢، وهذا معناه أنه عندما يدور المحرك بسرعته المقننة  $n$  فإنه يتولد  $E_b$  بقيمتها الكاملة عند هذه السرعة. أما إذا كان  $E_b$  المنتج في حالة السكون ويراد إدارة المحرك بتوصيل جهد على أطرافه فإن القوة الدافعة العكسية  $E_b$

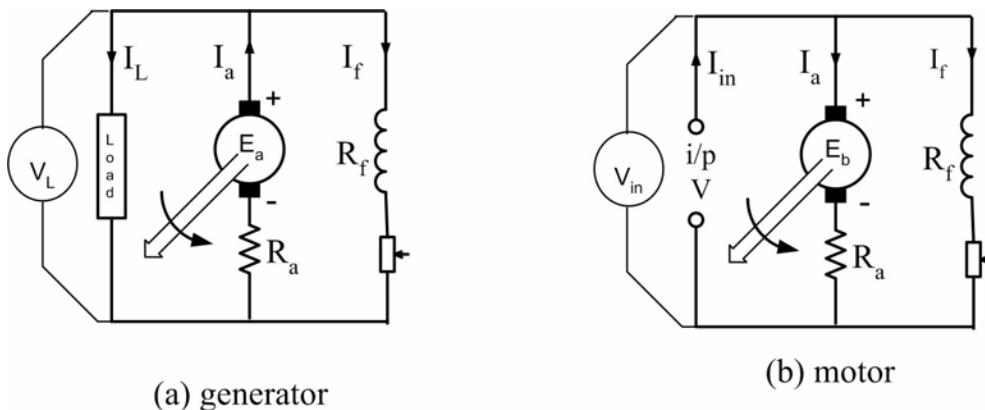

شكل ٢ - ٢ مقارنة بين المولد والمحرك

تكون متساوية للصفر في هذه الحالة ويكون التيار المار في المنتج في هذه الحالة هو تيار البدء (starting) ويحسب من المعادلة ٣ - ٥ وذلك بوضع  $E_b = 0$  ويعطى بالعلاقة:

$$I_{a(st)} = \frac{V_L}{R_a}$$


٣□٦

ونظراً لأن  $V_L$  تكون كبيرة (أكثـر من مائـة فولـت) كما أن قـيمـة  $R_a$  تكون صـفـيرـة (كـسـرـ من الأـوـمـ) فإنـا نـتوـقـعـ الـحـصـولـ عـلـيـ تـيـارـ بدـءـ كـبـيرـ جـداـ، فـيـ جـمـيعـ الأـحـوالـ تـزـيدـ قـيمـتهـ عـنـ عـشـرـةـ أـمـثـالـ تـيـارـ الـحـمـلـ

الكامل، مما قد يؤدي إلى تلف ملفات المنتج لو مر فيها زمنا لا يتجاوز بضع لحظات. وللحذر من تيار البدء وتلافي خطورة مروره بهذا الحجم في المنتج، يوضع مقاومة كبيرة على التوالي مع ملفات المنتج عند البدء يطلق عليها مقاومة بدء الحركة ويرمز لها بالرمز  $R_{st}$  كما في الشكل رقم ٣ - وبذلك تصبح معادلة التيار عند البدء :

$$I_{a(st)} = \frac{V_L}{R_a + R_{st}} \quad ٣-٧$$

ويمكن استخدام هذه المعادلة لتحديد قيمة تيار البدء بحيث يكون بسبة من تيار الحمل الكامل. وعندما يدور المحرك وتزداد سرعة الدوران تدريجياً تزداد معها قيمة القوة الدافعة العكسية بنفس القيمة. لهذا السبب يجب أن نعمل على تقليل قيمة مقاومة البدء بالتدريج كلما زادت سرعة دوران المحرك إلى أن نخرجها تماماً من الدائرة عندما يصل المحرك إلى سرعته المقننة.

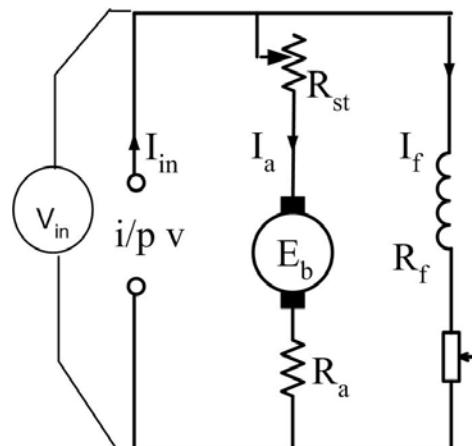

شكل ٣ - ٢- كيفية بدء الحركة

### ٣ - ٣- عزم الدوران المترول Developed Torque

يمثل شكل ٣ - ٤ أحد الموصلات طوله  $L$  موضوع على منتج محرك تيار مستمر نصف قطره  $r_a$  ويدور بسرعة  $n$  في مجال مغناطيسي شدته  $B$ . إذا مر تيار كهربائي  $I_c$  في الموصل فإنه تظهر قوة  $F$  تؤثر على الموصل يمكن الحصول عليها من المعادلة:

$$F = BLI_c \quad ٣-٨$$

عند محور ارتكاز المنتج (مركز المنتج) ينتج عزم دوران تؤثر على الموصل قيمته:

$$\begin{aligned} T_c &= Fr_a \\ &= BLI_c r_a \\ &= \frac{B2\pi r_a L}{2\pi} I_c \end{aligned}$$

٣□٩

نجد في شكل ٣ - ٤ أن المساحة التي تقطعها خطوط المجال المغناطيسي هي المساحة الأسطوانية  $2\pi r_a L$  وبذلك يكون الفيصل المغناطيسي للقطب الواحد:

$$\Phi = B(2\pi r_a L)$$

٣□١٠

بالتعويض عن  $B$  في المعادلة ٣ - ٩ نحصل على العزم المؤثر على الموصى:

$$T_c = \Phi \frac{I_c}{2\pi} \quad ٣-١١$$

إذا كان عدد الأقطاب الكلية هو  $2p$  والتيار المار في المحرك هو  $I_a$  وعدد الموصلات الكلية هو  $Z_a$  وعدد دوائر التوازي هو  $2a$  فإنه يمكن إيجاد العزم الكلي المتولد في المحرك:

$$\begin{aligned} T &= T_c Z_a 2p \\ &= \Phi \frac{I_c}{2\pi} Z_a 2p \end{aligned} \quad ٣□١٢$$

وحيث إن التيار المار في الموصى  $I_c$  يساوى التيار الكلي مقسوما على عدد دوائر التوازي:

$$I_c = \frac{I_a}{2a} \quad ٣□١٣$$

بالتعويض من المعادلة ٣ - ١٣ في المعادلة ٣ - ١٢ نحصل على العزم الكلي كدالة في تيار المنتج والفيصل المغناطيسي:

$$T = \frac{2p}{2a} \frac{\Phi}{2\pi} Z_a I_a \quad ٣□١٤$$

يمكن كتابة معادلة العزم في هذه الصورة:

$$T = K\Phi I_a \quad ٣□١٥$$

$$\frac{2p}{2a} \frac{Z_a}{2\pi} \Phi = \text{حيث } K \text{ ثابت يعرف بثابت العزم}$$

المعادلة ٣ - ١٥ تبين أن عزم الدوران الكلي في المحرك يتاسب طردياً مع كل من  $I_a, \Phi$ . بالتعويض في هذه المعادلة من المعادلة ٣ - ٢ للقوة الدافعة العكسية  $E_b$  نجد أن:

$$T = \frac{E_b I_a}{\frac{2\pi n}{60}}$$

٣□١٦

ويمكن الحصول على هذه المعادلة مباشرة على النحو التالي:

$$T = \frac{P}{\omega}$$


٣□١٧

حيث  $P$  هي قدرة المنتج  $= E_b I_a$  (جهد المنتج  $\times$  تيار المنتج) و  $\omega$  هي السرعة الزاوية ويمكن حسابها من العلاقة التالية:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

٣□١٨

المعادلة ٣ - ١٦- تبين أن عزم الدوران يتاسب عكسياً مع سرعة الدوران.

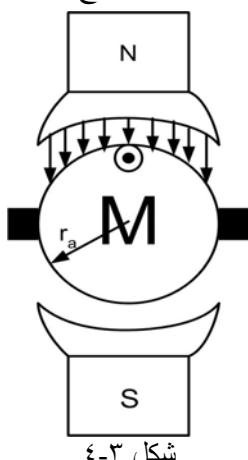

شكل ٤-٣

### ٤- أنواع المحركات Types of DC motors

تقسم محركات التيار المستمر إلى نوعين رئيسيين حسب طريقة تغذية ملفات المجال (كما في المولدات):


-محركات التيار المستمر ذات التغذية المستقلة (المنفصلة)

-محركات التيار المستمر ذات التغذية الذاتية

ونظراً لأن المحركات ذات التغذية المستقلة تشبه تماماً محركات التوازي، لذا تعتبر حالة خاصة من المحركات ذاتية التغذية وبناءً على ذلك سوف يتم التركيز على المحركات ذات التغذية الذاتية.

#### ٤- ١- محرك التوازي DC shunt motor

يوضح شكل ٣ - ٥ توصيل محرك التوازي ويلاحظ أن ملفات المجال (التبيه)  $R_{sh}$  تكون متصلة على التوازي مع المنتج ويوصل معها بالتوازي مقاومة تنظيم المجال. أما ملفات المنتج  $R_a$  فيوصل معها بالتوازي مقاومة بدء الحركة  $R_{st}$ . ويتميز هذا النوع من المحركات بأنه يمكن اعتباره ذو مجال ثابت تقريبا.

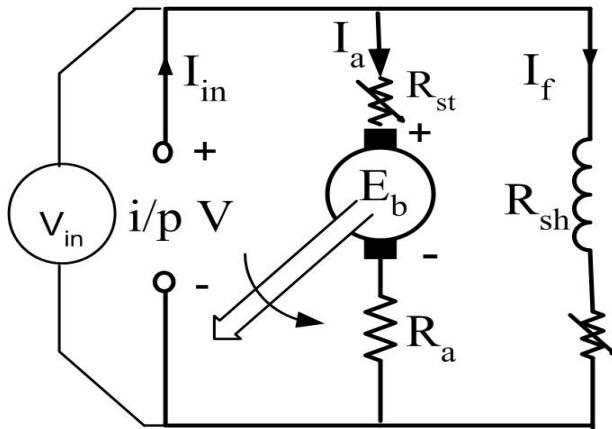

شكل ٣ - ٥ محرك التوازي

يمكن كتابة معادلات الجهد والتيار لمحرك التوازي من شكل ٣ - ٥ كالتالي:

$$E_b = V_{in} - I_a R_a$$

$$I_{in} = I_a + I_{sh}$$

٣ ١٩

وحيث إن القوة الدافعة العكسية تعطى بالمعادلة:

$$E_b = K_b n \phi$$

٣ ٢٠

بالتعويض من المعادلة ٣ - ١٩ في المعادلة ٣ - ٢٠ يمكن كتابة السرعة كالتالي:

$$n = \frac{E_b}{K_b \Phi} = \frac{V_{in} - I_a R_a}{K_b \Phi}$$

٣ ٢١

#### • منحنيات الخواص

تمثل منحنيات الخواص لمحرك التوازي العلاقات التالية:

$n=f(I_a)$  السرعة مع تيار المنتج

$T=f(I_a)$  العزم مع تيار المنتج

$$n=f(T) \quad \text{السرعة مع العزم}$$


تعطي المعادلة ٣ - ٢١ العلاقة بين السرعة وتيار المنتج(الحمل) ويلاحظ أن السرعة تقل كلما زاد تيار المنتج بدرجة طفيفة كما هو واضح في الشكل ٣ - ٦ بالمنحنى I. أيضا يمكن رسم منحنى خواص العزم مع تيار المنتج وذلك باستخدام المعادلة ٣ - ١٥، حيث يتاسب العزم طرديا مع تيار المنتج عند ثبوت الفيصل المغناطيسى(تيار المجال) وثبتت الجهد الداخل للمحرك، ويلاحظ أن العزم يزداد مع زيادة تيار المنتج كما هو واضح في شكل ٣ - ٦ بالمنحنى II.

بالتعويض عن قيمة تيار المنتج من المعادلة ٣ - ١٥ في المعادلة ٣ - ٢١ نحصل على علاقة تغير السرعة مع الغزم:


$$n = \frac{V_{in}}{K_b \Phi} - T \frac{R_a}{K_b^2 \Phi^2}$$

المعادلة ٣- ٢٢ تمثل منحنى خواص السرعة مع العزم لمحرك التوازي. وهي علاقة خط مستقيم حيث

الفيض المغناطيسي ثابت القيمة. عند اللاحمel ( $T=0$ ) تصبح السرعة  $b$  وهي سرعة اللاحمel (no load speed) وتمثل بالجزء الأول في المعادلة ٣ - ٢٢ ، أما الجزء الثاني فيمثل الانخفاض في السرعة عند التحميل. ويوضح شكل ٣ - ٧ منحنى خواص السرعة مع العزم لقيم مختلفة لمقاومة البدء. وهي مجموعة خطوط مستقيمة يختلف ميلها حسب قيمة مقاومة البدء.

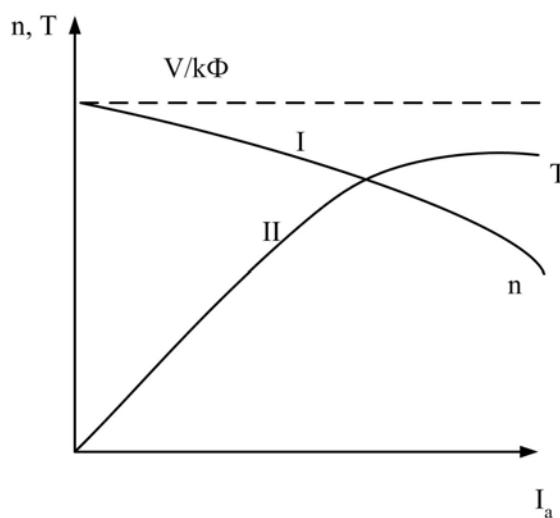

شكل ٣ - ٦ منحنيات خواص محرك التوازي

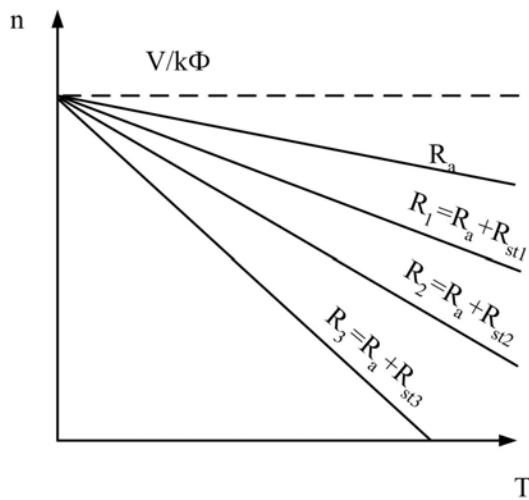

شكل ٣ - ٧ منحنيات خواص السرعة مع العزم لمحرك التوازي

#### • استخدامات محرك التوازي:

يستخدم محرك التوازي في الحالات التي تحتاج إلى سرعة ثابتة تقريباً والتي يمكن أن تهبط فيها السرعة هبوطاً طفيفاً مع ازدياد الحمل، مثل آلات الورش كالمخارط والماشط، كما أنه يمكن أن يناسب آلات الغزل والنسيج حيث يستفاد بمنظم السرعة لضبط سرعة دوران المحرك عند قيم مختلفة عند اللاحمل، ثم تهبط هذه السرعات هبوطاً طفيفاً مع الحمل. أيضاً يستخدم المحرك في ماكينات صناعة الورق والأخشاب والطلبيات والدرفلة.

مثال ٣ - ١ محرك توازي موصى بمذيع جهد ٢٤٠ فولت ويدور بسرعة ٧٥٠ لفة/دقيقة وتيار المنتج قدره ٣٠ أمبير، فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج ٠٠٥ أوم احسب عزم المحرك بالنيوتن.متر.

$$V_{in}=240 \text{ V} \quad n=750 \text{ rpm} \quad I_a=30 \text{ A} \quad R_a=0.05 \Omega \quad \text{الحل}$$

$$\begin{aligned} E_b &= V_{in} - I_a R_a \\ &= 240 \square 30 * .05 = 238.5 \text{ volt} \\ T &= E_b I_a / \omega \quad \omega = 2\pi n / 60 \text{ rad/sec} \\ T &= 238.5 * 30 / (2 * \pi * 750 / 60) = 91.1 \text{ N.m} \end{aligned}$$

مثال ٣ - ٢ - محرك توازي ذو أربعة أقطاب يعمل على منبع جهد ٥٠٠ فولت، عدد موصلات المنتج ٩٦٠ وملفوف لف تموجي. يسحب المحرك تيار قدره ٥٢ أمبير وكان الفيصل المغناطيسي لكل قطب ٣ ميجاخط. فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج والمجال هي ٠٠٤ أو姆 و ٢٠٠ أو姆 على الترتيب. احسب سرعة المحرك وكذلك العزم.

$\nu p = 4 \quad V_{in} = 500 \text{ V} \quad Z_a = 960 \quad I_{in} = 52 \text{ A} \quad \Phi = 3 \text{ megalines} \quad R_a = 0.04 \Omega \quad \text{الحل}$

$$R_{sh} = 200 \Omega$$

$$I_{sh} = V_{in} / R_{sh} = 500 / 200 = 2.5 \text{ A} \quad I_a = I_{in} - I_{sh} = 52 \square 2.5 = 49.5 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} E_b &= V_{in} - I_a R_a \\ &= 500 - 49.5 * 0.04 = 498.02 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_b &= \frac{2P}{2a} \phi Z_a \frac{n}{60} \\ 498.03 &= \frac{4}{2} * (3 * 10^6 * 10^{-8}) * 960 * \frac{n}{60} \\ n &= 512.77 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$$\omega = 2\pi n / 60 \quad \omega = 2\pi * 512.77 / 60 = 54.33 \text{ rad/sec}$$

$$T = E_b I_a / \omega \quad T = 498.03 * 49.5 / 54.33 = 453.75 \text{ N.m}$$

### ٣ - ٤ - ٢ - محرك التولي DC series motor

يوضح شكل ٣ - ٨ طريقة توصيل محرك التولي، حيث توصل ملفات المجال بالتالي مع المنتج كما في حالة المولد، وتكتب معادلات الجهد والتيار كالتالي:

$$E_b = V_{in} - I_a(R_a + R_{se}) \quad ٣\Box ٢٣$$

$$I_a = I_{in} = I_{se} \quad ٣\Box ٢٤$$

في هذه الحالة نجد أن الفيصل المغناطيسي  $\Phi$  يتاسب مع تيار المجال  $I_{se}$  ، أي مع تيار المنتج  $I_a$ :  
 $\Phi = C I_{se} = C I_a \quad ٣\Box ٢٥$

بالتعويض في المعادلة ٣-١٥ عن قيمة الفيصل نحصل على معادلة العزم لمحرك التوالي:


$$T = K' I_a^2 \quad ٣\Box ٢٦$$

أي أن العزم يتاسب مع مربع تيار المنتج، أيضا يمكن حساب سرعة المحرك كـ دالة في تيار المنتج.

$$E_b = K_b n \Phi = K'_b n I_a^2 \quad ٣, ٢٧$$

بالتعويض من المعادلة ٣-٢٦ في المعادلة ٣-٢٣ يمكن كتابة السرعة كـ الآتي:

$$n = \frac{E_b}{K'_b I_a} = \frac{V_{in} - I_a(R_a + R_{se})}{K'_b I_a} \quad ٣\Box ٢٨$$

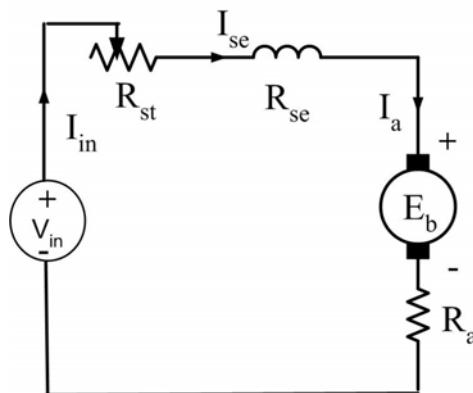

شكل ٣-٨ محرك التوالي

#### • منحنيات الخواص

تبين المعادلة ٣-٢٦ أن العزم يتاسب طرديا مع مربع تيار المنتج، لذلك نجد أن منحنى خواص العزم مع التيار عبارة عن منحنى قطع ناقص (parabola) كما هو موضح في شكل ٣-٩. أيضا المعادلة ٣-٢٨ توضح العلاقة بين السرعة وتيار المنتج لمحرك التوالي وهي علاقة عكssية، أي مع زيادة تيار المنتج (الحمل) تقل السرعة وهي أقرب ما يكون إلى قطع زائد (hyperabola) كما يوضح منحنى خواص السرعة مع تيار المنتج في شكل ٣-٩.


بالتعويض عن قيمة تيار المنتج من المعادلة ٣ - ٢٥ في المعادلة ٣ - ٢٨ نحصل على علاقة تغير السرعة مع العزم:

$$n = \frac{V_{in}}{\alpha I_a} - T \frac{R_a + R_{se}}{\alpha^2 I_a^2} \quad ٣ - ٢٩$$


ثم بالتعويض من المعادلة ٣ - ٢٦ في المعادلة ٣ - ٢٩ نحصل على علاقة السرعة مع العزم:

$$n = \frac{V_{in}}{\sqrt{\alpha T}} - \frac{R_a + R_{se}}{\alpha} \quad ٣ - ٣٠$$

المعادلة ٣ - ٣٠ تمثل منحنى خواص السرعة مع العزم لمحرك التوالي كما هو موضح في شكل ٣ - ١٠. يلاحظ من منحنى الخواص أن السرعة تزداد بمقدار كبير جدا عند اللاحمل ( $T=0$ ) لذلك لا يفضل استخدام محرك التوالي في عدم وجود حمل حتى لا يتسبب في وجود مشاكل ميكانيكية متعلقة بزيادة السرعة.

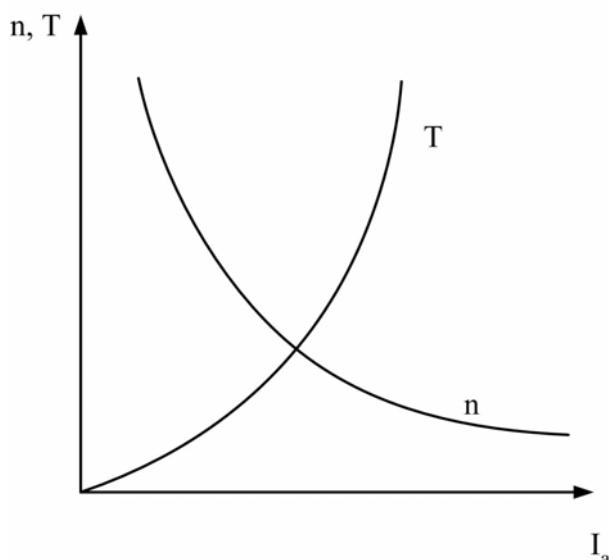

شكل ٣ - ٩ - منحنيات خواص العزم والسرعة مع تيار المنتج لمحرك التوالي

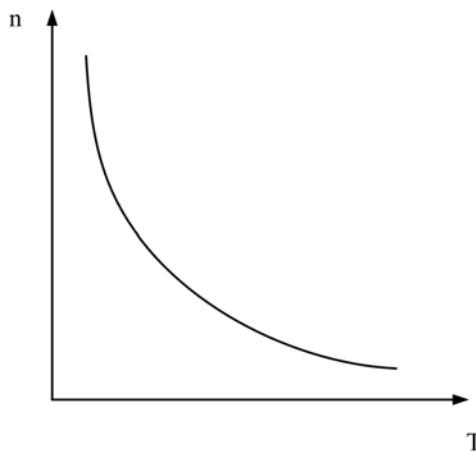

شكل ٣ - ١٠- منحنى خواص السرعة مع العزم لمحرك التوالي

#### • استخدامات محرك التوالي

في حالة محرك التوالي نجد أن عزم الدوران يتاسب طرديا مع مربع تيار المنبع (وهو تيار المنتج) بينما تتاسب السرعة عكسيا مع تيار المنتج (الحمل) بحيث تظل القدرة متناسبة مع تيار المنتج باعتبار جهد المنبع ثابت. معنى ذلك أن هذا النوع من المحركات قادر على مواجهة أحmal كبيرة دون الحاجة إلى تعدد الحدود المقبولة فيأخذ القدرة من المنبع، نظرا لأن هبوط سرعة الدوران مع الأحمال الثقيلة يعمل على الحد من القدرة المأخوذة من المنبع. وهذا يجعل محرك التوالي أكثر ملائمة في حالات الجر الكهربائي، وعلاوة على ذلك فإن استخدام محرك التوالي في أغراض الجر الكهربائي ينفي احتمال الزيادة الكبيرة في السرعة نظرا لوجود حمل دائم على المحرك يتمثل في وزن القاطرة والعربات التي تجرها عندما تكون حالية. أيضا يستخدم محرك التوالي مع الأوناش والروافع والمصاعد الكهربائية.

مثال ٣ - ٣ محرك تيار مستمر من نوع التوالي موصل على منبع جهد ٢٢٠ فولت يسحب تيار مقداره ٥٠ أمبير عند سرعة دوران ١٠٠٠ لفه/دقيقة، مقاومة ملفات المنتج ١٥، أوم و مقاومة ملفات المجال ١، أوم. فإذا انخفضت سرعة المحرك إلى ٨٠٪ من السرعة المقننة وأصبح تيار المنتج ٦٠ أمبير احسب العزم في الحالتين والقوة الدافعة العكssية في الحالة الثانية

$$V_{in} = 220 \text{ V} \quad I_{a1} = 50 \text{ A} \quad n_1 = 1000 \text{ rpm} \quad R_{se} = 0.15 \Omega \quad R_a = 0.1 \Omega \quad n_2 = 0.8n_1 \quad \text{الحل}$$

$$I_{a2} = 60 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} E_{b1} &= V_{in} - I_{a1} (R_a + R_{se}) \\ &= 220 - (50 \times 0.15 + 0.1) = 207.5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{b2} &= V_{in} - I_{a2} (R_a + R_{se}) \\ &= 220 - (60 \times 0.15 + 0.1) = 205 \text{ V} \end{aligned}$$

$$T_1 = E_b I_a / \omega_1 \\ = 207,5 * 50 / (2\pi * 1000 / 60) = 99,07 \text{ N.m}$$

$$T_2 = E_b I_a / \omega_2 \\ = 205 * 60 / (2\pi * 0,8 * 1000 / 60) = 146,82 \text{ N.m}$$

**مثال ٣ -٤** محرك تيار مستمر من نوع التوالي ذي أربعة أقطاب موصل على منبع جهده ٢٢٠ فولت ويسحب تيار مقداره ٥٢ أمبير عند الحمل الكامل. ملفوف لفا تموجياً وعدد موصلاته الكلية ٦٣٠ والفيض المغناطيسي لكل قطب ٠٠١٨ وبيير، ومقاومة ملفات المنتج والمجال على الترتيب هي ٢، ١٠م و ١، ٥ أموم. احسب سرعة دوران المحرك وكذلك عزم الدوران المطلوب إلى ٦٠٪ من قيمته عند الحمل الكامل، أوجد سرعة الدوران الجديدة.

$$\text{الحل} \quad p=4 \quad V_{in}=220V \quad I_a=52A \quad Z_a=630 \quad \Phi=0.018 \text{ wb} \quad R_a=0.2\Omega \quad R_{se}=0.1\Omega \quad T_r=0.6T_1$$

$$E_b = V_{in} - I_a(R_a + R_{se}) \\ = 220 - 52(0.2 + 0.1) = 204.4 \text{ V}$$

$$E_{b1} = \frac{2p}{2a} \phi Z_a \frac{n_1}{60}$$

$$204.4 = \frac{4}{2} * 0.018 * 630 * \frac{n_1}{60}$$

$$n_1 = 541 \text{ rpm}$$

$$T_1 = E_b I_a / \omega_1 = 204.4 * 52 / (2\pi * 541 / 60) = 187.61 \text{ N.m}$$

$$T \propto I_a^2$$

$$\frac{T_2}{T_1} = 0.6 = \frac{I_{a2}^2}{I_{a1}^2} = \frac{I_{a2}^2}{(52)^2}$$

$$I_{a2} = \sqrt{0.6 * (52)^2} = 40.3A$$

$$E_{b2} = V_{in} - I_{a2}(R_a + R_{se}) \\ = 220 - 40.3(0.2 + 0.1) = 208 \text{ V}$$

$$\frac{E_{b2}}{E_{b1}} = \frac{n_2 \Phi_2}{n_1 \Phi_1} = \frac{n_2 I_{a2}}{n_1 I_{a1}}$$


$$\frac{208}{204.4} = \frac{n_2 * 40.3}{541 * 52}$$

$$n_2 = \frac{208 * 541 * 52}{204.4 * 40.3}$$

$$n_2 = 710 \text{ rpm}$$

### ٣-٤-٣ المحرك المركب DC compound motor

المotor المركب هو أساساً Motor توافيزي أضيفت إليه ملفات توالي يمر فيها تيار المندع في المotor القصير أو تيار المنتج في المotor الطويل، في اتجاه معين بحيث يؤدي تأثير المجال المغناطيسي الذي تعطيه هذه الملفات على المجال المغناطيسي لملفات التوازي، وبذلك يكتسب المotor خصائص معينة بالنسبة للسرعة والعزم. وهناك نوعان من المحركات المركبة حسب توصيل ملفات التوازي وملفات التوازي، Motor مركب طويل وMotor مركب قصير، ويوضح شكل ١١-٣ رسم تخطيطي لكلا المحركتين.

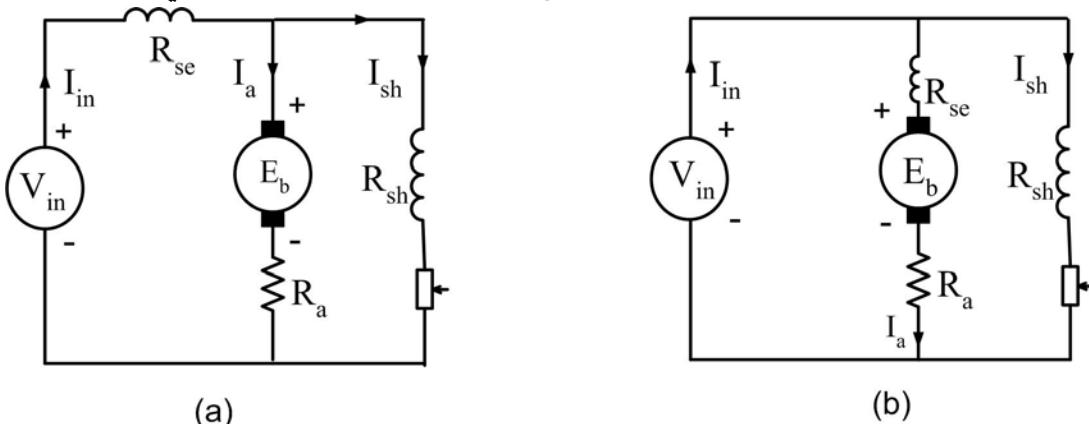

شكل ١١-٣ المحرك المركب **أ** - محرك قصير    **ب** - محرك طويل

معادلات المحرك القصير:

$$E_b = V_{in} - I_a R_a - I_{in} R_{se} \quad ٣-٣١$$

$$V_{sh} = I_{sh} R_{sh} = V_{in} - I_{in} R_{se} \quad ٣-٣٢$$

$$I_{in} = I_{se} = I_a + I_{sh} \quad ٣-٣٣$$

$$n = \frac{V_{in} - I_a R_a - I_{in} R_{se}}{K\Phi} \quad ٣-٣٤$$

معادلات المحرك الطويل:

$$E_b = V_{in} - I_a (R_a + R_{se}) \quad ٣-٣٥$$

$$V_{sh} = I_{sh} R_{sh} = V_{in} \quad ٣-٣٦$$

$$I_{in} = I_a + I_{sh} \quad ٣-٣٧$$

$$n = \frac{V_{in} - I_a (R_a + R_{se})}{K\Phi} \quad ٣-٣٨$$

بالنسبة لعزم الدوران يمكن استخدام المعادلة ٣-١٦ مع مراعاة أن  $\Phi$  هي عدد خطوط المجال المغناطيسي المحصل من مجالات كل من ملفات التوالي وملفات التوازي معاً. ويتحدد مقدار المجال المحصل بناءً على طريقة توصيل ملفات التوالي (اتجاه التيار فيها)، فإما أن تعطى مجال يساعد مجال ملفات التوالي أو يعاكسها. وينقسم المحرك المركب بناءً على ذلك إلى ثلاثة أنواع:

- محرك مركب تراكمي (Cumulative compound motor) :


تزداد قيمة  $\Phi$  في هذا النوع كلما ازداد الحمل فتنخفض السرعة بمقدار يتوقف على طريقة إعداد ملفات التوالي ، ويوضح شكل ٣-١٢ منحنى خواص السرعة مع تيار الحمل .

- محرك مركب مستوي (Level compound motor) :

تحافظ ملفات التوالي في هذه الحالة على قيمة  $\Phi$  ثابتة على الرغم من تغير الحمل، فتظل سرعة المحرك تقريباً ثابتة عند الأحمال المختلفة، كما هو موضح في شكل ٣-١٢.

- محرك مركب فرقي (Differential compound motor) :

تعطى ملفات التوالي في هذه الحالة مجالاً مغناطيسيًا يضاد اتجاه مجال ملفات التوازي وذلك عند مرور التيار فيها. وبذلك تقل قيمة  $\Phi$  كلما ازداد الحمل على المحرك مما يؤدي إلى زيادة سرعة المحرك كما هو واضح في شكل ٣-١٢.

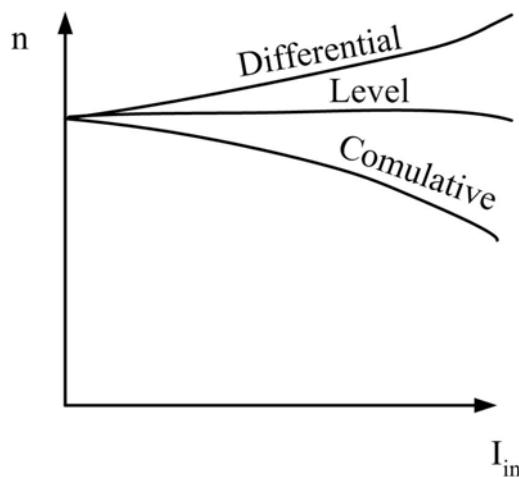

شكل ٣-١٢- منحنى الخواص للمحرك المركب

• استخدامات المحرك المركب:

يمكن استخدام المحرك المركب المستوى كبدائل عن محرك التوازي، وذلك للأحمال التي تحتاج إلى سرعة ثابتة على الرغم من تغير الحمل. أما المحرك المركب الفرقي فيستخدم في درفلة الحديد (Rolling mills)، فعند دخول لوح الحديد بين الدرفليين يزداد الحمل على المحرك وبالتالي تمثل

السرعة إلى الانخفاض، فيتم تعويضها بفعل عمل المحرك، وبالتالي تظل السرعة ثابتة على الرغم من الزيادة المفاجئة في الحمل.


### ٣-٥ تنظيم السرعة وطرق عكس الحركة

تبين معادلات السرعة لمحركات التيار المستمر، المعادلات (٣، ٢١- ٣، ٢٩- ٣٤ ) ، أن السرعة تتغير إما عن طريق مقاومة متصلة مع المنتج أو عن طريق الجهد المسلط على أطراف المحرك وأما عن طريق تغيير الفيصل المغناطيسي عن طريق دائرة المجال. يتباين كل من محرك التوازي والمحرك المركب في طرق تنظيم السرعة، لذلك سوف نركز على طرق تنظيم السرعة لمحرك التوازي.

#### ٣-٥-١ تنظيم السرعة لمحرك التوازي

##### -أولاً: استخدام مقاومة متغيرة

في هذه الطريقة لتنظيم السرعة تستخدم مقاومة متغيرة توصل بالتوالي مع دائرة المنتج، كما هو موضح في شكل ٣-١٣. ويتم تنظيم السرعة عن طريق فتح أو غلق المفاتيح  $S_1, S_2, S_3$  وبذلك يدخل جزء من المقاومة في الدائرة مما يغير من قيمة المقاومة المحصلة للمنتج. ويوضح شكل ٣-١٣-١ إن المحرك يبدأ السرعة، فعند حمل معين نجد أن السرعة تتغير بتغيير المقاومة. تبعاً لشكل ٣-١٣-١ فإن المحرك يبدأ الحركة بغلق المفتاح  $S$  ثم بعد ذلك يتم غلق المفاتيح  $S_1, S_2, S_3$  تباعاً بحيث يكون بينهما فاصل زمني. ولكن من عيوب هذه الطريقة لتنظيم السرعة هو فقد في مقاومة تنظيم السرعة مما يقلل من كفاءة المنظومة ككل.

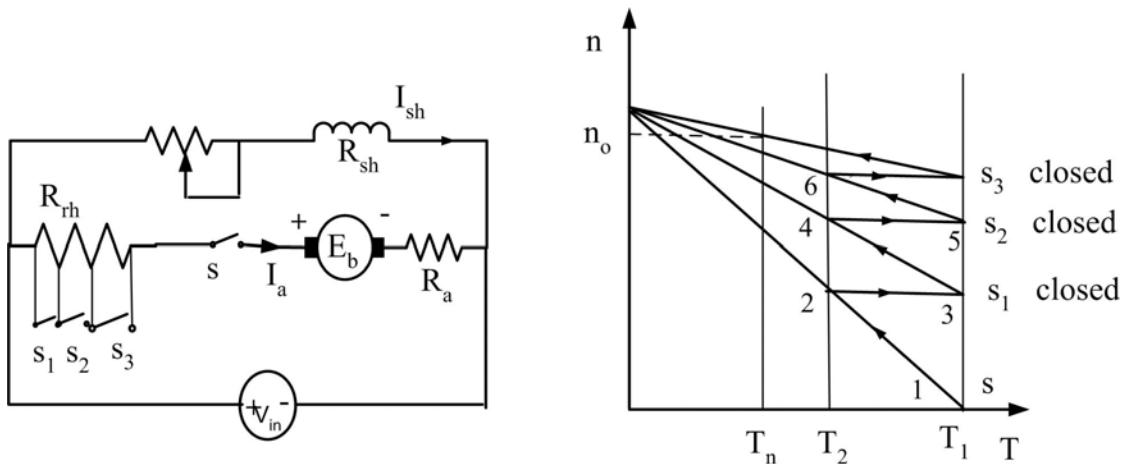

شكل ٣-١٣-١ تنظيم السرعة لمحرك توازي باستخدام مقاومة مع المنتج

### -ثانياً: تنظيم السرعة بالتحكم في الجهد المسلط

يمكن الحصول على مدى أوسع لتنظيم السرعة عن طريق الجهد المسلط على أطراف المحرك، ويمكن التحكم في هذا الجهد باستخدام طريقة "ورد ليونارد" كما هو موضح في شكل ٣ - ١٤، حيث يغذي المحرك المراد تنظيم سرعته  $M'$  من مولد محكوم  $G$ ، وهذا المولد يدار بسرعة ثابتة من خلال محرك تيار مستمر آخر  $M$ ، وعن طريق التحكم في مجال المولد يمكن تغيير الجهد المسلط على أطرافه وبالتالي الجهد المغذي للمحرك المراد تنظيم سرعته. ومن عيوب هذه الطريقة هي التكلفة الكلية لنظام التحكم. ولكن الآن تستخدم طرق إلكترونية للتحكم في الجهد المستمر المغذي للمحرك مباشرة.

### -ثالثاً: تنظيم السرعة عن طريق المجال (flux control)


تعتبر طريقة التحكم عن طريق المجال من الطرق البسيطة قليلة التكلفة، حيث تستخدم مقاومة تنظيم المجال بقدرة منخفضة، وعن طريقها يتم التحكم في تيار المجال وبالتالي الفيض المغناطيسي وهذه الطريقة يمكن أن تعطي سرعات أعلى من السرعة المقننة للمotor ولكن هذا يتسبب في زيادة الشرر الكهربائي في المحرك وحدوث مشاكل ميكانيكية نتيجة زيادة السرعة.

### ٣ - ٥ - ٢- تنظيم السرعة لمحرك التوالي

تتبع الطرق الآتية لتنظيم سرعة Motor التوالي:

**أولاً: توصيل مقاومة بالتوكالي مع دائرة المحرك:**

من المعادلة ٣ - ٢٩ نجد أنه يمكن تغيير سرعة Motor التوالي بإضافة مقاومة بالتوكالي مع دائرة المنتج، ويمكن في هذا المجال تكرار نفس الكلام الذي ذكرناه في حالة Motor التوازي عند استخدام هذه الطريقة لتنظيم السرعة.

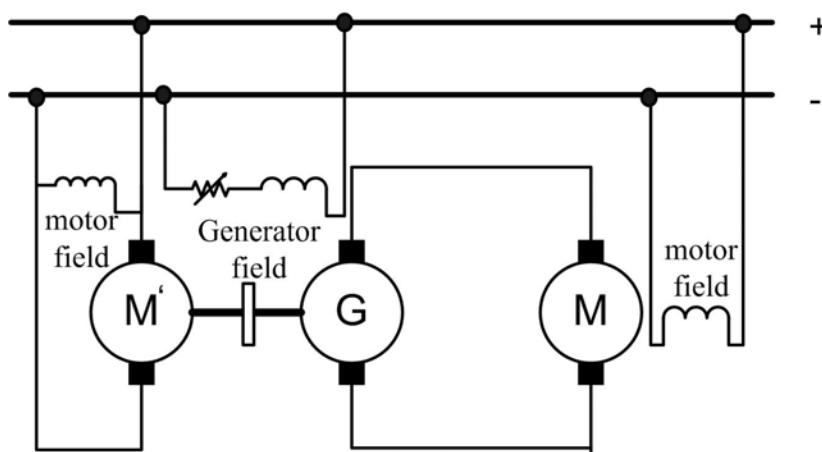


شكل ٣ - ١٤ - تنظيم السرعة لمحرك توازي باستخدام طريقة "ورد ليونارد"

ثانياً: توصيل مقاومة على التوازي مع ملفات المجال:

توقف سرعة المحرك على الفيصل المغناطيسي  $\Phi$  وبالتالي على تيار المجال الذي يساوي تيار الحمل  $I_a$  في هذه الحالة. ونظراً لأن  $I_{in}$  يتوقف على مقدار الحمل، فإن التحكم في قيمة تيار المجال لا يتأتى إلا عن طريق توصيل مقاومة على التوازي مع ملفات المجال، بحيث يمكن تغيير قيمة تيار المجال عن طريق تغيير المقاومة، بينما تظل قيمة تيار الحمل ثابتة. يوضح شكل ٣-١٥ طريقة توصيل الدائرة

ثالثاً: تقسيم ملفات المجال:


نستطيع في بعض الأحوال أن نتحكم في تيار المجال عن طريق تقسيم ملفات المجال على الأقطاب إلى قسمين أو أكثر وتوصيلهما على التوازي معاً بدلاً من توصيل الملفات على الأقطاب كلها على التوالي، كما هو واضح في شكل ٣-١٥ بـ. وبهذه الطريقة نستطيع التحكم في تيار المجال وبالتالي في سرعة المحرك.

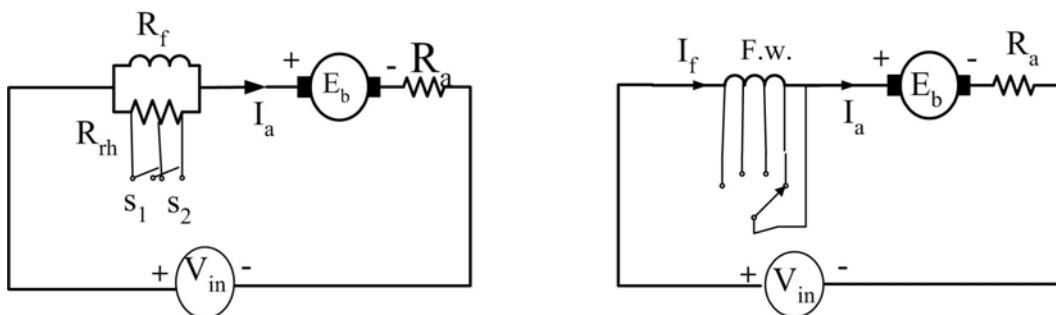

شكل ٣-١٥ تطبيق السرعة لمحرك التوالي

### ٣-٥-٣ عكس السرعة لمحركات التيار المستمر

تحتاج كثيراً من الأغراض إلى عكس اتجاه السرعة للمotor مثل محركات الترام والأوناش وغير ذلك. ويتم عكس سرعة الدوران بعكس اتجاه التيار في ملفات المنتج أو في ملفات المجال. يراعى أن يتم عكس التيار في إحدى الملفين فقط، فإذا تم عكس التيار في الملفين معاً في آن واحد يظل المحرك في نفس اتجاهه. ويتم عكس اتجاه التيار في إحدى الملفين عن طريق تغيير توصيل الأطراف ويوضح شكل ٣-١٦ طريقة تغيير ملفات المنتج لمحرك توازي، بحيث تظل ملفات المجال كما هي دون تغيير.

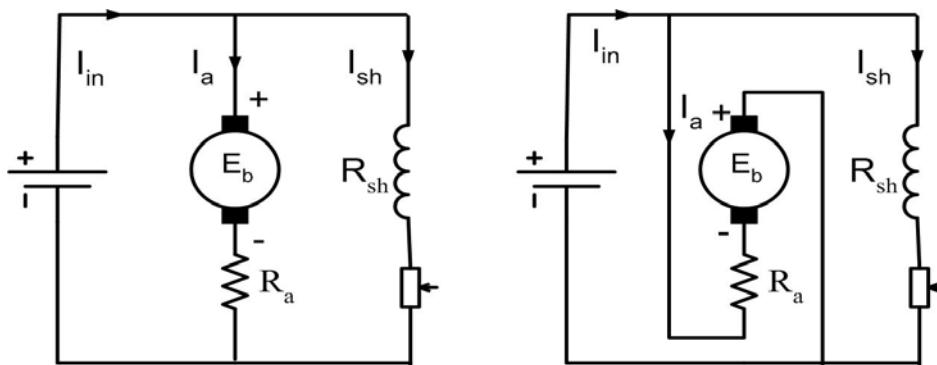

شكل ٣ - ١٦ - عكس السرعة لمحرك توازي

### ٣ - ٦ طرق بدء الحركة Starting Methods

الهدف من بدء الحركة لمحركات التيار المستمر هو تقنين التيار المسحوب لحظة البداية. حيث يكون هذا التيار مرتفع جداً ويتبين ذلك من معادلات التيار الموضحة:

بالنسبة لمحرك التوازي:

$$I_a = \frac{V_{in} - E_b}{R_a} \quad ٣ - ٣٩$$

أما بالنسبة لمحرك التوالي:

$$I_a = \frac{V_{in} - E_b}{R_a + R_{se}} \quad ٣ - ٤٠$$

أثناء تشغيل المحرك يكون الفرق بين جهد المنبع والقوة الدافعة العكssية مقدار صغير وبالتالي تكون قيمة تيار المحرك هي القيمة التي يحددها الحمل. أما لحظة بدء الحركة تكون السرعة متساوية للصفر وبالتالي القوة الدافعة العكssية صفر أيضاً (حيث تتناسب مع السرعة). وبالرجوع إلى المعادلات ٣ - ٣، ٣ - ٤، ٣ - ٥ نجد أن قيمة التيار عند البدء وهو عبارة عن الجهد المسلط مقسوماً على مقاومة المنتج في حالة محرك التوازي ومقسوماً على مقاومة المنتج ومقاومة ملفات التوالي في حالة محرك التوالي. وهذا التيار قيمته عالية جداً حسب المعادلات التالية:

بالنسبة لمحرك التوازي:

$$I_{starting} = \frac{V_{in}}{R_a} \quad ٣ - ٤١$$


أما بالنسبة لمحرك التوالي:

$$I_{starting} = \frac{V_{in}}{R_a + R_{se}} \quad ٣ - ٤٢$$

وتبعاً للمعادلات ٣ - ٤١ ، ٤٢ - ٣ ، ولو فرضنا على سبيل المثال أن جهد المنبع ٢٠٠ فولت و مقاومة المنتج ١ أوم (عادة أقل من ١ أوم) تكون بذلك قيمة تيار المنتج لحظة بدء الحركة ٢٠٠٠ أمبير وهذا التيار مرتفع جداً بالنسبة لقدرة المحرك. ولذلك يجب استخدام وسيلة بدء حركة أو ما يسمى ببادئ الحركة (starter) وهو عبارة عن مقاومة متغيرة توصل على التوالي مع المنتج و هذه المقاومة بدورها تحد من قيمة التيار إلى القيمة المسموح بها ، فعندما يتحرك المنتج تتولد قوة دافعة عكسية (مضادة) تقلل من قيمة التيار المار وبالتالي تغير هذه المقاومة إلى قيمة أصغر حتى يصل المحرك إلى سرعته المقننة فتصل قيمة المقاومة إلى الصفر.

### ٣ - ٦ - ١ بادئ الحركة اليدوي

في المحركات الصغيرة يستعمل بادئ حركة يدوي وهو عبارة عن مقاومة من عدة أجزاء تكون على التوالي مع المنتج، و تخرج هذه المقاومة على مراحل حتى يصل المحرك إلى سرعته النهائية تكون هذه المقاومات قد أخرجت كلها من الدائرة، و عندئذ يكون المحرك موصل مباشرة بمنبع الجهد. يبين شكل ٣ - ١٧ - بادئ الحركة من هذا النوع لمحرك توازي، وفيه الزراع (A) يلامس نقطة التماس المتصلة بمقاومة بدء الحركة  $R_{st}$  وفي نفس الوقت يلامس القوس النحاس (B) الذي يغذي ملفات التوازي وبهذا الترتيب نجد أنه عند البداية تكون قيمة المقاومة الكلية مضافة إلى مقاومة المنتج وبذلك يقل تيار البدء، ثم بعد ذلك نبدأ في تحريك الزراع (A) ليصل إلى النقطة رقم ١ ثم ٢ ثم ٣ إلى أن يصل إلى الوضع on تكون المقاومة قد خرجت من الدائرة ويكون الجهد المسلط على المنتج هو جهد المنبع ويدور المحرك عند السرعة المقننة. ولكن من عيوب استخدام البادئ اليدوي أنه بعد فصل المفتاح الرئيسي (S) أي بعد فصل منبع الجهد عن المحرك لإيقافه يبقى الزراع عند وضع التشغيل (on) ويتربّط على ذلك أنه عند بدء الحركة مرة أخرى يكون المنتج موصل مباشرة بالمنبع ولذا يجب بعد إيقاف المحرك إرجاع الزراع إلى وضع عدم التشغيل (off).

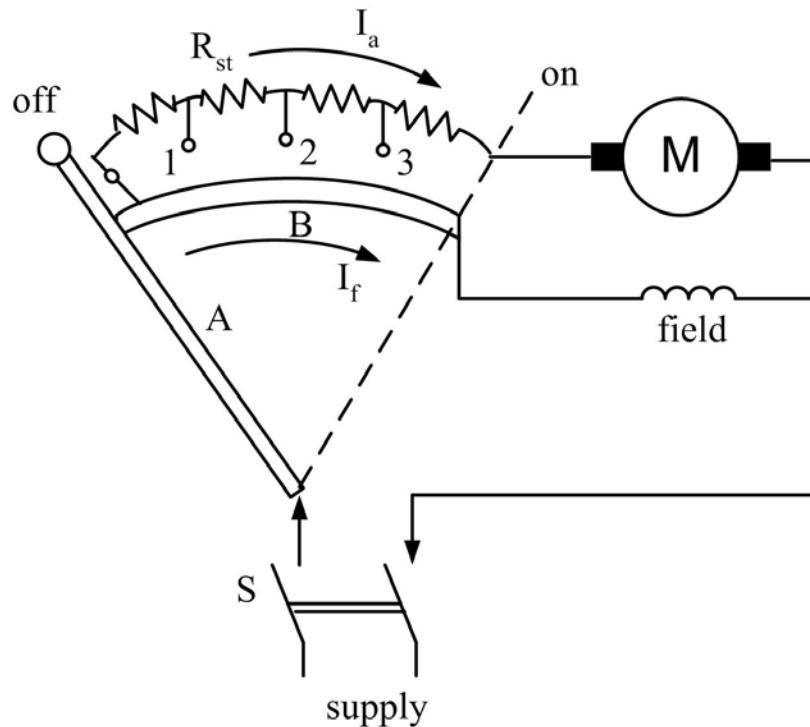


شكل ٣ - ١٧- مخطط بادئ حركة يدوي

### ٣- ٦- ٢- بادئ الحركة الآوتوماتيكي

يستخدم في محركات التيار المستمر ذات قدرات أعلى من ٢٠ حصان وهو مزود بملف (متمم) فوق الحمل (overload) الذي يفصل المحرك عن المطبع عند زيادة الحمل كما يوجد أيضاً قاطع آوتوماتيكي (circuit breaker) للقيام بعمل المفتاح الرئيسي (S) عند حدوث قصر في الدائرة. الشكل ٣ - ١٨- بيّن مخطط لترتيب بدء حركة محركات التوازي والمركبة. في البداية يكون الزراع A عند الوضع Off، عند توصيل المفتاح S يتصل منبع الجهد بالقاطع الآوتوماتيكي ويمر تيار في ملف المتمم E ومنه إلى الزراع A ثم القوس النحاس B فملف الجاذب C وأخيراً ملفات المجال وملفات المنتج، وعند هذه اللحظة تكون مقاومة البادئ الكلية موصولة على التوالي مع المنتج وبالتالي يقل تيار البدء. عند مرور تيار في ملف الجاذب C يتولد مجال مغناطيسي يعمل على جذب الحافظة D إلى الجاذب C وبالتالي يبدأ الزراع A في الحركة متوجهًا إلى الجاذب C . ويبدأ خروج أجزاء من مقاومة البادئ  $R_{st}$  تدريجيًا إلى أن يصل الزراع A إلى الوضع on تكون مقاومة البادئ قد خرجت كلية من الدائرة وأصبح جهد المطبع مسلط على المنتج.

عند فتح المفتاح الرئيسي S لإيقاف المحرك فإن المجال الناشئ عن مرور التيار في ملف الجاذب C يزول وينتظر عن ذلك أن يترك المغناطيس الكهربائي الحافظة D فيعود الزراع A من وضع التشغيل on إلى وضع عدم التشغيل off بواسطة زنبرك (spring) متصل بالزراع A وقاعدة البادئ. أيضًا يوجد بالبادئ

متمم E يحتوى على ملف ومغناطيس كهربى وحافظة F، يمر بالملف تيار الخط فعند زيادة الحمل تجذب الحافظة F للمغناطيس الكهربى للمتمم E، ومبثت بالحافظة قطعة من النحاس تعمل على قفل مسار توصيل قصر على طرفي ملف الجاذب C ويترتب على ذلك أن يتلاشى المغناطيس الكهربى فيترك الحافظة D وبالتالي يعود الزرار A بفعل الزنبرك إلى وضع عدم التشغيل ويقف المحرك.

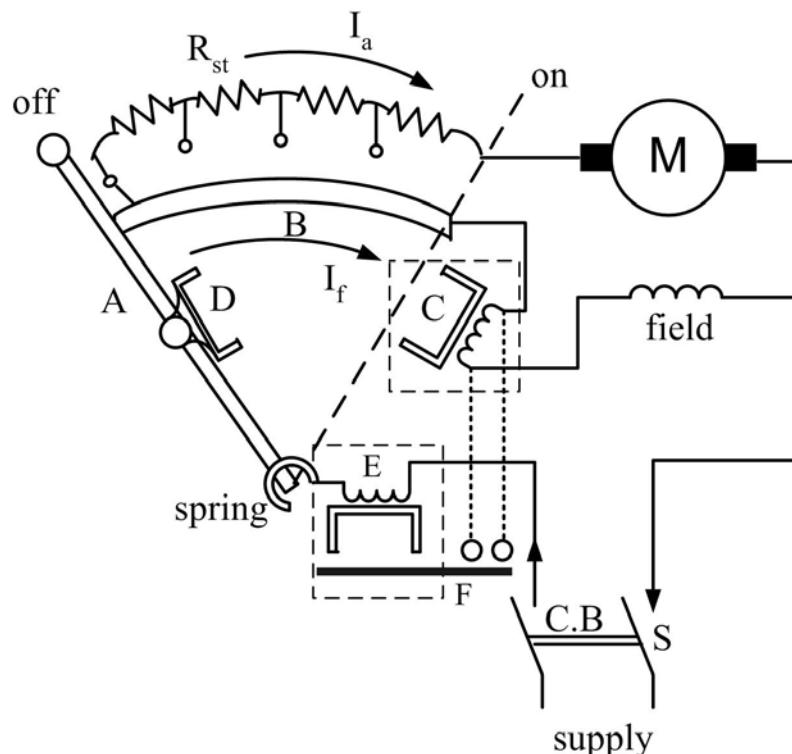

شكل ٣ - ١٨- مخطط بادئ حركة أوتوماتيكي

### ٣- ٧ المفقودات والكفاءة Losses and Efficiency

تنقسم المفقودات في محركات التيار المستمر إلى ثلاثة أنواع كما في حالة مولدات التيار المستمر:

-الفقد الميكانيكي Mechanical loss

-الفقد النحاسي Copper loss

-الفقد الحديدى Iron loss

كل هذه المفقودات تظهر في صورة حرارة تؤدي إلى رفع حرارة المحرك وقد تسبب في تلفه، لذلك يجب دراسة تأثيرها وكيفية الحد منها. وقد سبق ذكرها بالتفصيل في الوحدة الثانية (المولدات).

## ٣ - ٧- ١- مراحل القدرة للمحرك

مما سبق نعلم بأن المحرك وسيلة لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية ولهذا يوصل المحرك على منبع تيار مستمر والذي يعطي المحرك قدرة أولية في صورة طاقة كهربائية سانطلق عليها دخل المحرك Input power كما هو موضح في شكل ٣-١٩ وهذه القدرة الداخلة تكون بالوات.(W) جزء من هذه القدرة يضيع من تعويض الفقد النحاسي والباقي يتحول إلى قدرة كهرومغناطيسية  $P_g$  حيث إن  $P_g$  هي قدرة المنتج وتعطى بالعلاقة:

$$\begin{aligned} P_g &= E_a I_a \\ P_g &= P_{in} - P_{cu} \end{aligned} \quad ٣-٤٣$$

عند انتقال القدرة إلى المنتج  $P_g$  يفقد من هذه القدرة جزء ك فقد ميكانيكي  $P_{mech}$  وجزء ك فقد حديدي  $P_{in}$  وتكون القدرة المتبقية هي القدرة المستفادة للحمل أو كما تسمى أحيانا خرج المحرك  $P_{out}$ . ويعطي شكل ٣-٢٠ مخطط انسياپ القدرة في محركات التيار المستمر.

## • الكفاءة:

بالرجوع إلى مراحل انتقال القدرة داخل محرك التيار المستمر، يمكن حساب الكفاءة وهي كالتالي:


## - الكفاءة الكلية

$$\eta = \frac{o/p}{i/p} = \frac{HP * 746}{V_{in} I_{in}} \quad ٣-٤٤$$


أيضا يمكن حساب الكفاءة الكلية من العلاقات

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + losses} \quad ٣-٤٥$$

$$\eta = \frac{P_{in} - losses}{P_{in}} \quad ٣-٤٦$$

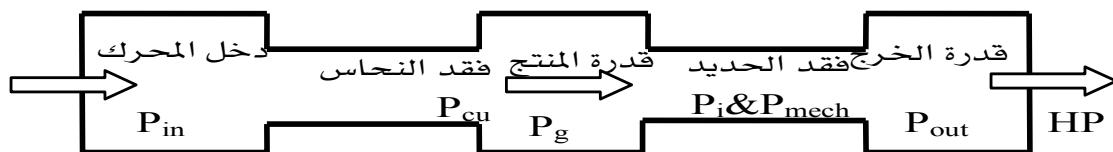

شكل ٣-١٩- مراحل انتقال القدرة لمحركات التيار المستمر

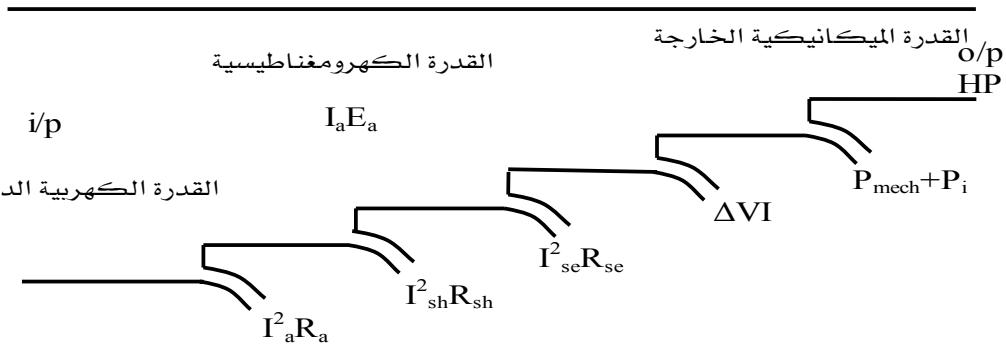

شكل ٣ - ٢٠- مخطط انسياپ القدرة لمحركات التيار المستمر

مثال ٣-٥\_ محرك تيار مستمر من نوع التوازي يغذي حمل قدرته ١٥٠ حصان عند الحمل الكامل ويدور عند سرعة ٩٦٠ لفة/ دقيقة، وموصل على منبع جهد ٥٥٠ فولت. وكانت الكفاءة ٩١٪ ومقاومة ملفات التوازي ٢٧٥ أوم ومقاومة ملفات المنتج ١٠٠ أوم. أوجد الآتي:

- المفقودات الحديدية والميكانيكية وكذلك عزم الدوران عند الحمل الكامل
- سرعة المحرك إذا خفض العزم إلى ٦٠٪ من العزم عند الحمل الكامل ووصلت مقاومة ٢٠٠ أوم على التوالي مع ملفات المنتج.

$$HP=150 \quad n=960 \text{ rpm} \quad V_{in}=550 \text{ V} \quad \eta=91\% \quad R_{sh}=275 \Omega \quad R_a=100 \Omega \quad \text{الحل}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$0.91 = \frac{150 * 746}{P_{in}}$$

$$P_{in} = \frac{150 * 746}{0.91} = 122967 \text{ W}$$

$$P_{in} = V_{in} I_{in} \quad 122967 = 550 * I_{in} \quad I_{in} = 122967 / 550 = 223.6 \text{ A}$$

$$I_{sh} = \frac{V_{sh}}{R_{sh}} = \frac{V_{in}}{R_{sh}} = \frac{550}{275} = 2 \text{ A}$$

$$I_a = I_{in} - I_{sh} = 223.6 - 2 = 221.6 \text{ A}$$

$$P_{cu} = I_a^2 R_a + I_{sh}^2 R_{sh} = (221.6)^2 * 0.1 + (2)^2 * 275 = 6011 \text{ W}$$

$$P_{losses} = P_{in} - P_{out} = 122967 - 150 * 746 = 11067 \text{ W}$$

$$P_{losses} = P_{mech} + P_i + P_{cu}$$

$$-P_{mech} + P_i = P_{losses} - P_{cu} = 11067 - 6011 = 5056 \text{ W}$$

$$E_b = V_{in} - I_a R_a = 550 - 221.6 * 0.1 = 527.84 \text{ V}$$

$$-T = \frac{E_b I_a}{\omega} = \frac{E_b I_a}{2\pi n} = \frac{527.84 * 221.6 * 60}{2 * \pi * 960} = 1163.5 \text{ N.m}$$

$$T \propto \Phi I_a$$

حيث إن تيار المجال ثابت، يكون  $\Phi$  ثابت

$$T \propto I_a$$

$$\frac{T_1}{T} = \frac{I_{a1}}{I_a} = 0.6$$

$$I_{a1} = 0.6 * I_a = 0.6 * 221.6 = 132.96 \text{ A}$$

$$E_{b1} = V_{in} - I_{a1} (R_a + R_{ad}) = 550 - 132.96 * (0.1 + 0.2) = 510.1 \text{ V}$$

$$T_1 = \frac{E_{b1} I_{a1}}{\omega_1} = \frac{E_{b1} I_{a1}}{2\pi n_1} = \frac{510.1 * 132.96 * 60}{2 * \pi * 960}$$

$$0.6 * 1163.5 = \frac{510.1 * 132.96 * 60}{2 * \pi * n_1}$$

$$-n_1 = \frac{510.1 * 132.96 * 60}{2 * \pi * 0.6 * 1163.5} = 928 \text{ rpm}$$

## أسئلة وتمارين على الوحدة الثالثة

- ١ - اشرح نظرية عمل محرك التيار المستمر.
- ٢ - ما هي أنواع محركات التيار المستمر؟ مع ذكر استخدامات كل نوع.
- ٣ - اشرح منحنيات الخواص لمحرك التوالي والمحرك المركب.
- ٤ - اشرح طرق تنظيم السرعة لمحركات التيار المستمر.
- ٥ - هل يمكن توصيل محركات التيار المستمر مباشرة إلى منبع جهد ثابت؟ علل إجابتك.
- ٦ - اشرح طرق بدء حركة محركات التيار المستمر، موضحا بالرسم استخدام المقاومة الآوتوماتيكية كوسيلة بدء للمحركات كبيرة القدرة.
- ٧ - كيف يمكن عكس اتجاه الحركة لمحركات التيار المستمر؟
- ٨ - في المحركات منفصلة التغذية، ماذا يحدث لو وصل المحرك إلى منبع الجهد بدون تغذية ملفات المجال؟
- ٩ - اذكر أنواع المفقودات في المحركات. وبين كيف يمكن حساب الكفاءة؟
- ١٠ - محرك تيار مستمر توازي ٤ أقطاب - ٢٢٠ فولت يحتوي المنتج على ٥٤٠ موصل ملفوف لف انطباقي، يسحب تيار مقداره ٣٢ أمبير ويعطي قدرة خرج ٦ ك. وات، فإذا كان تيار المجال ١ أمبير ومقاومة ملفات المنتج ٩، أوم والفيض المغناطيسي لكل قطب ٠٠٣، ويرأوجد - السرعة - العزم المستفاد.
- ١١ - محرك تيار مستمر توازي ٢٢٠ فولت يدور بسرعة ٥٠٠ لفة/دقيقة عندما يأخذ المنتج ٥٠ أمبير. أوجد السرعة التي يدور بها المحرك إذا ازداد العزم إلىضعف، علما بأن مقاومة المنتج ٢،.. أوم
- ١٢ - محرك تيار مستمر توازي ٢٥٠ فولت - ٤ أقطاب ملفوف لف تموجي ويحتوي المنتج على ٧٨٤ موصل. فإذا كانت مقاومة المنتج وملفات المجال على الترتيب هي ٥، أوم ، ٢٥، أوم والفيض المغناطيسي لكل قطب ٢٥ ميللي وير، أوجد كل من السرعة والعزم الكلي للمحرك عندما يسحب تيار مقداره ٤٠ أمبير.
- ١٣ - محرك توازي ٢٤٠ فولت يدور بسرعة ٨٥٠ لفة/دقيقة ويسحب تيار مقداره ١٠٠ أمبير، فإذا كانت مقاومة المنتج وملفات المجال على الترتيب هي ١٥، أوم ، ١، أوم، أوجد السرعة التي

يدور بها المحرك عندما يسحب تيار مقداره ٣٠ أمبير، مع العلم بأن الفيصل المغناطيسي قد انخفض إلى النصف.



## آلات التيار المستمر والمحولات

### المحولات الكهربائية أحادية الوجه

المحولات الكهربائية أحادية الوجه

٤

**الجدارة:** معرفة نظرية عمل المحول الكهربائي وتركيبه وطريقة ترتيب الملفات، واستنتاج معادلة القوة الدافعة الكهربائية ونسبة التحويل وكذلك الدائرة المكافئة وتشغيله عند الأحمال المختلفة وأيضا حساب المفقودات والكافأة ومعامل التنظيم.

**الأهداف:** عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. معرفة نظرية عمل وتركيب المحول الكهربائي وطرق ترتيب الملفات.
٢. استنتاج معادلة القوة الدافعة الكهربائية ونسبة التحويل.
٣. معرفة العلاقات الخاصة بالمحول المثالي.
٤. استنتاج الدائرة المكافئة منسوبة للابتدائي والثانوي.
٥. تشغيل المحول عند اللاحمل وعند التحميل.
٦. إجراء الاختبارات الضرورية.
٧. استنتاج عناصر الدائرة المكافئة.
٨. حساب معامل التنظيم وكذلك المفقودات والكافأة.
٩. تركيب المحول الذاتي ومجالات استخدامه.

**مستوى الأداء المطلوب:** أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة ٨٥٪

**الوقت المتوقع للتدريب:** ٨ ساعات.

**الوسائل المساعدة:** جهاز عرض (بروجيكتور).

**متطلبات الجدارة:** تحتاج إلى مراجعة مقرر الدوائر الكهربائية والقياسات والوحدة الأولى من هذا المقرر.

## المحولات الكهربائية أحادية الوجه Single Phase Transformers

المحول الكهربائي هو آلية أو جهاز ثابت بدون أجزاء متحركة (أي جهاز استاتيكي) يستخدم لتحويل القدرة من دائرة إلى دائرة أخرى بنفس التردد مع خفض أو رفع الجهد الكهربائي وحدوث مفقودات قليلة تتبدل على شكل طاقة حرارية. وتستخدم المحولات الكهربائية بصورة واسعة في الحياة العملية بقدرات وجهود مختلفة. فعند توليد الطاقة الكهربائية بقدرات عالية فإن هناك ضرورة تقنية لرفع جهد التوليد حتى يمكن نقله لمسافات طويلة وفي مناطق الاستهلاك يتم إعادة خفض الجهد ليناسب المستهلكين ولذلك يأتي دور المحولات الكهربائية. أيضاً تستخدم المحولات الكهربائية في كثير من الأجهزة الكهربائية وأجهزة القياس. أي أن دوره ليس مقصوراً فقط على القدرات العالية وإنما يستخدم على نطاق واسع مع القدرات المنخفضة. ويعتبر المحول الكهربائي تطبيقاً مباشراً لقانون فارادي للحث الكهرومغناطيسي كما أشرنا في الوحدة الأولى. سوف نتعرف في هذه الوحدة على نظرية عمل المحول وتركيبه وكذلك أنواعه المختلفة وطرق ترتيب الملفات بها. أيضاً سوف نستنتج الدائرة المكافئة للمحول نظرياً وكيفية الحصول عليها عملياً. ومن المهم أيضاً دراسة أداء المحول في حالات التحميل المختلفة وحساب المفقودات والكافأة. وفي النهاية سوف نتعرض إلى نوع خاص من المحولات وهو المحول الذاتي نظراً لاستخداماته المتعددة وخصوصاً في المختبرات للحصول على منبع جهد متغير.

### ٤- نظرية عمل المحول وتركيبه

بناء عمل المحول على التأثير المتبادل بين دائرتين معزولتين كهربياً ومرتبطتين بتدفق مغناطيسي متغير وهو في أبسط صورة يتكون من ملفين متقاربين ومعزولين كهربياً وملفوظين على قلب (core) من شرائح الحديد (كما هو موضح في شكل ٤-١)، وهذا القلب يربط الملفين مغناطيسيًا. فإذا وصل جهد متعدد بأحد الملفين فإنه ينشأ في القلب الحديدي تدفق مغناطيسي (Magnetic flux) متعدد أيضاً، ويتشابك هذا التدفق مع الملف الآخر ويولد به قوة دافعة كهربائية مستنيرة بالتأثير المتبادل تبعاً لقانون فارادي للحث الكهرومغناطيسي. فإذا وصل حمل بهذا الملف يمر فيه تيار، والملف الأول والذي يتصل بمنبع الجهد يطلق عليه الملف الابتدائي (primary winding) وهو ذو عدد لفات  $N_1$ . أما الملف الآخر المتصل بالحمل فيطلق عليه الملف الثانوي (secondary winding) وعدد لفاته  $N_2$ . يسمى أحياناً الملفان بدلالة الجهد على كل منهما فيسمى الملف ذو الجهد الأكبر بملف الجهد العالي، ويسمى الملف ذو الجهد الأقل بملف الجهد المنخفض. تذكر دائماً أن المحول الكهربائي يستعمل مع التيار المتعدد ولا يستعمل مع التيار المستمر، لماذا؟

## ٤ - ١- أنواع المحولات

تقسم المحولات من وجهة نظر تطبيقاتها إلى ثلاثة مجموعات:

-**محولات القدرة (Power transformers)** وهي تستخدم مراقبة مولدات الجهد المتردد وذلك لرفع كفاءة نقل الطاقة الكهربائية وكذلك تستخدم في محطات التوزيع لخفض الجهد العالي.

-**محولات الألكترونيات (Electronic transformers)** وتستخدم في دوائر التكبير الألكترونية للربط بين المخرج والحمل وتعمل على توافق دائرين ذي معاوقة مختلفة وذلك لنقل أقصى قدرة. أيضاً تعمل كمرحلة عزل كهربائي بين دوائر مختلفة القدرة.

-**محولات القياس (Instrument transformers)** وهي تستخدم في أجهزة قياس الجهد والتيار العالي والتي تستعمل في أجهزة الحماية، وأيضاً كحساس للجهد والتيار في أنظمة التحكم.

تقسم المحولات من ناحية التركيب إلى:

-محولات ذات ملفين مستقلين

-محولات ذات ملف مشترك (محول ذاتي)

-محولات رفع


-محولات خفض

كما يمكن تقسيم المحولات من حيث التغذية إلى:

-محولات أحادية الوجه

-محولات ثلاثة الأوجه

ولا تختلف نظرية عمل المحول أحادي الوجه عن نظرية عمل المحول ثلاثي الأوجه، فالمحول الثلاثي الأوجه يعتبر ثلاثة محولات أحادية الوجه متصلة مع بعضها، لذلك سندرس أولاً المحول ذو الوجه الواحد ثم نعرض بعد ذلك في الوحدة الخامسة للمحول ثلاثي الأوجه.

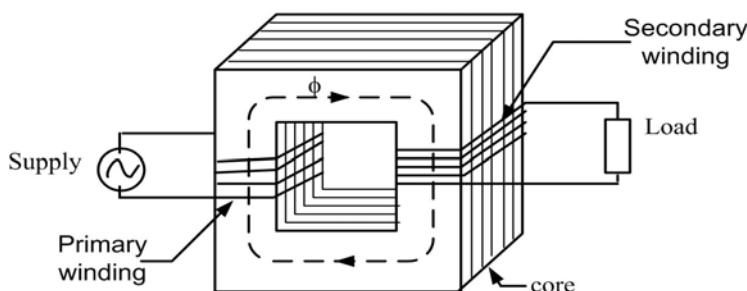


شكل ٤ - ١ محول كهربائي في أبسط صورة

## ٤ - ٢ تركيب المحول

يتكون المحول من الأجزاء الآتية: القلب الحديدي (core)، الملفات (windings) بخلاف أوعية مناسبة لجمع القلب والملفات وعوازل مناسبة لعزل وحمل أطراف الملفات وأجهزة الوقاية والتبريد.

-**القلب الحديدي (core)**: وهو يشكل الدائرة المغناطيسية للمحول ويتركب من سيقان (legs) توضع عليها الملفات وعوارض (yoke) لتكملاً الدائرة المغناطيسية. ويكون كل من السيقان والعوارض من رقائق من سبيكة الحديد مع السليزيوم (لتقليل المفقودات الحديدية)، والتي سمكها يتراوح من ٣٥.. مم إلى ٥.. مم. وتعزل الرقائق عن بعضها البعض طبقة من الورق بسمك ٢.. إلى ٣.. مم والذي يلتصق على أحد وجهي كل رقيقة، أو من الورنيش الذي يدهن به أحد وجهي الرقيقة. والهدف من هذا العزل هو الحد من مفقودات التيار الإعصارية. ومقطع الساق يأخذ عدة أشكال، فإذا ما كان على شكل مربع أو صليب في المحولات صغيرة ومتوسطة القدرة، وإنما أن يكون متدرج كما في المحولات كبيرة القدرة. ويوضح شكل ٤ - ٢ عدة أشكال مقاطع مختلفة للساق.

ترتبط الرقائق معاً بواسطة أحزمة في المحولات الصغيرة أو بمسامير في حالة المحولات الكبيرة، بحيث لا ينبع عنها طنين بسبب الاهتزازات الناشئة عن القوى المغناطيسية. وتعشق رقائق الساق مع رقائق العارضة مكونة بذلك القلب الحديدي.


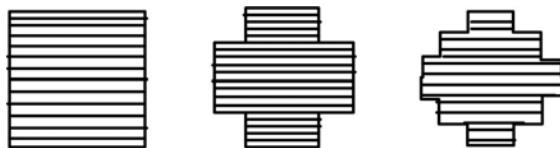


شكل ٤ - ٢ مقاطع مختلفة للساق (Leg)


يوجد نوعان رئيسيان للقلب الحديدي:

### أ - النوع ذو القلب المركزي (Core type)

يتكون القلب الحديدي في هذا النوع كما في شكل ٤ - ١ من ساقين توضع عليهما الملفات وعارضتين لتكملاً القلب الحديدي، وتكون الرقائق على شكل حرف L ثم تجمع مع بعضها واحدة بعد الأخرى كما في شكل ٤ - ٣، حيث توضع الرقائق بالوضع المبين في شكل (أ)، ثم يوضع بعدها الرقائق بالوضع المبين في شكل (ب)، ثم توضع الرقائق كما في شكل (أ) مرة أخرى وهذا تكرر العملية حتى يتم تركيب الرقائق بأكملها. وت تكون الدائرة المغناطيسية في هذا النوع من مسار واحد فقط، مما يميز هذا التصميم ببساطة، كما أنه يسهل عزل الملفات.

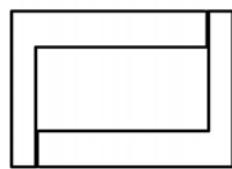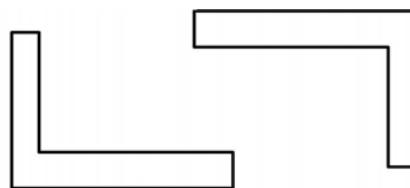

(ا)


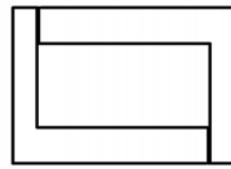


(ب)


شكل ٤ - ٣- القلب الحديدي المركزي core type

### ب - النوع الهيكلي أو القشري (ذو القلب الخارجي) Shell type

في هذا النوع تكون الرفائق على أشكال حرف E وحرف I كما في شكل ٤ - ٤ ، وتجمع الرفائق مع بعضها بحيث توضع رقيقة على شكل E مع رقيقة على شكل I كما في شكل (أ)، ثم توضع رقيقة على شكل I مع رقيقة على شكل E كما في شكل (ب) وتتكرر هذه العملية حتى تركب الرفائق بأكملها، وتكون الدائرة المغناطيسية من مسارين بالتوازي يشتراك في تكوينها الساق الوسطى التي يجب أن تكون مساحتها ضعف مساحة أي من الساقين الآخرين. وتوضع ملفات الابتدائي والثانوي حول الساق الوسطى ، ولذلك يمتاز هذا النوع بأن الملفات تكون في حماية من الأضرار الميكانيكية.

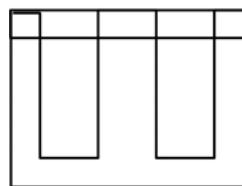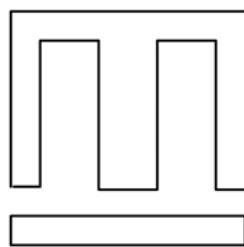

(ا)

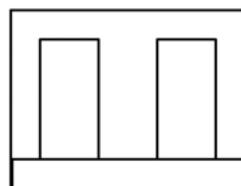

(ب)

شكل ٤ - ٤- القلب الهيكلي shell type

- الملفات (windings): يوجد نوعان رئيسيان من الملفات في المحولات، وهما الملفات الأسطوانية (cylindrical windings)، والم ملفات القرصية (disc windings)، ففي الحالة الأولى تكون الملفات الابتدائية والثانوية على شكل أسطوانات ، بينما في الحالة الثانية تكون على شكل أقراص.


#### ٤- ٢ طريقة ترتيب الملفات

تقسم الملفات حسب طريقة وضعها حول الساق إلى ملفات متمركزة، أي متعددة المركز وم ملفات متداخلة (Sandwich).

#### ٤- ٣- ١ الملفات المتعددة المركز

وتسمى بهذا الاسم لأنها تصنع على هيئة أسطوانات وتستعمل في المحولات ذات القلب المركزي core. ويوضح شكل ٤-٥ كيفية ترتيب هذه الملفات، حيث توضع ملفات أسطوانية حول سيقان المحول وقد تكون هذه الملفات مستطيلة إذا كان مقطع الساق مستطيل، وقد تكون قضبان من النحاس موصولة مع بعضها بالتوازي في المحولات كبيرة القدرة، وتغطى هذه القضبان بطبقة من الورنيش ثم يلف حولها شريط من الورق سمكه ٥.. مم ثم يلف عليه شريط من القطن بسمك ١.. مم لكي يحفظ شريط الورق.


ترتib الملفات حول الساق بحيث يوضع أولًاً أسطوانة من الورق أو البكاليت حول الساق وذلك لعزل الساق عن الملفات، ثم يوضع حول أسطوانة الورق أسطوانة (ملفات) الجهد المنخفض وذلك لسهولة عزلها عن الساق، ثم يترك حيز أسطواني يمتلك بالزيت وذلك لتبريد المحول. ثم بعد ذلك توضع أسطوانة (ملفات) الجهد العالي.

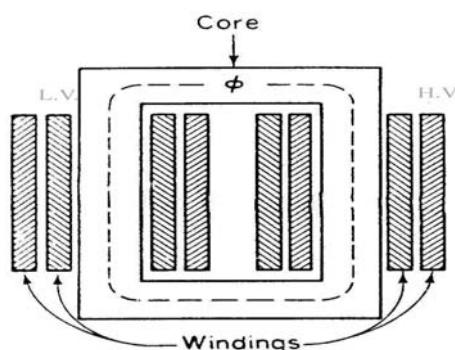

شكل ٤-٥ ترتيب الملفات المركزية للمحول

#### ٤ - ٢- الملفات المتداخلة

وتسمى بالملفات القرصية، نظرا لأنها على هيئة أقراص وتستعمل في المحولات الهيكلية ، وترتبط بحيث يوضع قرص من ملف الجهد العالي وفوقه قرص من ملف الجهد المنخفض ، ثم قرص من ملف الجهد العالي وهكذا حتى يتم تركيب بقية الأقراص مع مراعاة أن يوضع نصف قرص من ملفات الجهد المنخفض عند النهايتين، أي أعلى وأسفل الملفات وذلك بسبب سهولة عزل ملفات الجهد المنخفض عن الحديد، كما هو موضح في شكل ٤ - ٦.

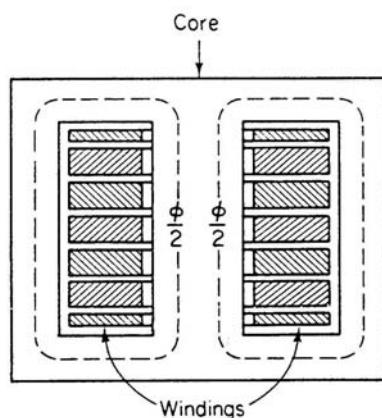

شكل ٤ - ترتيب الملفات القرصية للمحول

يمكن أيضا استخدام الملفات القرصية مع القلب المركزي، كما يمكن أن تستخدم الملفات الأسطوانية مع القلب الهيكلي بنفس الترتيب الذي ذكر في الحالتين.

#### ٤ - ٣- العلاقات الخاصة بالمحول المثالي Ideal Transformer

المحول المثالي هو افتراض نظري فقط ويستخدم لفهم المحول الحقيقي. ويفترض في المحول المثالي أنه لا يوجد فقد في الطاقة حيث تنتقل الطاقة من دائرة الملف الابتدائي إلى دائرة الملف الثانوي دون أي فقد. أيضا يفترض في المحول المثالي أن الملفات ليس لها مقاومة لمرور التيار، كذلك لا يوجد تسرب في الفيض المغناطيسي. وهذه الفرضية تساعد على استنتاج العلاقات المختلفة، والمحول المثالي يتكون من ملفين لهما ممانعة حية فقط وملفوظين حول قلب من الحديد كما في شكل ٤ - ٧، فإذا وصلنا الملف الابتدائي بمنبع جهد متعدد ، فإنه ينتج تدفق(فيض) مغناطيسي متعدد ويعتمد مقداره على قيمة الجهد والتردد وكذلك عدد ملفات الملف الابتدائي. وهذا التدفق المتعدد يتشابك مع الملف الثانوي مولدا به جهد متعدد يعتمد قيمته على عدد ملفات الملف الثانوي. لو فرضنا أن جهد الابتدائي هو  $V_1$ ، وفيض المغناطيسي الناشئ هو  $\Phi$ ، فإنه يتولد قوة كهربية عكسية  $e_1$  في الملف الابتدائي تعطى بالعلاقة:

$$v_1 = e_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad \square 1$$

حيث  $N_1$  عدد لفات الملف الابتدائي، أيضاً يمكن كتابة معادلة الجهد المستخرج في الملف الثانوي كالتالي:

$$v_2 = e_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \quad \square 2$$

حيث  $N_2$  عدد لفات الثانوي،  $e_2$  القوة الدافعة العكسية المستجدة به. بقسمة المعادلة ٤ - ١ على المعادلة ٤ - ٢ نحصل على النسبة الآتية:


$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad 4-3$$

حيث تعرف  $\frac{N_1}{N_2}$  بأنها نسبة تحويل الجهد للمحول، فإذا كان  $N_1 > N_2$  حينئذ يسمى المحول محول خافض، أما إذا كان  $N_1 < N_2$  فحينئذ يسمى المحول محول رافع. وحيث إن المحول المثالى ينقل القدرة الكهربائية بدون فقد في الطاقة، وبناءً عليه فإن القدرة اللحظية متساوية لكلا جانبي المحول، أي قدرة الدخل متساوية لقدرة الخرج وبالتالي يمكن كتابة المعادلة الآتية:

$$v_1 i_1 = v_2 i_2 \quad \square 4$$

من المعادلة ٤ - ٣ والمعادلة ٤ - ٤ يمكن إيجاد العلاقة بين التيار في الملفين الابتدائي والثانوي.

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} \quad \square 5$$

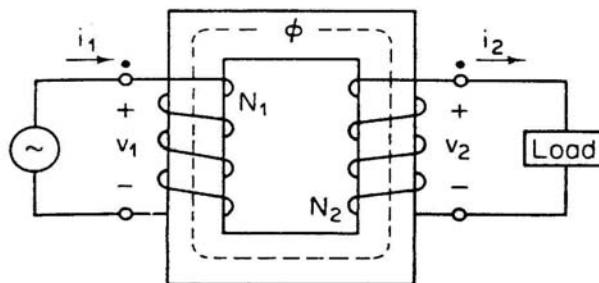

شكل ٤ - ٧ المحول المثالى

يمكن إيجاد الدائرة المكافئة للمحول المثالي في حالة اتصاله بحمل وذلك باستخدام المعادلات من ٤-٤ إلى ٤-٥. ويجب ملاحظة أن النقط السوداء في شكل ٤-٧ تشير إلى قطبية الملفات، وهي تبين بداية الملفات حول الساق واتجاه لفه. وبناءً على ذلك نلاحظ أن جهد الملف الابتدائي من الطرف المنقوط إلى الطرف غير المنقوط يكون في نفس اتجاه الجهد للملف الثانوي من الطرف المنقوط إلى الطرف غير المنقوط. وهذا يعني أن الجهد ٧١ له نفس زاوية الطور للجهد ٧٢.

في حالة التشغيل المستقر للمحول وباستخدام المعادلة ٤-٣ والمعادلة ٤-٥، يمكن كتابة المعادلة :

$$\frac{V_1}{I_1} = \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 \frac{V_2}{I_2}$$
٤-٦

وحيث إن معاوقة الحمل (load impedance) هي  $Z_2$ :

$$\frac{V_2}{I_2} = Z_2$$
٤-٧


بالتعميض من المعادلة ٤-٧ في المعادلة ٤-٦

$$\frac{V_1}{I_1} = \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_2$$
٤-٨

المعادلة ٤-٨ تبين أنه يمكن نسب المعاوقة  $Z_2$  إلى دائرة الملف الابتدائي بحيث تصبح

$$Z'_2 = \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_2$$
٤-٩

يوضح شكل ٤-٨ الدائرة المكافئة للمحول المثالي، والمuaوقة  $Z'_2$  هي ببساطة المعاوقة  $Z_2$  منسوبة إلى ناحية الملف الابتدائي. وهي تتغير مع مربع نسبة التحويل للمحول.

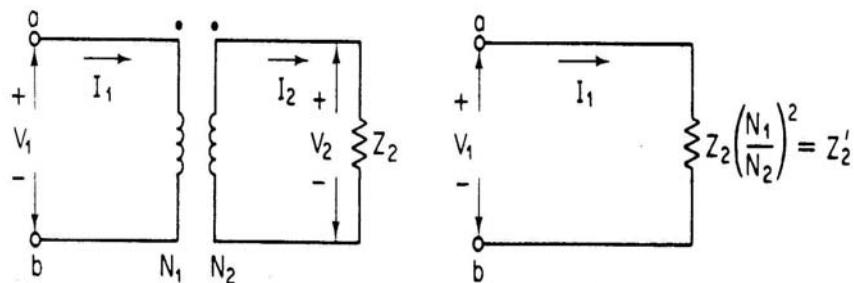

شكل ٤-٨ الدائرة المكافئة للمحول المثالي

#### ٤ - ٤ معادلة القوة الدافعة الكهربائية

يمكن اعتبار الفيصل المغناطيسي في المحول المثالي عبارة عن موجة جيبية.

$$\Phi(t) = \Phi_m \sin \omega t$$

□ ١٠

وبناءً على ذلك وبالتعويض في المعادلة ٤ - ١ نحصل على العلاقة التالية:

$$e_1(t) = N_1 \Phi_m \omega \cos \omega t$$

□ ١١

حيث  $\omega = 2\pi f$  هو تردد المنبع وبذلك يمكن وضع المعادلة ٤ - ١١ في الصورة التالية:

$$e_1(t) = 2\pi N_1 \Phi_m f \sin(\omega t + 90^\circ)$$

□ ١٢

الآن يمكن كتابة معادلة القوة الدافعة الكهربائية للملف الابتدائي كالتالي:

$$e_1(t) = \sqrt{2} E_1 \sin(\omega t + 90^\circ)$$

□ ١٣

حيث  $E_1$  هي القيمة الفعلية للقوة الدافعة الكهربائية :

$$E_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} N_1 \Phi_m f$$

$$E_1 = 4.44 N_1 \Phi_m f$$

□ ١٤

بنفس الطريق السابقة يمكن استنتاج معادلة القوة التأثيرية المتولدة في الملف الثانوي، وتكون المعادلة

كالتالي:

$$E_2 = 4.44 N_2 \Phi_m f$$

□ ١٥

المعادلة ٤ - ١٤ والمعادلة ٤ - ١٥ تبينان أن الجهد يتاسب مع عدد اللفات والتدفق المغناطيسي علاوة على تردد منبع الجهد. أيضاً توضح المعادلة ٤ - ١٠ والمعادلة ٤ - ١٣ أن متجه الجهد  $E_1$  يتقدم على متجه التدفق بزاوية مقدارها  $90^\circ$ . ويجب ملاحظة أن هذا التحليل مستخرج للمحول المثال، بهذه الخلفية يمكن امتداد الدراسة لتشمل المحول الحقيقي وهو الموجود في الحياة العملية.

مثال ٤ - محول أحادي الوجه يعمل على جهد تردد ٥٠ ذبذبة/ثانية، فإذا كان القلب الحديدي على شكل مربع المقطع طول ظلعيه ٢٠ سم وكثافة الفيض المغناطيسي العظمي المسموح بها للمرور في القلب الحديدي ١٠٠٠ خط/سم٣ - احسب عدد الملفات المطلوب وضعها لكل من الملف الابتدائي والثانوي لتكون نسبة تحويل الجهد ٣٠٠٠/٢٢٠ فولت.

$$B = 1000 \text{ lines/cm}^2 \quad A = 20 \times 20 = 400 \text{ cm}^2 \quad E_1 = 3000 \text{ V} \quad E_2 = 220 \text{ V} \quad \text{الحل}$$

$$\Phi = BA = 1000 * 400 = 400000 \text{ wb}$$

$$E = 4.44 f \Phi N$$

$$E_1 = 4.44 f \Phi N_1 \quad N_1 = 3000 / (4.44 * 50 * 4) = 338 \text{ turns}$$

$$E_2 = 4.44 f \Phi N_2 \quad N_2 = 220 / (4.44 * 50 * 4) = 25 \text{ turns}$$

مثال ٤ - محول أحادي الوجه قدرته ٢٥ كيلوفولت أمبير وعدد لفات الابتدائي ٥٠٠ والثانوي ٤٠ وصل الملف الابتدائي إلى منبع جهد قيمه ٣٠٠٠ فولت، احسب - تيار الملف الابتدائي - تيار الملف الثانوي عند الحمل الكامل - القوة الدافعة الكهربائية في الثانوي - أقصى تدفق في الدائرة المغناطيسية .

$$KVA = 25 \quad N_1 = 500 \quad N_2 = 40 \quad V_1 = 3000 \text{ V} \quad \text{الحل}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{40} = 12.5$$

$$V_2 = \frac{3000}{12.5} = 240V$$

$$I_1 = \frac{KVA}{V_1} = \frac{25 * 10^3}{3000} = 8.33A$$

$$I_2 = \frac{KVA}{V_2} = \frac{N_2}{N_1} I_1 = \frac{500}{40} * 8.33 = 104.13A$$

$$E_1 = 4.44 f \phi N_1$$

$$\phi = \frac{3000}{4.44 * 50 * 500} = 0.027 \text{ wb}$$

مثال ٤ - محول أحادي الوجه قدرته ٥ كيلوفولت أمبير، جهده ٤٤٠/١١٠ فولت ويعمل على تردد ٦٠ هيرتز ويغذي حمل بتيار مقداره ٤٠ أمبير عند معامل قدرة ٠.٨. متقدم وعنده الجهد المفزن. باعتبار المحول مثالياً ، أوجد الآتي: - جهد وتيار الابتدائي - معاوقة الحمل - معاوقة الحمل منسوب إلى الابتدائي

### الحل

$$\text{KVA} = 5 \quad V_1/V_2 = 440/110 \quad f = 60 \text{ Hz} \quad I_2 = 40 \text{ A} \quad P.F = 0.8 \text{ lead}$$

من المعلومات المعطاة يمكن حساب الآتي:

$$V_2 = 110 \angle 0^\circ \text{ volt}$$

$$I_2 = 40 \angle \cos^{-1} 0.8 \text{ A}$$

$$I_2 = 40 \angle 36.87^\circ \text{ A}$$

-The transformer ratio is

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{440}{110} = 4$$

Thus

$$V_1 = 440 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2 = \frac{1}{4} (40 \angle 36.87^\circ) = 10 \angle 36.87^\circ \text{ A}$$

- The load impedance is

$$Z_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{110 \angle 0^\circ}{40 \angle 36.87^\circ} = 2.75 \angle -36.87^\circ \Omega$$

- The impedance of the load referred to the primary side is


$$Z'_2 = \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_2 = (4)^2 (2.75 \angle -36.87^\circ) = 44 \angle -36.87^\circ \Omega$$

$$\text{or } Z'_2 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{440}{10 \angle 36.87^\circ} = 44 \angle -36.87^\circ \Omega$$

#### ٤-٥ الدائرة المكافحة للمحول


افترضنا في المحول المثالى أن ملفاته لها ممانعة حثية فقط وليس لها مقاومة مادية، وتم هذا الافتراض للحصول على نسبة تحويل الجهد والتيارات والمعاوقة للحمل، ولكن في الواقع يوجد مقاومة لكل من ملفاته الابتدائية والثانوية نظرا لأنها مصنوعة من النحاس. إن اهتمامنا الآن هو الحصول على الدائرة المكافحة للمحول وذلك للحصول على القيم الحقيقية للتيارات والقدرة المنقولة. بناء على ذلك سوف نأخذ في الاعتبار مقاومة الملفات. حيث مقاومة الملف الابتدائي يرمز لها بالرمز  $R_1$ ، و مقاومة الملف الثانوي  $R_2$ .

افترضنا أيضا في المحول المثالى عدم وجود تسرب مغناطيسي، ولكن في الحقيقة نجد أن التدفق المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار في الملف الابتدائي لا يتشابك كله مع الملف الثانوي، ولكن يتسرّب منه جزء صغير حول الملف الابتدائي ويكمّل دائرة المغناطيسية خلال الهواء، وهذا التدفق المتسرّب يتشارّك مع الملف الابتدائي فينتج به قوة دافعة كهربية مستنيرة بالتأثير الذاتي وينتج عنها ممانعة التسرب  $X_1 = 2\pi f L_1$ . كذلك عند تحميل المحول ومرور تيار في الملف الابتدائي حيث  $(X_1 = 2\pi f L_1)$  للملف الابتدائي حيث  $X_1 = 2\pi f L_1$ . وهذا التدفق المتسرّب ينشأ أيضا تدفق مغناطيسي يتسرّب منه جزء حول الملف الثانوي، وهذا التدفق المتسرّب يتشارّك مع الملف الثانوي وينتج به قوة دافعة كهربية مستنيرة ينتج عنها ممانعة التسرب  $X_2 = 2\pi f L_2$ . (للملف الثانوي). يوضح شكل ٤-٩ دائرة المحول الحقيقي، حيث ترسم مقاومة كل ملف وممانعة التسرب الخاصة به متصلة مع محول مثالى. ونتيجة لهذه المعاوقات في الدائرة فإنه ينتج فقد الطاقة في هذه المعاوقات . افترضنا أيضا في المحول المثالى أنه لا يوجد أي مفقودات ولكن في الواقع يوجد فقد في الحديد وقد في الملفات النحاسية.

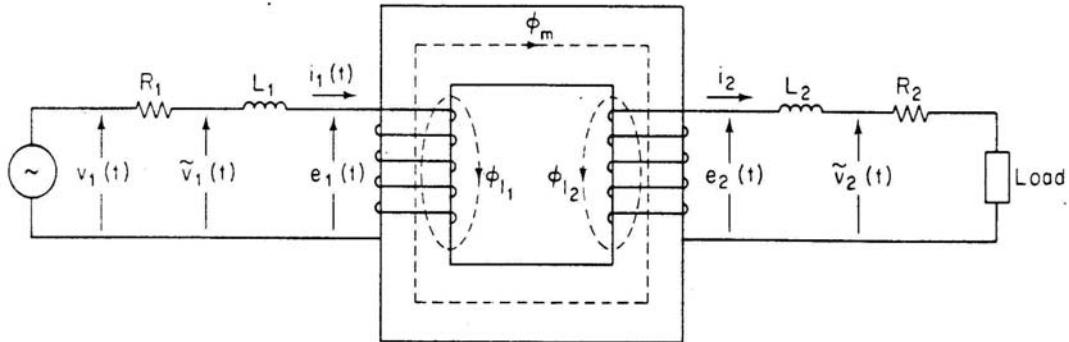

شكل ٤ - المحول الحقيقى

شكل ٤ ١٠- يوضح الدائرة المكافأة للمحول. حيث تمثل  $X_0$  الممانعة المغناطيسية للقلب الحديدي ، بينما  $R_0$  هي المقاومة المغناطيسية للقلب الحديدي وتمثل المفقودات الحديدية. ويسبب فقد الحديد في المحول القيمة الفعالة  $I_a$  للتيار  $I_0$  وهو يمثل التيار في حالة عدم وجود حمل، بينما تمثل القيمة غير الفعالة  $I_m$  تيار المغطسة للآلية. يمكن تبسيط الدائرة المكافأة(شكل ٤ ١٠-) واختصارها لتعطي الدائرة في شكل ٤ ١١- وهي منسوبة ناحية الملف الابتدائي للمحول. يلاحظ في شكل ٤ ١١- أن كل العناصر الموجودة ناحية الملف الثانوي قد انتقلت ناحية الملف الابتدائي وأخذت قيم يرمز لها بالعلامة ( ) وهي تعنى أن القيم قد اختلفت عن وضعها الأول. ويمكن حساب القيم الجديدة من العلاقات التالية:

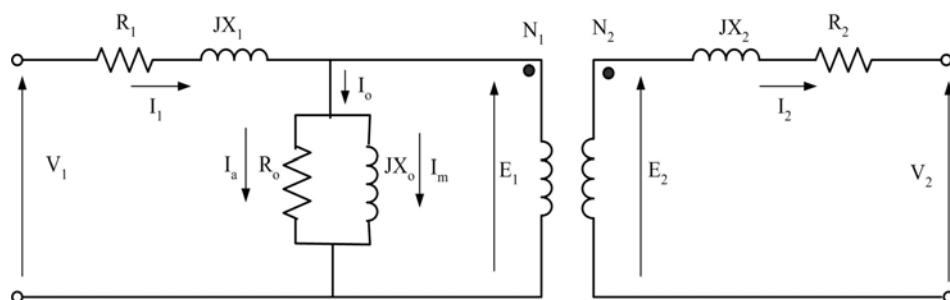

شكل ٤ ١٠- الدائرة المكافأة

$$V'_2 = \frac{N_1}{N_2} V_2$$


٤-١٦

$$I'_2 = \frac{N_2}{N_1} I_2$$

٤-١٧


$$R'_2 = R_2 \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 \quad ٤-١٨$$

$$X'_2 = X_2 \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 \quad ٤-١٩$$

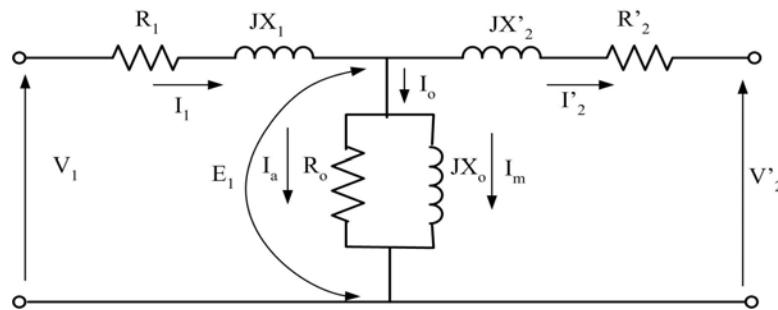


شكل ٤-١١ الدائرة المكافئة منسوبة إلى جهة الابتدائي

يمكن تبسيط الدائرة المكافئة الموجودة في شكل ٤-١١ والمنسوبة إلى الملف الابتدائي بتحريك فرع التوازي إما ناحية الملف الابتدائي (ناحية المنبع) أو ناحية الملف الثانوي (ناحية الحمل)، كما هو ظاهر في شكل ٤-١٢ ، وذلك لسهولة حل الدائرة. أيضاً يمكن إهمال فرع التوازي (المغناطيس) للحصول على الدائرة التقريرية المبسطة كما في شكل ٤-١٣ .

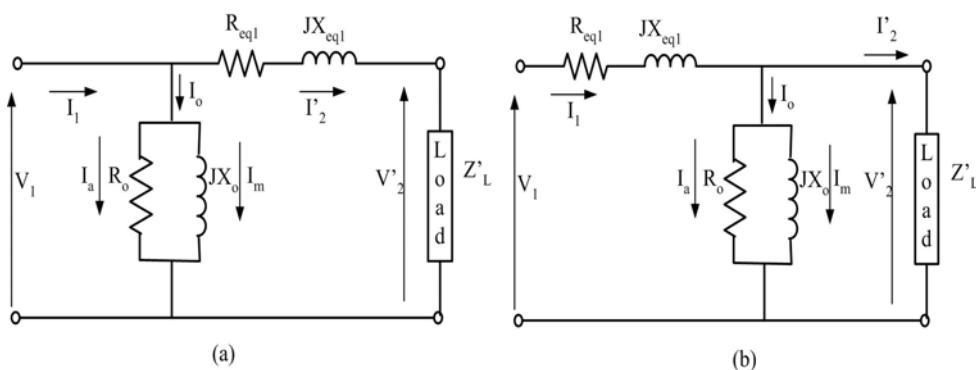

شكل ٤-١٢ الدائرة المكافئة التقريرية للمحول منسوبة جهة الابتدائي

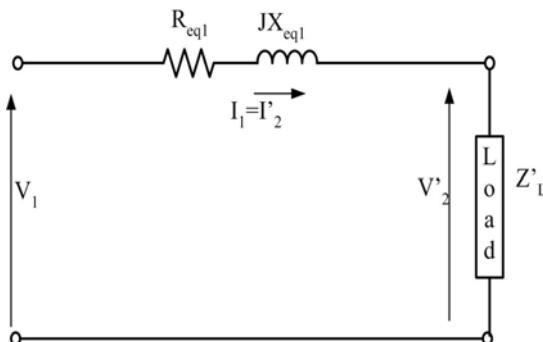

شكل ٤ - الدائرة المكافئة المبسطة للمحول منسوبة جهد الابتدائي

تحسب قيم المقاومة المكافئة  $R_{eq1}$  والممانعة المكافئة  $X_{eq1}$  في شكل ٤ - ١٢ ، شكل ٤ - ١٣- منسوبة إلى دائرة الملف الابتدائي من العلاقات الآتية:

$$R_{eq1} = R_1 + R'_2 \quad \square ٤-٢٠$$

$$X_{eq1} = X_1 + X'_2 \quad \square ٤-٢١$$

أيضاً يمكن أن تنسّب معاوقة الحمل إلى دائرة الابتدائي:

$$Z'_L = Z_L \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 \quad \square ٤-٢٢$$

كذلك يمكن إيجاد الدائرة المكافئة للمحول منسوبة إلى الملف الثانوي وتكون العلاقات في هذه الحالة كالتالي:

$$V'_1 = \frac{N_2}{N_1} V_1 \quad \square ٤-٢٣$$

$$I'_1 = \frac{N_1}{N_2} I_1 \quad ٤-٢٤$$

$$R'_1 = R_1 \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 \quad ٤-٢٥$$

$$X'_1 = X_1 \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 \quad ٤-٢٦$$


وتكون الدائرة المكافئة منسوبة إلى الملف الثانوي كما في شكل ٤ - ١٤ ، حيث المقاومة المكافئة  $R_{eq2}$  والممانعة المكافئة  $X_{eq2}$  في هذه الحالة تعطى كالتالي:

$$R_{eq2} = R'_1 + R_2$$

٤ ٢٧

$$X_{eq2} = X'_1 + X_2$$

٤ ٢٨

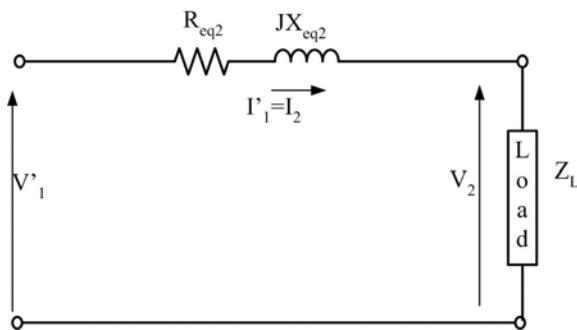

شكل ٤ - ١٤ الدائرة المكافئة للمحول منسوبة جهة الثانوي

مثال ٤ - ٤ محول أحادي الوجه قدرته ١٠٠ كيلوفولت أمبير وجده ٤٠٠٠ / ٢٠٠٠ وعناصر الدائرة المكافئة

هي كالتالي :  $R_1 = 0.01 \Omega$   $X_1 = 0.03 \Omega$   $R_2 = 0.25 \Omega$   $X_2 = 0.75 \Omega$   $R_L = 500 \Omega$   $X_L = 150 \Omega$

ويغذى محول قدرته ٩٠ كيلوفولت أمبير عند جهد مقداره ٢٠٠٠ فولت ومعامل قدرة ٠.٨، متاخر. احسب جهد وتيار الابتدائي مستخدما الدائرة المكافئة شكل ٤ (١٢-).

الحل في البداية يجب أن ننسب كل العناصر جهة الابتدائي، فتكون كالتالي:

$$R'_1 = R_1 \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 = 0.25 \left( \frac{400}{2000} \right)^2 = 0.01 \Omega$$

$$X'_2 = X_2 \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 = 0.75 \left( \frac{400}{2000} \right)^2 = 0.03 \Omega$$

$$R_{eq} = R_1 + R' = 0.15 + 0.1 = 0.25 \Omega$$

$$X_{eq} = X_1 + X' = 0.35 + 0.3 = 0.65 \Omega$$

$$Z_o = R_o // JX_o = 500 // J150$$

The voltage  $V_r = 200$  V; thus

$$V'_2 = \frac{N_1}{N_2} V_2 = 2000 \left( \frac{400}{2000} \right) = 400V$$

The current  $I_r = KVA * 10^3 / V_r = 90 * 10^3 / 2000 = 45 A$

$$|I'_2| = \frac{N_2}{N_1} I_2 = \left( \frac{2000}{400} \right) 45 = 225A$$

The power factor = 0.8 lagging

$$I'_2 = 225 \angle -36.87^\circ$$

$$V_r = V'_r + I'_r (R_{eq} + JX_{eq})$$

$$= 400 \angle 0 + 225 \angle -36.87^\circ (0.025 + J0.065)$$

$$= 400 \angle 0 + 225 \angle -36.87^\circ * 0.07 \angle 68.96^\circ$$

$$= 400 \angle 0 + 15.75 \angle 32.1^\circ$$

$$V_1 = 400 + 13.34 + J8.37 = 413.34 + J8.37 = 413.42 \angle 1.16V$$

$$Z_o = \frac{500 * J150}{500 + J150} = \frac{75000 \angle 90^\circ}{522 \angle 16.7^\circ} = 143.7 \angle 73.3^\circ \Omega$$

$$I_o = \frac{V_1}{Z_o} = \frac{413.42 \angle 1.16}{143.7 \angle 73.3} = 2.88 \angle -72.14A$$

$$I_1 = I'_2 + I_o = 225 \angle -36.87^\circ + 2.88 \angle -73.3^\circ$$

$$= 180 - J135 + 0.83 - J2.76 = 180.83 - J137.83 = 227.37 \angle -37.31^\circ A$$

على المتدرب أن يعيد الحل مستخدما الدائرة المكافئة شكل ٤-١٢ (ب) ثم الدائرة ٤-١٣ ويقارن

النتائج مع الحل أعلاه.

## ٤-٦ تشغيل المحول

### ٤-٦-١ تشغيل المحول عند اللاحمel

عرفنا فيما سبق أن نظرية تشغيل المحول تعتمد على الحث الكهرومغناطيسي، فعندما يوصل المحول إلى منبع تيار متعدد فإنه يمر تيار في الملف الابتدائي يسمى بتيار اللاحمel  $I_0$  وينشأ عن مرور هذا التيار فيض مغناطيسي متغير يتبع التيار المسبب له. ويقطع هذا الفيض كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي فيولد في كل منها قوة دافعة كهربائية عكسية تتناسب مع عدد اللفات ومعدل تغير الفيض بالنسبة للزمن كما ذكرنا سابقا. وتيار اللاحمel  $I_0$  ينقسم إلى مركبتين  $I_a$ ،  $I_m$ ، والتيار  $I_a$  هو المسبب لفقد

جيبة

□٢٩

$$V_1 = E_m \sin \omega t$$

فإن التيار المسبب للفيض المغناطيسي  $I_m$  يكون متأخر بمقدار  $90^\circ$  وبالتالي الفيض يكون متأخر بنفس الزاوية وهذا نظراً لمرور التيار في ممانعة. ويمكن تمثيل الفيض بالمعادلة التالية:

□٣٠

$$\Phi = \Phi_m \cos \omega t$$

أما  $I_a$  فيكون في نفس اتجاه الجهد الموصى على أطراف الملف الابتدائي للمحول ويكون متقدم  $90^\circ$  على تيار المغнطة  $I_m$ . ويكون الجمع الاتجاهي للتيارين هو تيار اللاحمel  $I_o$ .

□٣١

$$\vec{I}_o = \vec{I}_m + \vec{I}_a$$

يوضح شكل ٤-١٥ مخطط المتجهات للمحول عند اللاحمel، يتضح من الشكل أن مركبتي تيار اللاحمel  $I_o$  ،  $I_m$  تعطى بالعلاقات التالية:

□٣٢

$$I_a = I_o \cos \phi_o$$

$$I_m = I_o \sin \phi_o$$

حيث  $\phi_o$  هي الزاوية بين التيار  $I_o$  والجهد للملف الابتدائي.

ونظراً لأن الملف الابتدائي له مقاومة مادية  $R$  وممانعة حية  $X$  فإن تيار اللاحمel يتسبب في فقد جهد على أطراف الملف الابتدائي، تربطهم العلاقة التالية:

□٣٣

$$\vec{V}_1 = \vec{E}_1 + \vec{I}_o \vec{Z}_1$$

حيث  $Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2}$

في حالة اللاحمel فإن قدرة الخرج تساوي صفراء وبالتالي فإن القدرة المسحوبة من المنبع (قدرة الدخل) تستهلك في فقد الحديد والنحاس، ونظراً لصغر تيار الابتدائي وعدم وجود تيار في الثانوي فإننا نستطيع

إهمال مفقودات النحاس في هذه الحالة، وبالتالي فإن قدرة الدخل للمحول وهو بدون حمل تساوي فقد الحديدي تقريباً وتعطى بالعلاقة التالية:

□٣٤

$$P_o = V_1 I_o \cos \phi_o$$

وهذا فقد الحديد يستهلك في مقاومة الدائرة المغناطيسية  $R_o$  ويمكن حسابها من العلاقة التالية:

□٣٥


$$R_o = \frac{V_1}{I_a} = \frac{V_1}{I_o \cos \phi_o}$$

أيضاً يمكن حساب الممانعة  $X_o$  من العلاقة التالية:

$$X_o = \frac{V_1}{I_m} = \frac{V_1}{I_o \sin \phi_o}$$

□ ٣٦

يجب ملاحظة أن التيار  $I_o$  يمر في المحول سواء كان موصل بحمل أو بدون حمل وكذلك فقد الحديد ثابت طالما أن المحول موصل على جهد التشغيل المقنن.

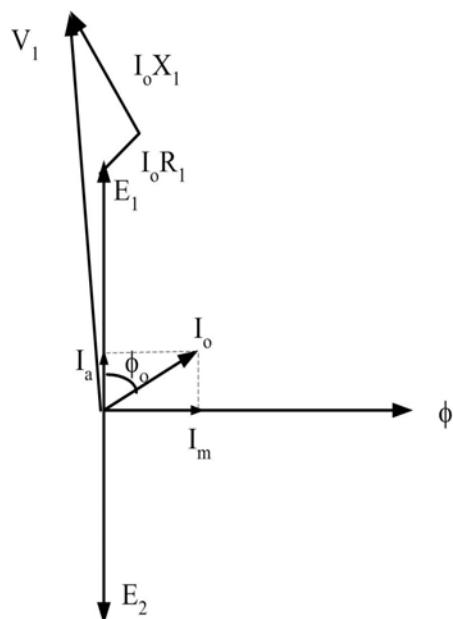

شكل ٤ - ١٥- مخطط المتجهات للمحول بدون حمل

## ٤ - ٦- ٢- تشغيل المحول عند الحمل

إذا تم توصيل معاوقة  $Z_L$  (حمل) على طرفي الملف الثانوي فإنه يمر به تيار يسمى تيار الملف الثانوي  $I_2$  نتيجة لوجود معاوقة الحمل وينشأ عن ذلك فيض مغناطيسي في القلب الحديدي تتوقف قيمته على التيار  $I_2$  ولابد من معادلة هذا الفيض بفيض آخر مضاد مساويا له في المقدار في ملف الابتدائي، وينتتج عن هذا الفيض تيارا في ملف الابتدائي  $I'_2$  يحسب من المعادلة ٤-١٧. وعلى ذلك فإنه نتيجة للتحميل يمر في الملف الابتدائي تيار آخر يتاسب مع تيار الحمل ويكون مجموعه مع تيار اللاحمel  $I_a$  هو التيار الكلي الذي


يسحبه المحول من المنبع ويمكن حساب هذا التيار من العلاقة التالية:

$$\vec{I}_1 = \vec{I}'_2 + \vec{I}_a \quad \square ٤-٣٧$$

يحسب التيار  $I_1$  من بيانات الحمل:

$$I_1 = \frac{V_2}{Z_L} \quad ٤-٣٨$$

ثم يحسب  $I'_2$  من المعادلة ٤-١٧، وبذلك يمكن رسم مخطط المتجهات للمحول عند الحمل كما هو مبين في شكل ٤-١٦.

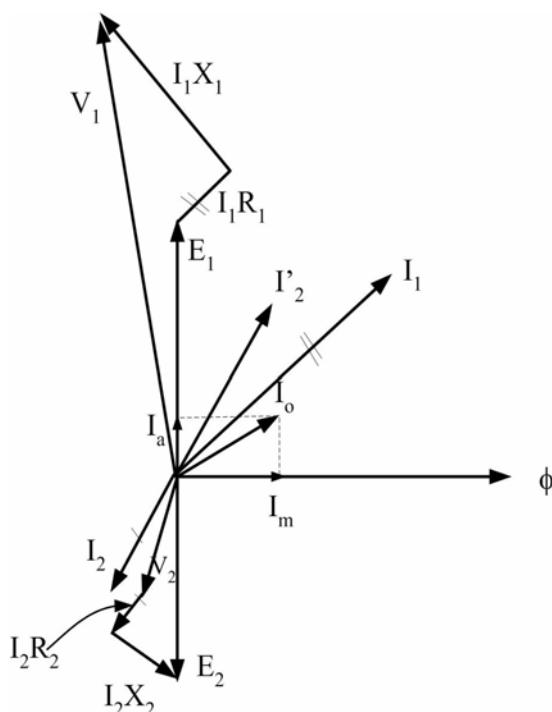

شكل ٤-١٦- مخطط المتجهات للمحول عند الحمل

### ٤-٦-٣ معامل التنظيم للمحول Transformer regulation

من العوامل المهمة عند اختيار محول لتطبيق معين، معامل تنظيم الجهد. ويعرف معامل تنظيم الجهد بأنه التغيير في جهد الثانوي عندما يتغير تيار الحمل من صفر إلى القيمة المقننة. ويعحسب بالعلاقة التالية:

$$\text{Percentage Voltage Regulation (PVR)} = \frac{|V_{2(noload)}| - |V_{2(rated)}|}{|V_{2(rated)}|} \times 100 \quad \square ٤٣$$

عندما يعطي المحول التيار المقنن فإن جهد الحمل يكون  $V_2'$  ويكون الجهد الداخل المناظر له هو  $V_2$  منسوباً إلى الثانوي (انظر شكل ٤-١٤)، عند إزالة الحمل مع الاحتفاظ بالجهد ثابت فيكون جهد الثانوي في حالة اللاحمل هو  $V_2'$  وبذلك يمكن كتابة معادلة تنظيم الجهد كالتالي:

$$\text{Percentage Voltage Regulation (PVR)} = \frac{|V_1| - |V_2'|}{|V_2|} \times 100 \quad \square ٤٤$$

حيث  $V_1$  يحسب من العلاقة:

$$V_1' = V_2 + I_2(R_{eq2} + JX_{eq2}) \quad \square ٤٥$$

وبالتالي يمكن كتابة معامل التنظيم كدالة في ثوابت المحول منسوبة إلى الثانوي حسب المعادلة التالية:

$$(PVR) = \left\{ \frac{I_2(R_{eq2} \cos \phi_2 + X_{eq2} \sin \phi_2)}{V_2} + \frac{1}{2} \left( \frac{I_2(X_{eq2} \cos \phi_2 - R_{eq2} \sin \phi_2)}{V_2} \right)^2 \right\} 100 \quad \square ٤٦$$

ويمكن حساب معامل التنظيم أيضاً إذا كانت الدائرة منسوبة جهة الابتدائي (كما في شكل ٤-١٣) من العلاقة التالية:

$$\text{Percentage Voltage Regulation (PVR)} = \frac{|V_1| - |V_2'|}{|V_2'|} \times 100 \quad \square ٤٧$$

حيث  $V_1$  يحسب من العلاقة:

$$V_1 = V_2' + I_2'(R_{eq1} + JX_{eq1}) \quad \square ٤٨$$

وبالتالي يمكن كتابة معامل التنظيم كدالة في ثوابت المحول منسوبة إلى الثانوي حسب المعادلة التالية:

$$(PVR) = \left\{ \frac{I_1 R_{eq1} \cos \phi_1}{V_1} + \frac{I_1 X_{eq1} \sin \phi_1}{V_1} \right\} 100 \quad \square ٤٩$$

على المتدرب أن يثبت المعادلة ٤-٤٦ و المعادلة ٤-٤٩ وذلك من خلال رسم مخطط المتجهات للمحول منسوباً إلى الدائرة الابتدائية والثانوية.

## ٤-٧ عناصر الدائرة المكافئة Equivalent circuit parameters

تحتوي الدائرة المكافئة للمحول على ستة عناصر كما هو موضح في الجزء ٤-٥، ومرة أخرى هذه العناصر هي مقاومة الملف الابتدائي  $R_1$ ، ممانعة الملف الابتدائي  $X_1$ ، مقاومة الملف الثانوي  $R_2$ ، ممانعة الملف الثانوي  $X_2$ ، مقاومة الدائرة المغناطيسية للقلب الحديدي  $R_0$  وممانعته المغناطيسية  $X_0$ . قيمة نسبة التحويل للمحول  $N_2/N_1$  دائماً معطاة للمحول. ومن المنطقي أن نقبل أن قيمة  $R_2 = R'$  وأيضاً  $X_2 = X'$  ويمكن إثبات ذلك من خلال الملاحظات التالية:

$$R_1 = \frac{\rho l_1}{A_1}$$

$$R_2 = \frac{\rho l_2}{A_2}$$

حيث  $\rho$  تمثل المقاومة النوعية للملفات،  $l_1, A_1$  طول ومساحة مقطع الملف الابتدائي، كذلك  $l_2, A_2$  طول ومساحة مقطع الملف الثانوي. لذلك يمكن كتابة العلاقة التالية:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1 A_2}{l_2 A_1}$$

وباعتبار أن طول الملف يتاسب مع عدد اللفات، لذلك يمكن كتابة العلاقة:

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

وحيث إن مساحة المقطع تتناسب مع التيار الحامل لذا:

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

بتجميع العلاقات أعلاه يمكن استنتاج الآتي:

$$R_1 = R_2 \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

وكنتيجة لذلك يمكن القول أن:

$$R_1 = R'_2$$

وهذا يثبت صحة الفرض في البداية، والآن يمكن كتابة المعادلات التالية بعد الرجوع إلى المعادلة ٤-٢٠، والمعادلة ٤-٢١:

$$R_{eq} = 2R_1 = 2R'_2$$

□ ٤٦

$$X_{eq} = 2X_1 = 2X'_2$$

□ ٤٧

واضح الآن أننا نحتاج إلى حساب أربعة عناصر فقط وذلك لمعرفة عناصر الدائرة المكافئة، وهم  $R_{eq}, X_{eq}, R_o, X_o$ . ويمكن حسابهم من اختبار المحول معمليا.

#### ٤ - ٧ - ١ اختبار اللاحمel

أيضاً يسمى هذا الاختبار باختبار الدائرة المفتوحة (open circuit test) وذلك نظراً لأن أطراف الثانوي مفتوحة وغير موصولة بحمل. ويتم الاختبار بتوصيل ملف الابتدائي إلى جهد المصدر وبحيث تكون قيمة الجهد مساوية للجهد المقنن للمحول بينما يترك ملف الثانوي مفتوح، كما هو موضح في شكل ٤ - ١٧ . وبذلك يمر تيار اللاحمel  $I_o$  في الملف الابتدائي وتكون قدرة الدخل هي  $P_o$ ، يتم قراءة قيم القدرة الداخلية والجهد والتيار باستخدام أجهزة القياس الموضحة في الشكل. ويتم من هذه التجربة حساب  $R_o, X_o$  كالتالي:

$$P_o = I_o V_o \cos \phi_o$$


$$\cos \phi_o = \frac{P_o}{I_o V_o}$$

$$I_a = I_o \cos \phi_o$$

$$I_m = I_o \sin \phi_o$$

$$R_o = \frac{V_1}{I_a}$$

$$R_m = \frac{V_1}{I_m}$$

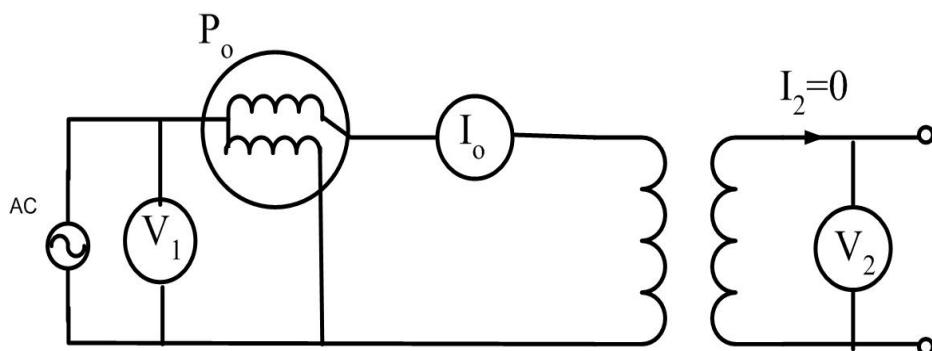

شكل ٤ - ١٧ - تجربة اللاحمel


## ٤-٧-٢ اختبار القصر Short circuit test

يتم في هذه التجربة قصر أطراف الملف الثاني من خلال أميتر كما هو موضح في شكل ٤-١٨، ويوصل الملف الابتدائي بمنبع جهد متغير بحيث يعطي الملف الابتدائي جزء من الجهد المقنن قيمته  $V_{sc}$  وهذا الجهد صغير جداً ويجب الحذر خلال تغيير هذا الجهد، لذلك نبدأ في البداية بجهد صفر ونرفع الجهد تدريجياً إلى أن يمر التيار المقنن في الملف الثاني وقيمه  $I_1$ . نقرأ أجهزة القياس وهي القدرة الداخلية للابتدائي وتسمي قدرة القصر  $P_{sc}$ ، وتيار الابتدائي ويسمى تيار القصر  $I_{sc}$ ، وكذلك جهد الابتدائي  $V_{sc}$ ، من خلال هذه القراءات يتم حساب  $R_{eq}$  و  $X_{eq}$  ومنها تحسب عناصر الدائرة المكافئة كالتالي:

$$P_{sc} = I_{sc}^2 R_{eq} \quad ٤-٤٨$$

$$Z_{sc} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \sqrt{R_{eq}^2 + X_{eq}^2} \quad ٤-٤٩$$

من المعادلة ٤-٤٨ تحسب قيمة  $R_{eq}$ ، ثم بالتعويض في المعادلة ٤-٤٩ نحسب قيمة  $X_{eq}$ . الآن بالرجوع إلى المعادلات ٤-٤٦، ٤-٤٧ يمكن حساب قيمة كل من  $R_1, X_1, R_2, X_2$  وباستخدام نسبة التحويل للمحول يمكن حساب قيمة  $R_2, X_2$  للملف الثاني.

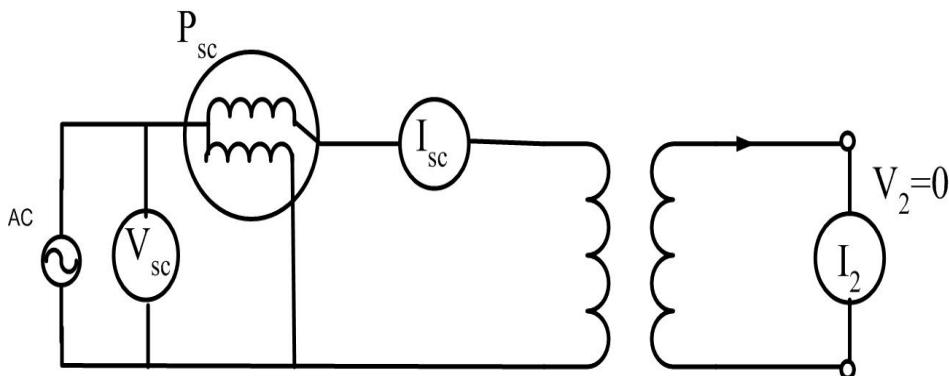

شكل ٤-١٨-٢ تجربة القصر

مثال ٤ - ٥ محول توزيع أحادي الوجه قدرته ٥٠٠ كيلوفولت أمبير وجدهه ٢٣٠٠ / ٢٣٠ فولت. اختبر إيجاد العناصر المكافئة. أثناء اختبار الدائرة المفتوحة ، كانت القدرة ٢٢٥٠ وات وكان التيار ٩.٤ أمبير، أما الجهد فكانت قيمته ٢٣٠٠ فولت. وأثناء اختبار القصر كانت القدرة ٨٢٢٠ وات والتيار هو التيار المقى أما الجهد فكان ٩٤.٥ فولت. احسب عناصر الدائرة المكافئة.

Open circuit test:  $V_o = 2300 \text{ V}$   $I_o = 9.4 \text{ A}$   $P_o = 2250 \text{ W}$

الحل

Short circuit test:  $V_{sc} = 94.5 \text{ V}$   $I_{sc} = I_{rated}$   $P_{sc} = 8220 \text{ W}$

$$P_o = I_o V_o \cos \phi_o$$

$$\cos \phi_o = \frac{P_o}{I_o V_o} = \frac{2250}{9.4 * 2300} = 0.1156$$

$$\phi_o = \cos^{-1}(0.1156) = 83.36^\circ$$

$$R_o = \frac{V_1}{I_a} = \frac{V_o}{I_o \cos \phi_o} = \frac{2300}{9.4 * 0.1156} = 2116 \Omega$$

$$R_m = \frac{V_1}{I_m} = \frac{V_o}{I_o \sin \phi_o} = \frac{2300}{9.4 * 0.9933} = 246.33 \Omega$$

$$I_{sc} = I_{f.l} = \frac{500 * 10^3}{2300} = 217.39 \text{ A}$$

$$R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{8220}{(217.39)^2} = 0.1739 \Omega$$

$$Z_{sc} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \sqrt{(R_{eq}^2 + X_{eq}^2)}$$

$$\left( \frac{94.5}{217.39} \right)^2 = (0.1739)^2 + X_{eq}^2$$

As a result, we get  $X_{eq} = 0.3984 \Omega$

$$R_1 = R'_2 = \frac{R_{eq}}{2} = \frac{0.1739}{2} = 0.08695 \Omega$$

$$X_1 = X'_2 = \frac{X_{eq}}{2} = \frac{0.3984}{2} = 0.1992 \Omega$$

$$R'_2 = R_2 \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

$$R_2 = R'_2 \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 0.08695 * \left( \frac{230}{2300} \right)^2 = 0.0008695 \Omega$$

$$X'_2 = X_2 \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

$$X_2 = X'_2 \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 0.1992 * \left( \frac{230}{2300} \right)^2 = .001992 \Omega$$

## ٤-٨ المفقودات والكفاءة Losses and Efficiency

### ٤-٨-١ المفقودات في المحولات

يوجد نوعان من الفقد في المحولات وهما فقد الحديد Iron loss وفقد النحاس Copper loss، وعادة فإن فقد الحديد ثابت القيمة ولا يعتمد على الحمل، أما فقد النحاس فيعتمد على الحمل حيث إنه يتاسب مع مربع التيار. ويمكن حساب الفقد الحديدي من تجربة اللاحمل، حيث القدرة المنسوبة في هذه التجربة والمتمثلة في قدرة اللاحمل  $P_0$  تساوي الفقد في الحديد بالإضافة إلى الفقد في ملفات الابتدائي، وحيث إن تيار اللاحمل غالباً ما يكون صغير، لذا يمكن إهمال الفقد النحاسي في هذه التجربة وبالتالي يكون الفقد الحديدي مساوياً لقدرة اللاحمل.

$$P_{\text{iron}} = P_0 \quad \square ٥٠$$

أيضاً يمكن حساب الفقد النحاسي من تجربة القصر ففي هذه التجربة يتم قصر الملف الثانوي وبالتالي فإن قدرة الخرج تساوي صفر، وبذلك تكون كل القدرة الداخلية في هذه الحالة عبارة عن فقد حديدي في قلب المحول وفقد نحاسي في الملفات. ويكون الفقد الحديدي في هذه الحالة مهملاً نظراً لأنه يتاسب مع مربع الجهد والجهد عادة صغير جداً في هذه التجربة (٣ إلى ٥٪) بالنسبة للجهد المقنن. لذلك يمكن أن نعتبر أن القدرة الداخلية كلها فقد نحاسي. فإذا كان تيار القصر مساوياً لتيار الحمل الكامل فإن القدرة الداخلية تساوي فقد النحاس عند الحمل الكامل.

$$P_{\text{cu}} = P_{sc} \quad \square ٥١$$

أما إذا كان التيار المار في دائرة الملف الابتدائي عند القصر لا يساوي تيار الحمل الكامل فإن المقد المنسوب لا يساوي قيمته عند الحمل الكامل ويمكن تحديده عند الحمل الكامل من العلاقات التالية:

$$P_{cu(sc)} = I_{sc}^2 R_{eq} \quad \square ٥٢$$

$$P_{cu(f.l)} = I_{f.l}^2 R_{eq} \quad \square ٥٣$$

$$P_{cu(f.l)} = P_{cu(sc)} \left( \frac{I_{f.l}}{I_{sc}} \right)^2 \quad \square ٥٤$$

وبنفس الطريقة يمكن حساب الفقد النحاسي عند أي حمل بدلالة الفقد النحاسي عند الحمل الكامل.

حيث إن الفقد عند أي نسبة حمل تتناسب مع مربع نسبة الحمل.

$$P_{cu(x)} = x^2 P_{cu(f.l)} \quad \square ٥٥$$

#### ٤ - ٨ - الكفاءة للمحولات

تحسب الكفاءة للمحول عادة بدلالة قدرة الخرج output power التي يحتاجها الحمل والمفقودات التي يستهلكها المحول، وتحسب الكفاءة من العلاقات التالية:

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{iron} + P_{cu}} \times 100 \quad \square ٥٦$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 \quad \square ٥٧$$

حيث  $P_2$  هي قدرة الحمل،  $P_1$  القدرة الداخلة للمحول. ويمكن حساب قدرة الحمل من المعادلة التالية:

$$P_2 = V_2 I_2 \cos \phi_2 \quad \square ٥٨$$

حيث  $\cos \phi_2$  هو معامل القدرة للحمل Power factor.

بالتعويض عن قيمة  $P_2$  من المعادلة ٤ - ٥٨ في المعادلة ٤ - ٥٦ يمكن الحصول على الكفاءة كدالة في متغيرات الحمل (الجهد والتيار ومعامل القدرة):

$$\eta = \frac{|V_2| |I_2| \cos \phi_2}{|V_2| |I_2| \cos \phi_2 + P_{iron} + |I_2|^2 R_{eq}} \times 100 \quad \square ٥٩$$

**مثال ٤ - ٦** محول أحادي الوجه قدرته ٥٠٠ كيلوفولت أمبير، الفقد الحديدي ٢٥٠٠ وات والفقد النحاسي عند الحمل الكامل ٧٥٠٠ وات . احسب الكفاءة عند الحمل الكامل ثم عند نصف الحمل ومعامل قدرة متأخر .٠,٨.

$$KVA = ٥٠٠ \quad P_{iron} = ٢٥٠٠ W \quad P_{cu(f.l.)} = ٧٥٠٠ W \quad \cos \phi = ٠,٨ \quad \text{الحل}$$

$$P_2 = ٥٠٠ * ١٠٣ * ٠,٨ = ٤٠٠٠ W$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{iron} + P_{cu}} \times 100 = \frac{400000}{400000 + 7500 + 2500} \times 100 = 97.56\%$$

At half load

$$P_2(1/2) = 1/2 * 500 * 103 * 0.8 = 20000 \text{ W}$$

$$P_{cu}(x) = x^2 P_{cu}(f.l)$$

$$P_{cu}(1/2) = 1/4 * 7500 = 1875 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{2(1/2)}}{P_{2(1/2)} + P_{iron} + P_{cu(1/2)}} \times 100 = \frac{200000}{200000 + 1875 + 2500} \times 100 = 97.86\%$$

مثال ٤ - ٧ احسب معامل التنظيم والكافاءة للمحول الموجود في مثال ٤ - ٥ وذلك عند معامل قدرة متأخر .٨

الحل:

$$V_r = 230 \text{ V} \quad P_i = 2250 \text{ W} \quad R_{eq} = 0.00173 \Omega \quad X_{eq} = 0.00398 \Omega$$

$$I_r = 500 * 10^{-3} / 230 = 2174 \text{ A}$$

Thus, substituting in Equation ٤-٤٢, we get

$$(PVR) = \left\{ \frac{2174(0.00173(0.8) + 0.00398(0.6))}{230} + \frac{1}{2} \left( \frac{2174(0.00398(0.8) - 0.00173(0.6))}{230} \right)^2 \right\} 100$$

$$= 3.64\%$$

Also, substituting in Equation ٤-٥٩, we get

$$\eta = \frac{230 * 2174 * 0.8}{230 * 2174 * 0.8 + 2250 + |2174|^2 * 0.00173} * 100 = 97.46\%$$

#### ٤ - المحول الذاتي Auto-transformer

المحول الذاتي هو جهاز مفيد جدا في بعض الاستخدامات نظرا لبساطته وانخفاض ثمنه مقارنة مع المحول العادي. وهو يعتمد في نظرية تشغيله على نفس نظرية المحول ذي الملفين ولكن يستخدم فيه ملف واحد فقط ويمثل هذا الملف كل الملف الابتدائي أو الثانوي ويمثل جزء فقط من هذا الملف ذاته الملف الآخر كما هو موضح في شكل ٤ - ١٩. ويمكن أن يكون المحول محول خفيف كما في الشكل أو محول رفع كما في شكل ٤ - ٢٠. ويعتمد ذلك على طريقة التوصيل.

يمثل الملف AB في شكل ٤ - ١٩- الملف الابتدائي وعدد لفاته هي ( $N_1$ ) بينما يمثل الملف BC الثاني وعدد لفاته ( $N_2$ ) ويكون نسبة الجهد كما في المحول ذي الملفين.


ونحصل عليها بمساواة الأمبير فولت الداخل مع الأمبير فولت الخارج. وهي كالتالي:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_L}{I_1} \quad \square ٦٠$$


ويكون التيار في الملف الثاني هو:

$$I_2 = I_L - I_1 \quad \square ٦١$$

مميزات المحول الذاتي أنه يعطي جهد متغير. وذلك بتغيير موضع النقطة C وبذلك يمكن تغيير عدد لفات الثاني للحصول على جهد يتراوح من صفر وحتى جهد الابتدائي أو أكبر منه كما في المحول الذاتي الرافع شكل ٤ - ٢٠-. ويسمى المحول الذاتي المتغير القيمة لجهد الثاني فارياك "Variac". ويستخدم هذا النوع من المحولات في المختبرات وأجهزة بدأ الحركة عندما يكون نسبة التحويل المطلوبة في حدود من ١ : ٢,٥ أي الجهد الثاني والابتدائي متقاربين. ويتميز هذا النوع عن المحول ذي الملفين بصغر حجمه لنفس القدرة وذلك لتوفير النحاس المستخدم في الملفات ولكن من عيوب هذا المحول أن العزل الكهربائي بين المنبع والحمل غير متوفر نظراً لاستخدام ملف واحد بين الدخل والخرج. ولذلك لا يفضل أيضاً استخدامه بنسبة تحويل كبيرة حيث يسبب خطورة وإمكانية حدوث قصر بين ملفات الجهد العالي والمحض وذلك لنفس السبب. وهذا على العكس تماماً كما في المحول ذي الملفين.

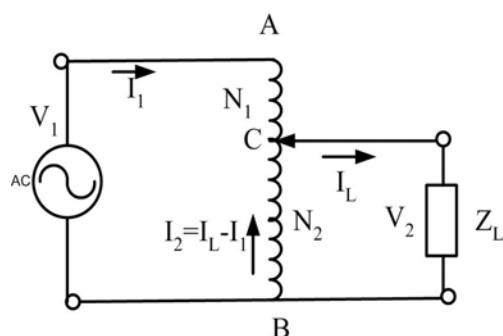

شكل ٤ - ١٩- محول ذاتي خافض

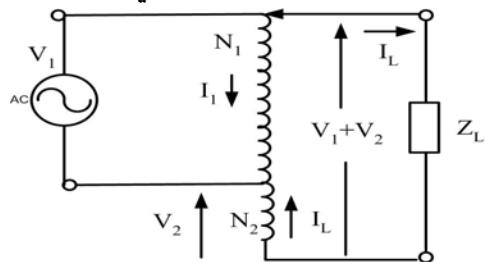

شكل ٤ - ٢٠- محول ذاتي رافع

## أسئلة وتمارين على الوحدة الرابعة

- ١ - عرف المحول الكهربائي واشرح نظرية عمله.
- ٢ - اذكر استخدامات المحول الكهربائي
- ٣ - اذكر أنواع المحولات الكهربائية
- ٤ - اشرح مع الرسم تركيب المحول.
- ٥ - هل يصلح المحول للعمل مع تيار مستمر ؟ علل إجابتك.
- ٦ - اذكر الفرق بين المحول المثالى والمحول الفعلى
- ٧ - ما هي أنواع المحولات الكهربائية من حيث شكل القلب الحديدي ؟
- ٨ - ما هي أنواع الملفات المستخدمة في محولات القدرة ؟ وضح بالرسم طرق ترتيب الملفات
- ٩ - اشرح مع الرسم الدائرة المكافئة للمحول وبين كيف يمكن تبسيط هذه الدائرة ؟
- ١٠ - كيف يمكن حساب ثوابت المحول معملياً ؟
- ١١ - ما هي الاختبارات التي تجرى على المحول لحساب الكفاءة ؟
- ١٢ - ارسم مخطط المتجهات للمحول عند الحمل.
- ١٣ - ما هي أنواع المفقودات في المحول ؟
- ١٤ - قارن بين المحول الذاتي والمحول ذي الملفين.
- ١٥ - ما هي أهم استخدامات المحول الذاتي ؟
- ١٦ - محول أحادي الوجه يعمل على جهد ذات تردد ٦٠ هيرتز، فإذا كان القلب الحديدي على شكل مستطيل المقطع أبعاده  $25 \times 20$  سم وكثافة الفيض المسموح به للمرور في القلب الحديدي  $1000 \text{ آمبير}/\text{سم}^2$  ، احسب عدد الملفات المطلوب وضعها لكل من الملف الابتدائي والثانوي لتكون نسبة تحويل الجهد  $3000/220$  فولت.
- ١٧ - محول أحادي الوجه نسبة التحويل  $4:1$ . معاوقة الحمل  $10 \text{ آموم بزاوية } 30^\circ$  ومتصلة عبر الملف الثنائي، حيث جده  $120$  فولت. باعتبار المحول مثالى وأخذ جهد الثنائي كمراجع، أوجد -
  - تيار الملف الابتدائي وتيار الملف الثنائي -جهد الملف الابتدائي -معاوقة الحمل منسوبة للابتدائي.

١٨ - محول أحادي الوجه قدرته ٥٠ كيلو فولت أمبير ، ونسبة تحويل الجهد ٤٠٠/٢٠٠٠ . يغذى

حمل قدرته ٤٠ كيلو فولت أمبير عند جهد ٢٠٠٠ فولت ومعامل قدرة ٨,٨ . متأخر . باعتبار

المحول مثالياً أوجد : - معاوقة الحمل - تيار الحمل منسوب للابتدائي .

١٩ - محول أحادي الوجه ٢٠٠ كيلو فولت أمبير، ونسبة تحويل الجهد ٦٠٠٠/٦٦٠ فولت وله

$$R_s = ١,٥٦ \Omega \quad X_s = ٤,٦٧ \Omega \quad R_o = ٠,٠٤٨ \Omega \quad X_o = ٠,٠١٦ \Omega$$

وعند اللاحمل يأخذ المحول تيار مقداره ٩٦,٦ أمبير عند معامل قدرة ٢٦٣ , متأخر . احسب ثوابت

الدائرة المكافئة منسوبة للابتدائي .

٢٠ - محول توزيع أحادي الوجه ٥٠٠ كيلوفولت، ونسبة تحويل الجهد ٢٣٠٠/٢٣٠ فولت، أجري

عليه اختبار اللاحمل والقصر ثم أعط النتائج التالية : ١ - اختبار اللاحمل

$$V_o = ٢٣٠ V \quad I_o = ٩٤ A \quad P_o = ٢٢٥ W$$

٢ - اختبار القصر

$$V_{sc} = ١٠٠ V \quad I_{sc} = ٢٢٨ A \quad P_{sc} = ٩,٢ KW$$

احسب ثوابت الدائرة المكافئة منسوبة للجهد العالي .

٢١ - عند اختبار محول أحادي الوجه قدرته ٢٥ كيلوفولت أمبير ونسبة تحويل الجهد ٢٣٠٠/٢٠٠

أعطي النتائج التالية :

$$V_o = ٢٣٠٠ V \quad I_o = ٠,٨ A \quad P_o = ٣٠٠ W$$

$$V_o = ١٠٠ V \quad I_o = ٧,٥ A \quad P_o = ٥٨٠ W$$

احسب ثوابت المحول موضحة على الدائرة المكافئة ، وكذلك احسب معامل التنظيم والكافأة

عند الحمل الكامل ومعامل قدرة ٨,٨ متأخر ، كرر الحل عند نصف الحمل . ونفس معامل

القدرة .



## آلات التيار المستمر والمحولات

### المحولات ثلاثية الأوجه

**الجذارة:** معرفة نظرية عمل المحول الكهربائي ثلاثي الأوجه وتركيبه وطريقة توصيل الملفات، وكذلك مجالات الاستخدام وشروط توصيل المحولات على التوازي.

**الأهداف:** عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. معرفة نظرية عمل وتركيب المحول الكهربائي ثلاثي الأوجه.
٢. طرق توصيل الملفات.
٣. مجالات الاستخدام.
٤. شروط توصيل المحولات على التوازي.

**مستوى الأداء المطلوب:** أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة ٨٥٪

**الوقت المتوقع للتدريب:** ٤ ساعات.


**الوسائل المساعدة:** جهاز عرض (بروجيكتور).

**متطلبات الجذارة:** تحتاج إلى مراجعة مقرر الدوائر الكهربائية والقياسات والوحدة الأولى والرابعة من هذا المقرر.

## الحوولات ثلاثية الأوجه Three Phase Transformers

### ٥ - التركيب وفكرة العمل


تنقل القدرة الكهربائية عبر خطوط نقل في صورة ثلاثة أوجه. وخلال نقل القدرة الكهربائية من محطات التوليد إلى الاستهلاك يتم رفع الجهد لاعتبارات اقتصادية وعند الاستهلاك يتم خفض الجهد مرة أخرى إلى جهد التوزيع. وعملية التحويل هذه للجهد تتم باستخدام إما ثلاثة حولات متماثلة كل منها ذي وجه واحد وتوصل معا بطريقة خاصة أو عن طريق استخدام محول واحد ثلاثي الأوجه (three phase transformer) ويفضل هذا الأخير نظرا لأن حجمه وكذلك ثمنه أقل من حجم ثلاثة حولات لها نفس القدرة الكلية. ويوضح شكل ٥ - ١ محول ذو ثلاثة أوجه، وثلاثة أفرع بقدرة ٥٠٠ كيلو فولت أمبير من النوع ذي القلب الملفوف. حيث تنقسم المحولات الثلاثية الأوجه إلى نوعين، كما هو الحال في المحولات الأحادية، وهما النوع القلبي والنوع الهيكلي (القشرى).

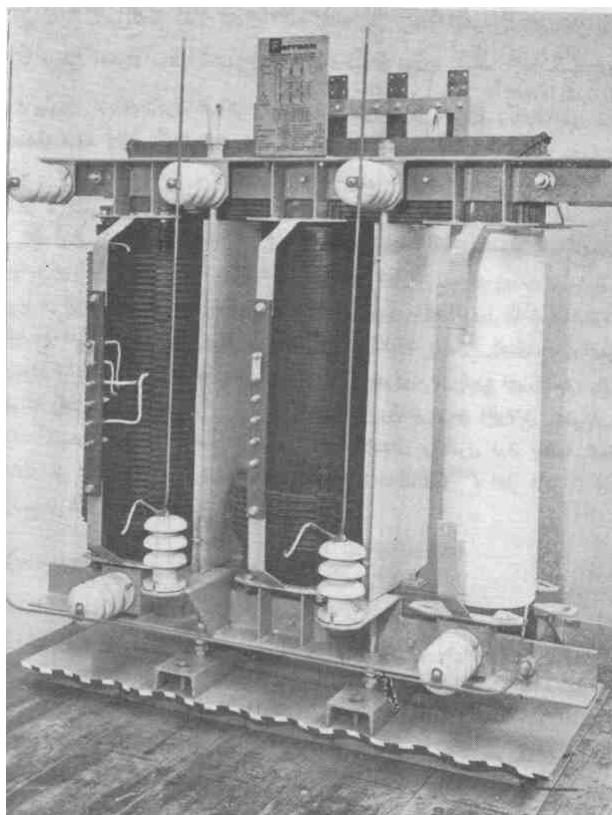

شكل ٥ - ١ محول ثلاثي الأوجه من النوع القلبي

## ٥ - ١- النوع القلبي: Core type

يوضح شكل ٢-٥ محول قلبي ثلاثي الأوجه، ويحتوي على ملف ابتدائي وملف ثانوي لكل وجه وملفوتين معاً على نفس الساق، حيث ترمز الأحرف الكبيرة U-V-W لبداية ونهاية الملف الابتدائي، أما الأحرف الصغيرة u-v-w فترمز لبداية ونهاية الملف الثانوي. وتوصل الملفات للثلاثة أوجه بطرق خاصة سوف تعرض في الفقرة القادمة. أما نظرية التشغيل وكذلك الدائرة المكافئة والاختبارات فهي نفسها كما في حالة المحول الأحادي الوجه مع مراعاة علاقات الجهد والتيار في حالة الثلاثة أوجه.

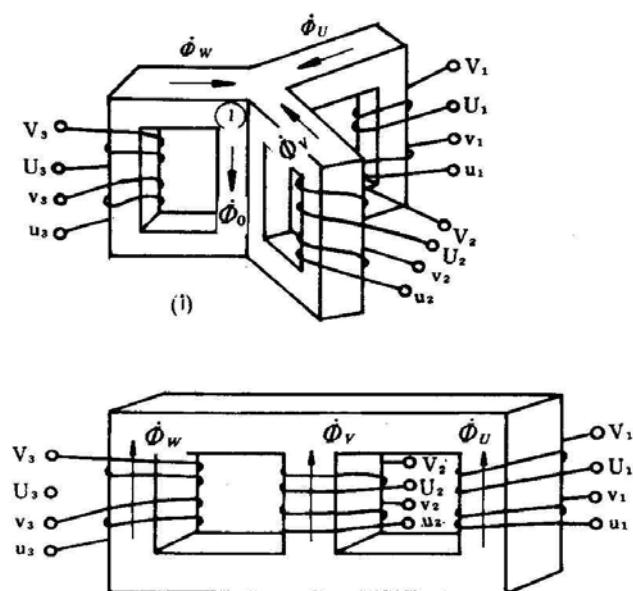


(ب)

شكل ٥ - ٢- النوع القلبي

## ٥ - ١- ٢ النوع الهيكلي (القشرى): Shell type

يبين شكل ٥ - ٣ النوع الهيكلى لمحول ثلاثي الأوجه، حيث تلف ملفات الابتدائى والثانوى للكل وجه في القشرة الداخلية، وبالتالي فهو يشبه ثلاثة محولات أحاديق من هذا النوع مرتبة في صف واحد.

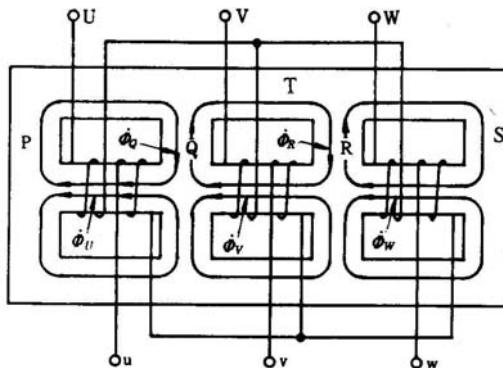

شكل ٥ - ٣ النوع الهيكلى


## ٥ - ٢ توصيل الملفات

توجد طرق كثيرة لتوصيل الملفات الابتدائية والملفات الثانوية وذلك للحصول على خواص تشغيل تلبى احتياجات الحمل الذى يعمل عليه المحول، ويمكن تلخيص أهم الطرق الشائعة لتوصيل المحولات ثلاثية الأوجه كالتالى:

Star-Star	Y-Y	- الثنوى نجمة
Delta-Delta	Δ-Δ	- توصيل الابتدائى دلتا - الثنوى دلتا
Star-Delta	Y-Δ	- توصيل الابتدائى نجمة - الثنوى دلتا
Delta-Star	Δ-Y	- توصيل الابتدائى دلتا - الثنوى نجمة

## ٥ - ٢ - ١ توصيل نجمة - نجمة Y-Y

يوضح شكل ٥ - ٤ طريقة التوصيل نجمة - نجمة، حيث توصل ملفات الابتدائى على شكل Y وتوصى ملفات الثنوى أيضا على شكل Y. في هذا النوع من التوصيل، لا يوجد مسار مغلق للتوازفية الثالثة في التيار (Third-harmonic) حيث إن نقطة التعادل معزولة، وبالتالي يحتوي تيار المغناطيس على التوازفية الثالثة بالإضافة إلى الموجة الأساسية، ويعمل هذا على تشوّه شكل موجة الجهد مما ينتج عنه ضجيج يؤثر على خطوط الاتصالات. ولهذا السبب لا يستخدم هذا النوع من التوصيل إلا في حالات خاصة.

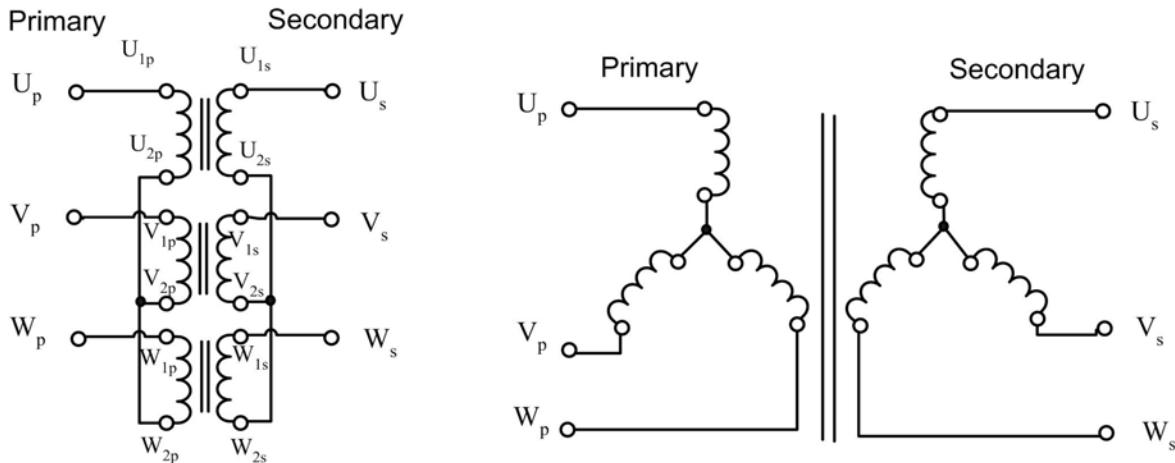


شكل ٥ - ٤ توصيل Y-Y

٥ - ٢-٢ توصيل دلتا - دلتا  $\Delta-\Delta$ 


في هذا النوع من التوصيل، يوصل كل من ملفات الابتدائي والثانوي على شكل دلتا، كما هو موضح في شكل ٥ - ٥. حيث توصل نهاية كل ملف ببداية الملف الآخر ويطبق هذا لكلا الابتدائي والثانوي. وهذه الطريقة للتوصيل تجعل جهد الخط مساوياً لجهد ملفات المحول، ويجب مراعاة ذلك عند التصميم.

ويمتاز هذا النوع من التوصيل، أنه يوجد مسار مغلق لمرور التواقيعية الثالثة داخل توصيلة الدلتا وبالتالي لا تتعكس على تيار الخط، مما يجعل شكل موجة الجهد جيبية.

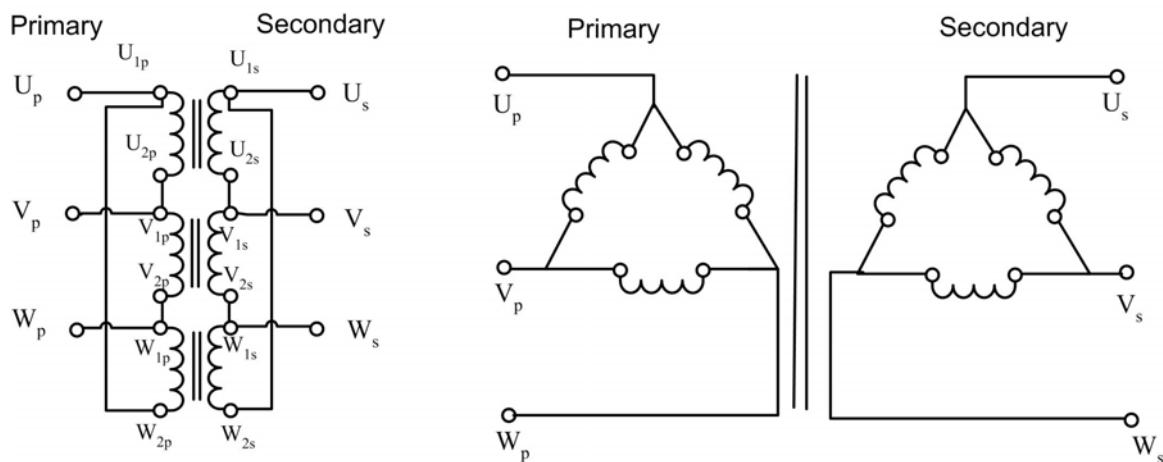شكل ٥ - ٥ توصيل  $\Delta-\Delta$

### ٥- ٢- ٣ توصيل نجمة - دلتا $\Delta$ -Y


يتم في هذه الطريقة توصيل ملفات الابتدائي على شكل نجمة أما ملفات الثانوي فتوصل دلتا كما هو موضح في شكل ٦-٦، ويلاحظ هنا أن توصيلة دلتا للملف الثانوي تتشيء مسار للتواقيعات في التيار، مما ينتج عنه جهد جيبي. أيضاً جهد الخط للثانوي يساوي جهد الوجه. وهذا التوصيل من أكثر الأنواع شيوعاً حيث يستخدم عند تخفيض الجهد في نهاية خط نقل القدرة الكهربائية.

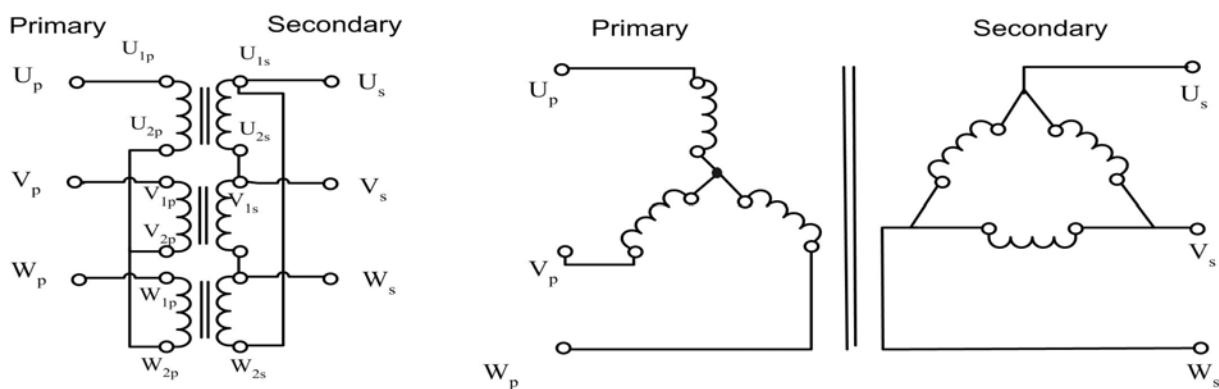

شكل ٥- ٦ توصيل  $\Delta$ -Y

### ٥- ٢- ٤ توصيل دلتا - نجمة Y-Δ

توصيل ملفات الابتدائي على شكل دلتا وبالتالي فإن جهد الوجه يساوي جهد الخط ولذلك يجب أن تصمم ملفات الابتدائي لتحمل جهد الخط. أما ملفات الثانوي فتوصل نجمة. ويوضح شكل ٧-٧ طريقة التوصيل في هذه الحالة.

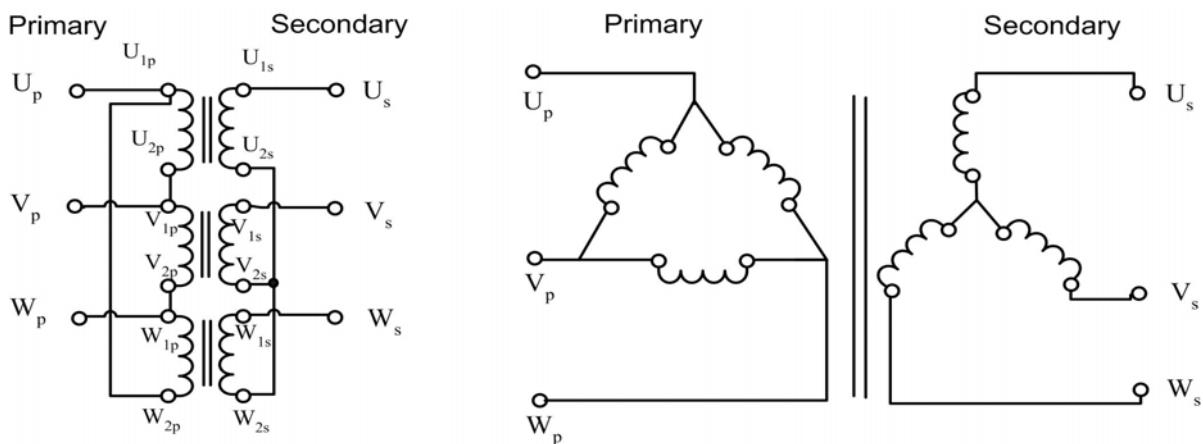


شكل ٥- ٧ توصيل Y-Δ

### ٥ - ٣ مجال الاستخدام وطرق التبريد

يعتبر المحول الثلاثي الأوجه أخف في الوزن وأرخص في التكلفة مقارنة باستخدام ثلاثة محولات أحادية الوجه. وكذلك يحتاج إلى مساحة للتبديل أقل. أيضاً تعتبر كفاءة هذا المحول أعلى من استخدام ثلاثة محولات أحادية. ولذلك يستخدم المحول الثلاثي في محطات توليد القدرة الكهربائية لرفع جهد التوليد إلى جهد النقل. كما يستخدم أيضاً في محطات توزيع القدرة الكهربائية لخفض جهد النقل إلى جهد الاستهلاك.

عند تحمل المحول يمر به تيار ويحدث فقد نحاس بالإضافة إلى فقد الحديد المتواجد حتى في حالة عدم وجود الحمل، وينتج عن ذلك ارتفاع درجة الحرارة إلى أن تصل قيمة ثابتة تعرف بدرجة الحرارة النهاية. وهذه يجب ألا تزيد عن الدرجة المسموح بها للمواد العازلة المستخدمة. إن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على كفاءة المحول وكذلك عمره الافتراضي لذلك يتم استخدام وسائل تبريد مختلفة.

للمحولات الصغيرة وحتى عدة كيلو فولت أمبير (KVA)، يكون التبريد بالهواء الطبيعي كافياً بينما للمحولات ذات القدرات الأكبر، والمقاسات الأكبر، فإنها تعم عادة في وعاء (container) ممتلئ بالزيت. وتنتقل الحرارة إلى الزيت الذي يدور حول الوعاء بتيرارات الحمل الطبيعية، وبالتالي تحمل معها الحرارة إلى جدران الوعاء حيث تتبدد. ويمكن زيادة مساحة أسطح الوعاء بشكل فعال بوسائل كثيرة. فمثلاً يمكن استخدام عدة أنابيب رأسية على جوانب الوعاء وملحومة به بحيث يدور الزيت بطريقة طبيعية من خلالها. كما يمكن أيضاً استخدام مشعات (radiators) خارجية حيث يدفع الزيت للمرور من خلالها وبذلك يمكن التخلص من الحرارة الزائدة. وتستخدم هذه الطريقة للمحولات ذات القدرات المرتفعة والتي تصل إلى آلاف من الكيلو فولت أمبير. وفي المحولات ذات القدرة يمكن تحسين المعدل الذي يمكن به تبديد الحرارة المتولدة باستخدام التبريد القسري (forced cooling) وذلك بدفع الهواء على وعاء الزيت أو على المشعات عن طريق مراوح ضخ للهواء. وبين شكل ٥-٨ محول مع مبردات مروحة، كما يظهر أعلى المحول خزان الزيت المستخدم.

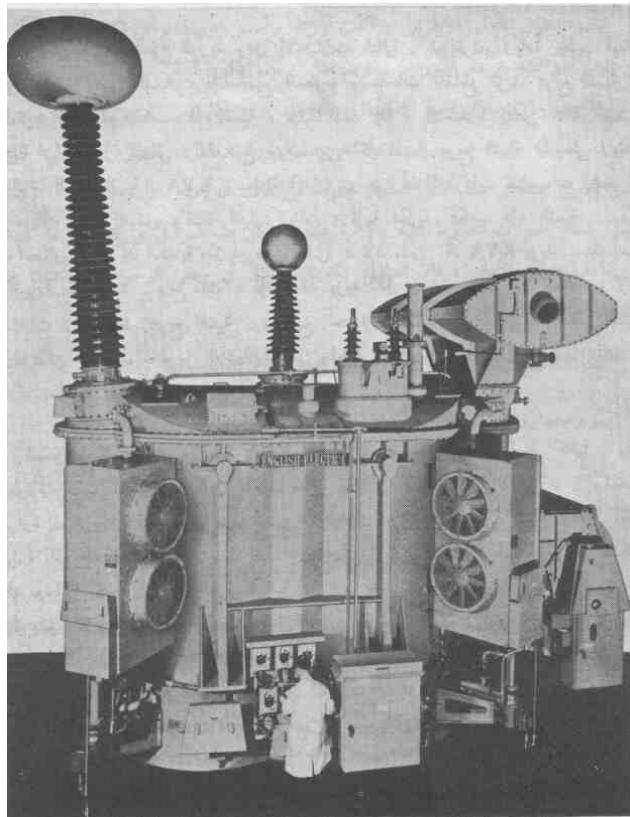

شكل ٥ - وحدة محول بقدرة ١٠٠٠ ميجا فولت أمبير

#### ٥ - توصيل المحولات على التوازي

نحتاج في بعض الأحيان إلى استخدام أكثر من محول واحد لتغذية أحمال كبيرة، لا يمكن أن يقوم بها محول واحد من المحولات التي يسهل الحصول عليها. لذلك نلجأ إلى توصيل محولين على التوازي، حيث يوصل ملفي الجهد العالي مع بعضهما وكذلك ملفي الجهد المنخفض. وهناك اعتبارات لابد أن تؤخذ عند عمل مثل هذا التوصيل.


#### - شروط توصيل (تشغيل) المحولات على التوازي:

يجب أن تتوفر عدة شروط قبل توصيل محولين على التوازي معا. وهذا ينطبق على المحولات أحادية الوجه، والمحولات ثلاثية الأوجه. وإلى جانب ذلك كله يوجد شرط عام يجب ألا نغفله، وهو يختص بتشغيل أي نوعين من الآلات على التوازي. وينص على أن تكون قدرة الآلتين، المراد تشغيلهم بالتوازي، متقاربتين بقدر الإمكان. حيث لا يوجد ما يمنع تشغيل آلتين على التوازي بسبب اختلاف قدرتيهما. والحكمة من هذا الشرط ألا يؤدي أي اختلاف صغير، في تحميل الآلة الكبيرة، إلى إلقاء

عبء متزايد على الآلة الصغيرة، بسبب حدوث حالة تعدى الحمل. وتتلخص شروط توصيل المحولات على التوازي في الآتي.

- ١ - أن يكون للمحولين نفس نسبة تحويل الجهد عند نفس التردد. حيث إتفاق نسبة التحويل يجعلنا نحصل على نفس الجهد على طريقة كل من ملفي الجهد الثانوي ، في حالة عدم وجود الحمل وذلك عند توصيل الملفين الابتدائيين معا على التوازي على منبع جهد واحد. وهذا يمنع مرور تيارات محلية (circulating current) بين الملفين الثانويين. والتي تعمل على زيادة فقد النحاس.
- ٢ - أن يكون هبوط الجهد النسبي متساويا في كل منها عدديا ، ومتوافقا مرحليا. أي أن معامل التنظيم واحد للمحولين. وليس من الضروري أن تتساوى المقاومتان والممانعتان، كل على حده، في المحولين في هذه الحالة. المهم أن يتساوى الهبوط في الجهد  $I_2$  في المحولين مقدارا واتجاهها.
- ٣ - أن تراعي قطبية الأطراف عند توصيلهما، فتوصل الأطراف ذات القطبية المتماثلة معا. وينشأ عن وجود خطأ في القطبية عند التوصيل، أن يصبح الملفان الثانويان مقصورين بضعف الجهد، مما يتسبب في مرور تيار قصر كبير قبل التوصيل إلى الحمل. لذلك يجب التتحقق من صحة التوصيل بالنسبة للقطبية قبل أن يصبح الملفان الثانويان متصلين على التوازي معا على طريق الحمل. ويمكن أن تختبر القطبية عمليا. كيف؟.
- ٤ - أن يراعي تواقيع التعلق المرحلي (phase sequence)، بالنسبة للمحولات ثلاثية الأوجه، على أن يكون تعلق المراحل متماثلا في المحولين، وإلا فسوف تحدث دائرة قصر بين كل مرحلتين خلال كل دورة.

يوضح شكل ٥ طريقة توصيل محولين أحادي الوجه على التوازي مع بعضهما، ويظهر في الشكل مراعاة قطبية الملفات.

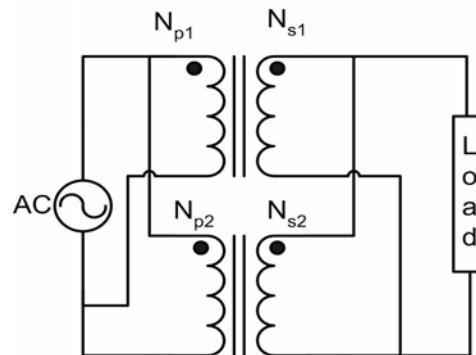

شكل ٥ - توصيل محولين على التوازي

## أسئلة على الوحدة الخامسة

- ١ - ما هي أهم استخدامات المحولات ثلاثية الأوجه؟
- ٢ - اشرح مع الرسم تركيب المحول الثلاثي الأوجه. ثم قارن بين هذا المحول ومجموعة مكونة من ثلاثة محولات وجه واحد.
- ٣ - وضح بالرسم طرق توصيل الملفات في المحولات الثلاثية.
- ٤ - اذكر مع الشرح طرق تبريد المحولات.
- ٥ - ما هي طرق الحماية المستخدمة للمحولات؟
- ٦ - ما هي شروط توصيل المحولات على التوازي؟

### المراجع العربية والأجنبية

- ١ - هندسة الآلات الكهربائية "المبادئ الأساسية وآلات التيار المستمر" ، د/ محمد أحمد قمر، ١٩٨٨.
- ٢ - المحولات الكهربائية وآلات التيار المستمر، د/ محمد أحمد قمر، ١٩٨٨.
- ٣ - المكائن الكهربائية وتطبيقاتها بوحدات SI، جون هندمارش -ترجمة وإعداد الأستاذ الدكتور إبراهيم فؤاد العريباوي - الطبعة الأولى ١٩٨١.
- ٤ - التجارب المعملية في الآلات الكهربائية، د/ محمد أحمد قمر و د/ إبراهيم العريباوي.

المراجع الأجنبية:

- ٥- Electrical Technology, *Edward Hughes* , ISBN: ٠٠٧٠٢١٣٤٥
- ٦- Electrical Machines, *G. R. Slemmon and A. Straughan*, Eddison-Weslley ١٩٨٠.
- ٧- Electric Machinery, *M. S. Sarma*, West Publishing Company, ١٩٩٤.
- ٨- Electrical Machines and Transformers –Principles and Applications, *P. F. Ryff, D. Platnick and J. A. Karnas*, Printice Hall.
- ٩- Principles of Electricity, *B. J. Theraga, and B. K. Theraga*.

٢

## الفهرس

مقدمة

### ١. الدوائر المغناطيسية

١- ١- مقدمة

١- ٢- التعريفات الهاامة في علم المغناطيسية

٥

١- ٣- الدائرة الكهربية والدائرة المغناطيسية

٨

١- ٤- الدائرة المغناطيسية للآلية تيار مستمر

٩

١- ٥- توليد القوة الدافعة الكهربية بالتأثير الكهرومغناطيسي

١٠

١- ٥- ١- القوة الدافعة الكهربية المنتجة ديناميكيا

١١

١- ٥- ٢- القوة الدافعة الكهربية المنتجة استاتيكيا

١٦

### ٢. مولدات التيار المستمر

١٦

٢- ١- نظرية عمل المولد الكهربى وتركيبه

١٦

٢- ١- ١- أسس تشغيل مولدات التيار المستمر

١٩

٢- ١- ٢- تركيب آلة التيار المستمر

٢٢

٢- ١- ٣- طرق لف المنتج

٢٤

٢- ٢- معادلة القوة الدافعة الكهربية المتولدة

٢٦

٢- ٣- رد فعل المنتج

٣٠

٢- ٤- طرق التغذية(التبيبة) لآلات التيار المستمر

٣٠

٢- ٤- ١- المولدات ذات التغذية المستقلة

٣٢

٢- ٤- ٢- المولدات ذات التغذية الذاتية

٣٢

٢- ٤- ٢- ١- مولد التغذية التوالي

٣٤

٢- ٤- ٢- ٢- مولد التغذية التوازي

٣٥

٢- ٤- ٢- ٣- مولد التغذية المركب

٣٧

٢- ٥- منحنيات الخواص لمولدات التيار المستمر

٣٨

٢- ٥- ١- منحنيات الخواص لمولدات التغذية المستقلة

٤٠

٢- ٥- ٢- منحنيات الخواص للمولدات ذاتية التغذية

٤١	٢- ٥- ٢- منحنيات الخواص لمولدات التولي
٤٣	٢- ٥- ٢- منحنيات الخواص لمولدات التوازي
٤٣	٢- ٥- ٢- منحنيات الخواص للمولدات المركبة
٤٤	٢- ٦- الفقد والكفاءة لمولدات التيار المستمر
٤٥	٢- ٦- ١- فقد الدائرة المغناطيسية (فقد الحديد)
٤٥	٢- ٦- ٢- فقد النحاس
٤٥	٢- ٦- ٣- فقد الميكانيكي
٤٦	٢- ٦- ٤- مراحل القدرة للمولد
٤٨	٢- ٦- ٥- حساب الكفاءة أو معامل الجودة
 ٣. محركات التيار المستمر	
٥٣	٣- ١- نظرية عمل المحرك الكهربائي
٥٤	٣- ٢- القوة الدافعة الكهربائية العكسية
٥٦	٣- ٣- عزم الدوران المائل
٥٨	٣- ٤- أنواع المحركات
٥٨	٣- ٤- ١- محرك التوازي
٦٢	٣- ٤- ٢- محرك التوالي
٦٧	٣- ٤- ٣- المحرك المركب
٦٩	٣- ٥- تنظيم السرعة وطرق عكس الحركة
٦٩	٣- ٥- ١- تنظيم السرعة لمحرك التوازي
٧٠	٣- ٥- ٢- تنظيم السرعة لمحرك التوالي
٧١	٣- ٥- ٣- عكس الحركة لمحركات التيار المستمر
٧٢	٣- ٦- طرق بدء الحركة
٧٣	٣- ٦- ١- بادئ الحركة اليدوي
٧٤	٣- ٦- ٢- بادئ الحركة الآوتوماتيكي
٧٥	٣- ٧- المفقودات والكافأة
٧٦	٣- ٧- ١- مراحل القدرة لمحرك

٨٢	٤. المحولات الكهربائية أحادية الوجه
٨٢	٤ - ١- نظرية عمل المحول الكهربائي وتركيبه
٨٣	٤ - ١- أنواع المحولات
٨٤	٤ - ٢- تركيب المحول
٨٦	٤ - طريقة ترتيب الملفات
٨٦	٤ - ١- الملفات متعددة المركز
٨٧	٤ - ٢- الملفات المتداخلة
٨٧	٤ - ٣- العلاقات الخاصة بالمحول المثالى
٩٠	٤ - ٤- معادلة القوة الدافعة الكهربائية
٩٣	٤ - ٥- الدائرة المكافأة للمحول
٩٨	٤ - ٦- تشغيل المحول
٩٨	٤ - ٦- ١- تشغيل المحول عند اللاحمel
١٠٠	٤ - ٦- ٢- تشغيل المحول عند الحمل
١٠١	٤ - ٦- ٣- معامل التنظيم للمحول
١٠٢	٤ - ٧- عناصر الدائرة المكافأة
١٠٣	٤ - ٧- ١- اختبار اللاحمel
١٠٤	٤ - ٧- ٢- اختبار القصر
١٠٦	٤ - ٨- المفقودات والكافأة
١٠٦	٤ - ٨- ١- المفقودات في المحولات
١٠٧	٤ - ٨- ٢- الكفاءة للمحولات
١٠٨	٤ - ٩- المحول الذاتي
١١٣	٥. المحولات ثلاثية الأوجه
١١٣	٥ - ١- التركيب وفكرة العمل
١١٤	٥ - ١- ٥- النوع القلبي
١١٥	٥ - ١- ٥- النوع الهيكلي (القشرى)
١١٥	٥ - ٢- توصيل الملفات
١١٥	٥ - ٢- ٥- توصيل نجمة - نجمة

١١٦	٥ ٢- توصيل دلتا - دلتا
١١٧	٥ ٢- ٣- توصيل نجمة - دلتا
١١٧	٥ ٢- ٤- توصيل دلتا - نجمة
١١٨	٥ ٣- مجالات الاستخدام وطرق التبريد
١١٩	٥ ٤- توصيل المحولات على التوازي
١٢٢	المراجع

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إيه سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

